

OCENA TECHNICZNA nr: 40587/25

z dnia: 2025/06/04

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna
Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru
Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA Rok produkcji: 2011
Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t
Wersja: DLX 4WD Nr rejestracyjny: CT 4608G
Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t VIN: AHTFR22G306041292

Nr INFO-EKSPERT	037-01912
Data pierwszej rejestracji	2011/06/07
Wskazanie drogomierza	257644 km
Okres eksploatacji pojazdu (11/06/07-25/06/04)	168 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2494 ccm / 106kW (144KM)

WYPOSAŻENIE (2010.01-2011.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Antena radiowa	10	Poduszka powietrzna pasażera
3	Głośniki 2 szt.	11	+Snorkel
4	Immobilizer	12	Szyba tylna ogrzewana
5	+Klatka bezpieczeństwa	13	Szyby przednie regulowane elektrycznie
6	Klimatyzacja	14	Tarcze kół stalowe
7	Obrotomierz	15	Wspomaganie układu kierowniczego
8	Opony 205/70 R16	16	Zamek centralny

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia, ubytki powłoki lakierowej
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Tapicerki drzwi przednich - uszkodzone
4. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie, po naprawie
5. Przednie prawe drzwi - zdeformowane
6. Przedni prawy błotnik - zagięty, odkształcony
7. Prawy C słup - zagięty
8. Tylnie prawe drzwi - zdeformowane
9. Prawy próg - zagięty
10. Tylna lewa lampa zespłona - rozbita
11. Osłona przegubu wewnętrznego - uszkodzona
12. Uciśnięty pisk we wnętrzu pojazdu po uruchomieniu

NADWOZIE:

W dostatecznym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Ogniska korozji.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WNÓTRZE POJAZDU:

Zabrudzone, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Uszkodzone osłony drążków kierowniczych.

ZAWIESZENIE:

Tylne resory - odształcone.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Uszkodzona osłona przegubu wewnętrznej.

SILNIK:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40587/25

z dnia: 2025/06/04

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2011

Model: Hilux TDi MR'07 E4 2.7t

Wersja: DLX 4WD


Nr rejestracyjny: CT 4608G

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t










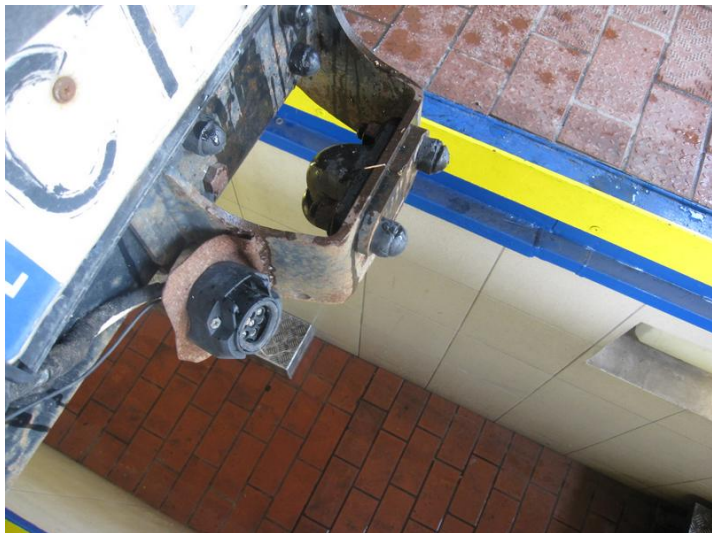



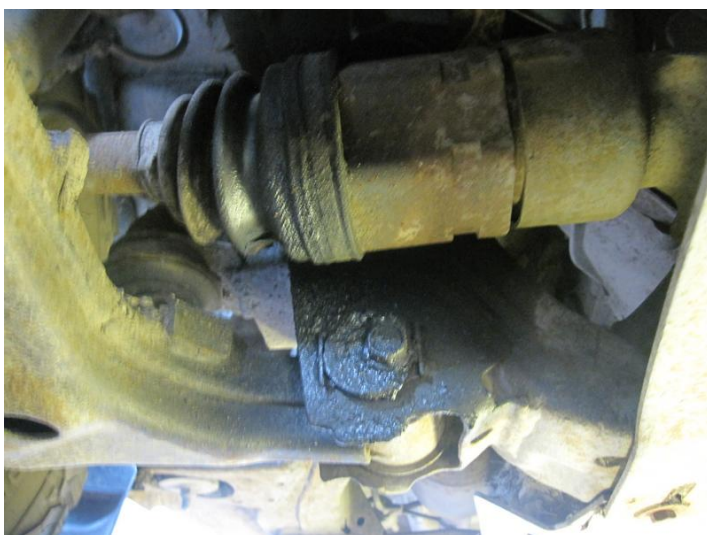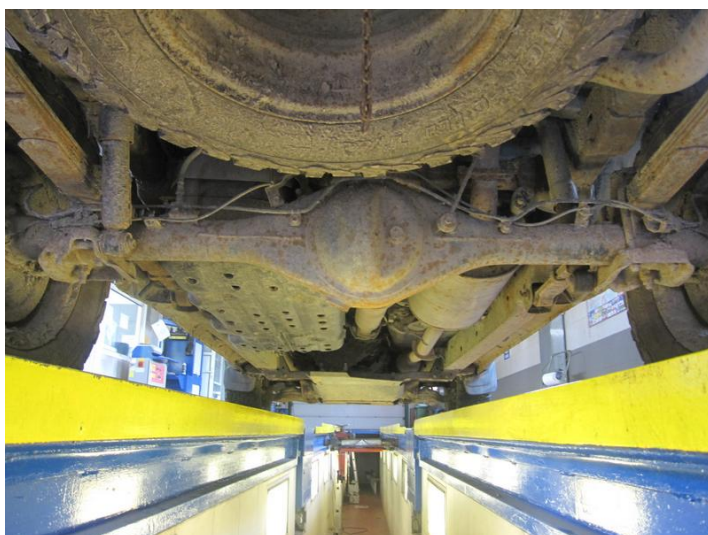

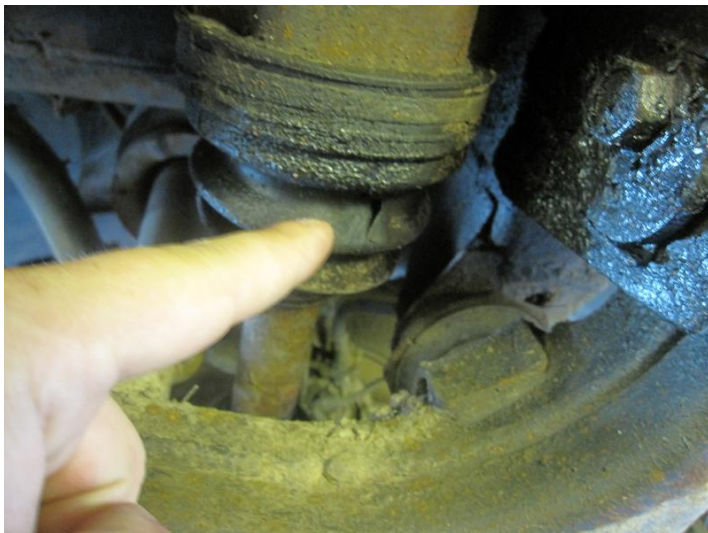

ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 40587/25

z dnia: 2025/06/04

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2011


Model: Hilux TDi MR`07 E4 2.7t

Wersja: DLX 4WD

Nr rejestracyjny: CT 4608G

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

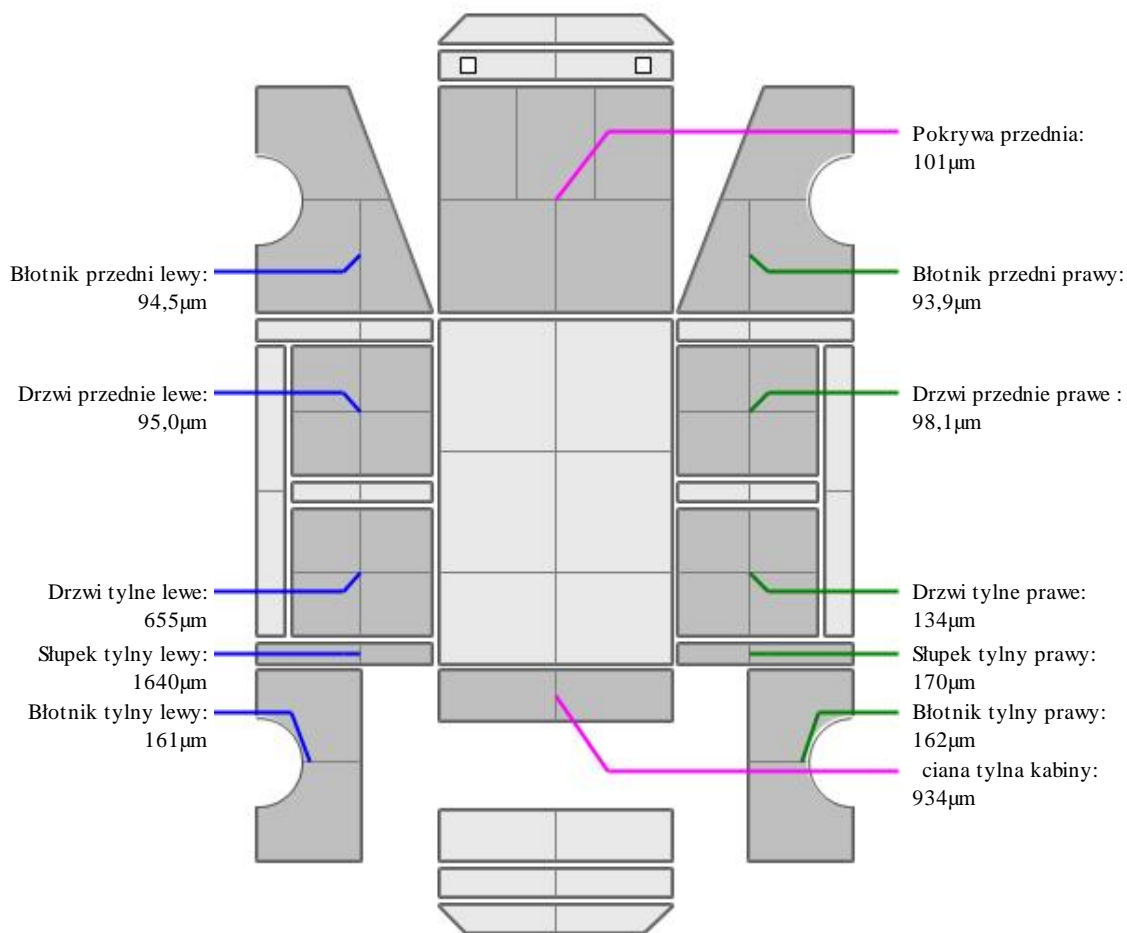

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.