

OCENA TECHNICZNA nr: 40594/25

z dnia: 2025/06/04

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Wła ciciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Okre lenie warto ci rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2012

Model: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t

Wersja: DLX 4WD

Nr rejestracyjny: CT 5816J

Rodzaj pojazdu: Samochód ci arowy do 3.5t

VIN: AHTFR22G306054477

Nr INFO-EKSPERT	037-02241
Data pierwszej rejestracji	2013/06/19
Wskazanie drogomierza	226113 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/06/19-25/06/04)	143 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójn kabin 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj nap du / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Oznaczenie silnika	2KD-FTV
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	2494 ccm / 106kW (144KM)

WYPOSA ENIE (2011.11-2013.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposa enia	L.p.	Nazwa elementu wyposa enia
1	ABS - system zapobiegaj cy blokowaniu kół	8	Poduszka powietrzna kierowcy
2	Blokada mechanizmu ró nicowego aktywna LSD	9	Poduszka powietrzna pasa era
3	Immobilizer	10	+Snorkel
4	+Klatka bezpiecze stwa	11	Szyba tylna ogrzewana
5	Klimatyzacja	12	Szyby regulowane elektrycznie
6	Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie	13	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie	14	Zamek centralny zdalnie sterowany

OPISY DOTYCZ CE POJAZDU

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru . Stwierdziłem nast puj ce uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagi cia, ubytki powłoki lakierowej
2. Wn trze pojazdu - zabrudzone
3. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie, p kni ty, po naprawie
4. Krata wlotu powietrza - połamana
5. Tylny zderzak - zdeformowany
6. Silnik - widoczne wycieki
7. Tylny most - widoczne wycieki
8. Przekładnia kierownicza - nieszczelna
9. Układ wspomagania kierownicy - niesprawny
10. Chłodnica klimatyzacji - zdeformowana
11. Poszycie tapicerskie fotela kierowcy - uszkodzone

NADWOZIE:

W dostatecznym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Ogniska korozji.

RAMA:

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

WNĘTRZE POJAZDU:

Zabrudzone, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

UKŁAD HAMULCOWY:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Wspomaganie układu kierowniczego niesprawne, wycieki z przekładni kierowniczej.

ZAWIESZENIE:

Tylne resory - odształcone.

UKŁAD NAPĘDOWY:

Tylny most - nieszczelny.

SILNIK:

Widoczne wycieki.

UKŁAD WYDECHOWY:

Skorodowany.

Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

Wycenę sporządził:

.....
pieczęć.....

Dnia r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40594/25

z dnia: 2025/06/04

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2012


Model: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t



Wersja: DLX 4WD

Nr rejestracyjny: CT 5816J

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t



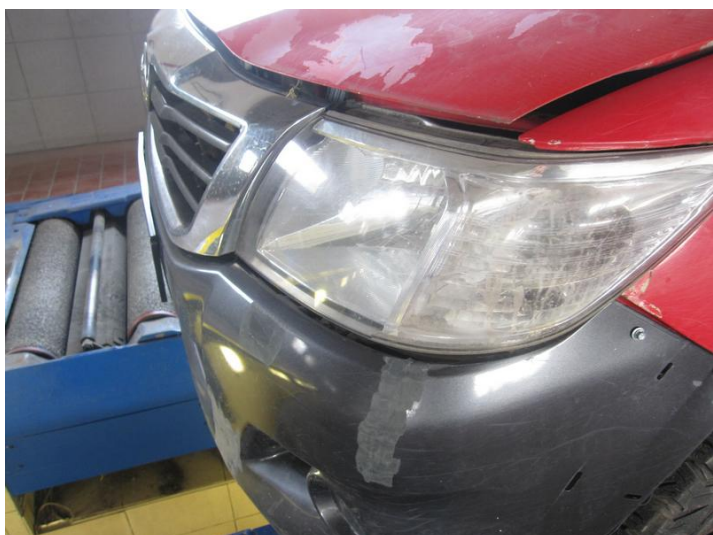

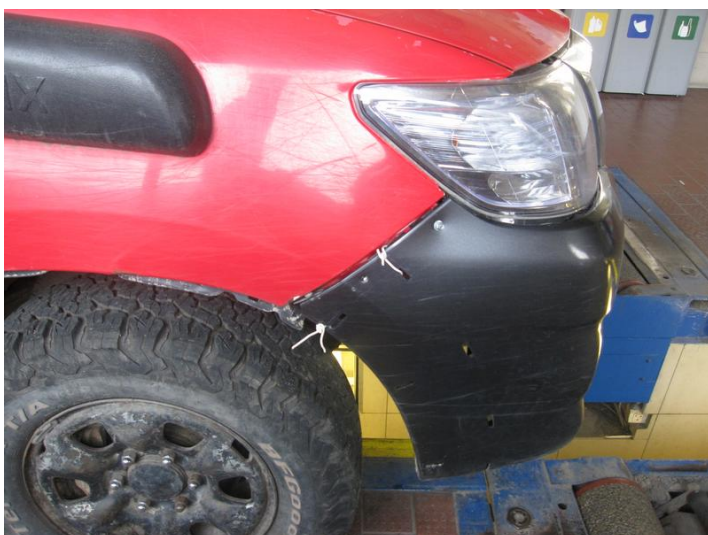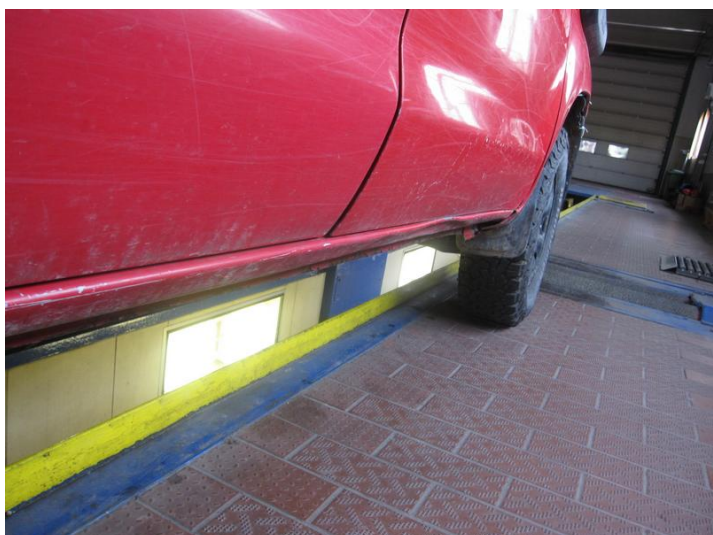









ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do wyceny nr: 40594/25

z dnia: 2025/06/04

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2012


Model: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t

Wersja: DLX 4WD

Nr rejestracyjny: CT 5816J

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

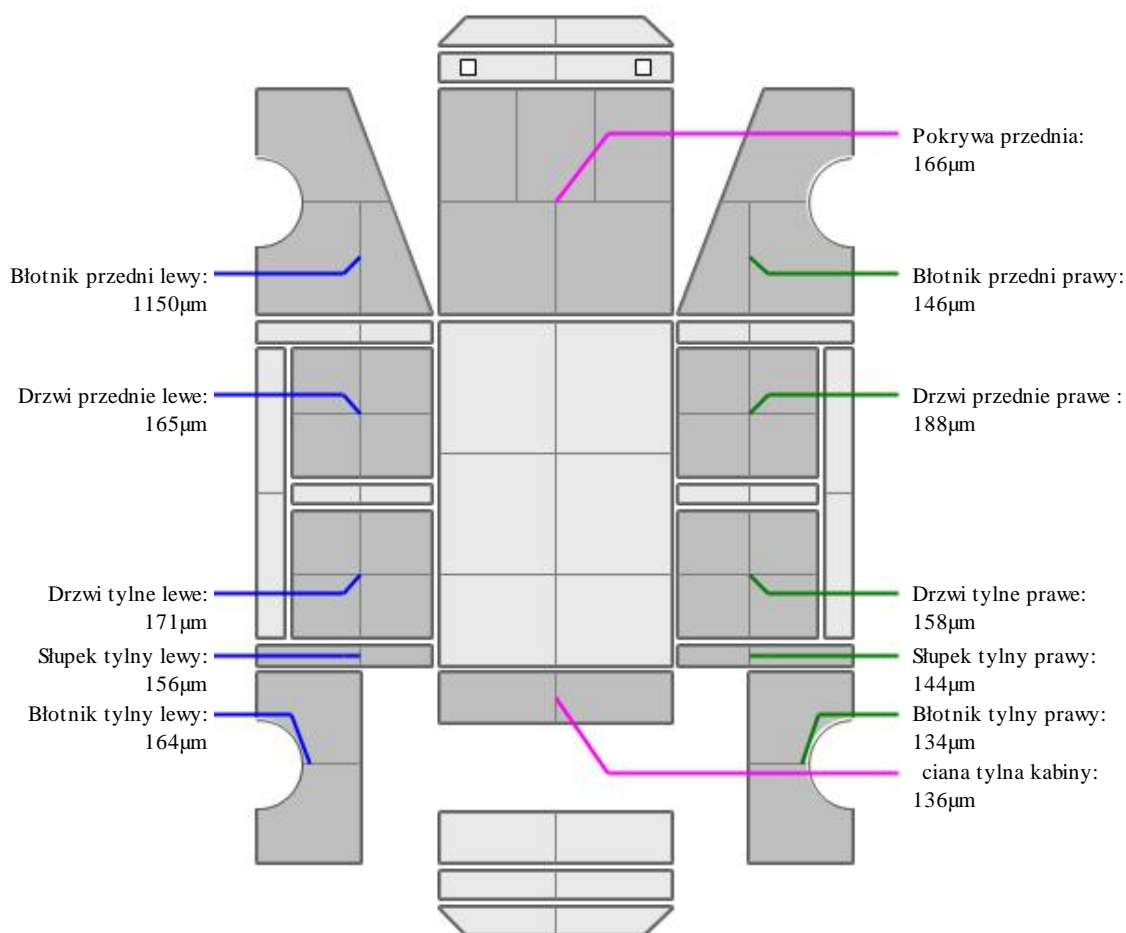

INFORMACJE DODATKOWE

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.