

**OCENA TECHNICZNA nr: 40598/25**

z dnia: 2025/06/04

Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2012

Model: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t

Wersja: DLX 4WD

Nr rejestracyjny: CT 9286J

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: AHTFR22G406055606

Nr INFO-EKSPERT	037-02241
Data pierwszej rejestracji	2013/10/09
Wskazanie drogomierza	272079 km
Okres eksploatacji pojazdu (13/10/09-25/06/04)	140 mies.
Rodzaj nadwozia	pick-up z podwójną kabiną 4 drzwiowy 5 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4WD (4x4) / manualna
Oznaczenie silnika	2KD-FTV
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2494 ccm / 106kW (144KM)

**WYPOSAŻENIE (2011.11-2013.02)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	Poduszka powietrzna pasażera
2	Blokada mechanizmu różnicowego aktywna LSD	10	+Radioodtwarzacz CD
3	Immobilizer	11	+Snorkel
4	+Klatka bezpieczeństwa	12	Szyba tylna ogrzewana
5	Klimatyzacja	13	Szyby regulowane elektrycznie
6	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	14	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	15	+Zabudowa skrzyni ładunkowej
8	Poduszka powietrzna kierowcy	16	Zamek centralny zdalnie sterowany

**OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU**

Pojazd zbadałem w Toruniu ul. Chrobrego 50 - baza Geofizyka Toru. Stwierdziłem następujące uszkodzenia:

1. Nadwozie pojazdu - liczne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, zagięcia, ubytki powłoki lakierowej
2. Wnętrze pojazdu - zabrudzone
3. Przedni zderzak - zamontowany prowizorycznie, popękany, po naprawie
4. Pas tylny - zdeformowany
5. Przedni prawy błotnik - zdeformowany
6. Przedni most - nieszczelny, widoczny wyciek
7. Chłodnica klimatyzacji - zdeformowana
8. Osłona przegubu zewnętrznego - rozerwana
9. Opony przednie - nierównomiernie zużyte
10. Obudowa lewego lusterka - popękana

**NADWOZIE:**

W dostatecznym stanie technicznym. Liczne zarysowania powłoki lakierowej, liczne zagięcia. Ogniska korozji.

**RAMA:**

Skorodowana, zdeformowane poprzeczki ramy w przedniej części, zagięte punkty mocowania wahaczy przednich, wsporników chłodnic, belki poprzecznej, wspornika zawieszenia skrzyni biegów.

**WNĘTRZE POJAZDU:**

Zabrudzone, trwale poplamione i odbarwione poszycia tapicerskie.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**ZAWIESZENIE:**

Tylne resory - odształcone.

**UKŁAD NAPĘDOWY:**

Przedni most - nieszczelne, widoczne wycieki.

**SILNIK:**

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Skorodowany.

Rzecznik nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny oraz wady ukryte wycenianego pojazdu.

---

Wycenę sporządził:

..... pieczęć .....

Dnia ..... r.

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 40598/25

z dnia: 2025/06/04

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA

Rok produkcji: 2012

Model: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t


Wersja: DLX 4WD

Nr rejestracyjny: CT 9286J

Rodzaj pojazdu: Samochód ciarowy do 3.5t







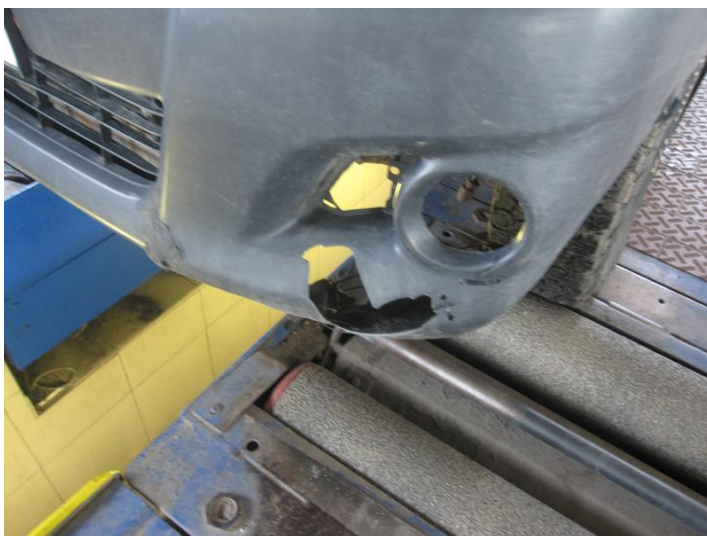







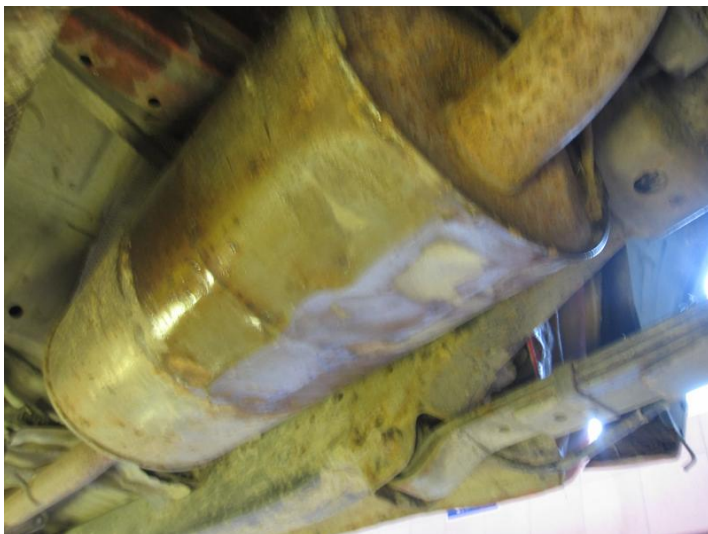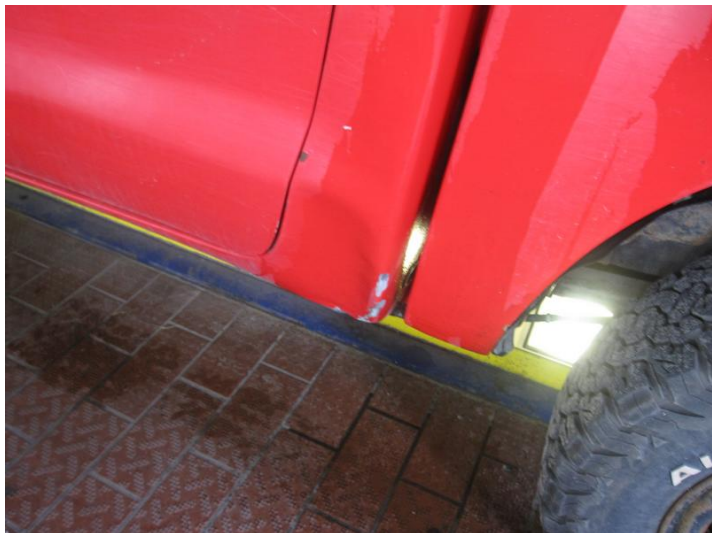













Wykonawca wyceny : in . Mateusz Michał Dzik

Właściciel: GEOFIZYKA TORU Spółka Akcyjna

Adres: ul. Bolesława Chrobrego 50, 87-100 Toru

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [D] VI-2025

Marka: TOYOTA


Rok produkcji: 2012

Model: Hilux TDI-CR MR`12 E5 2.7t

Wersja: DLX 4WD

Nr rejestracyjny: CT 9286J

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

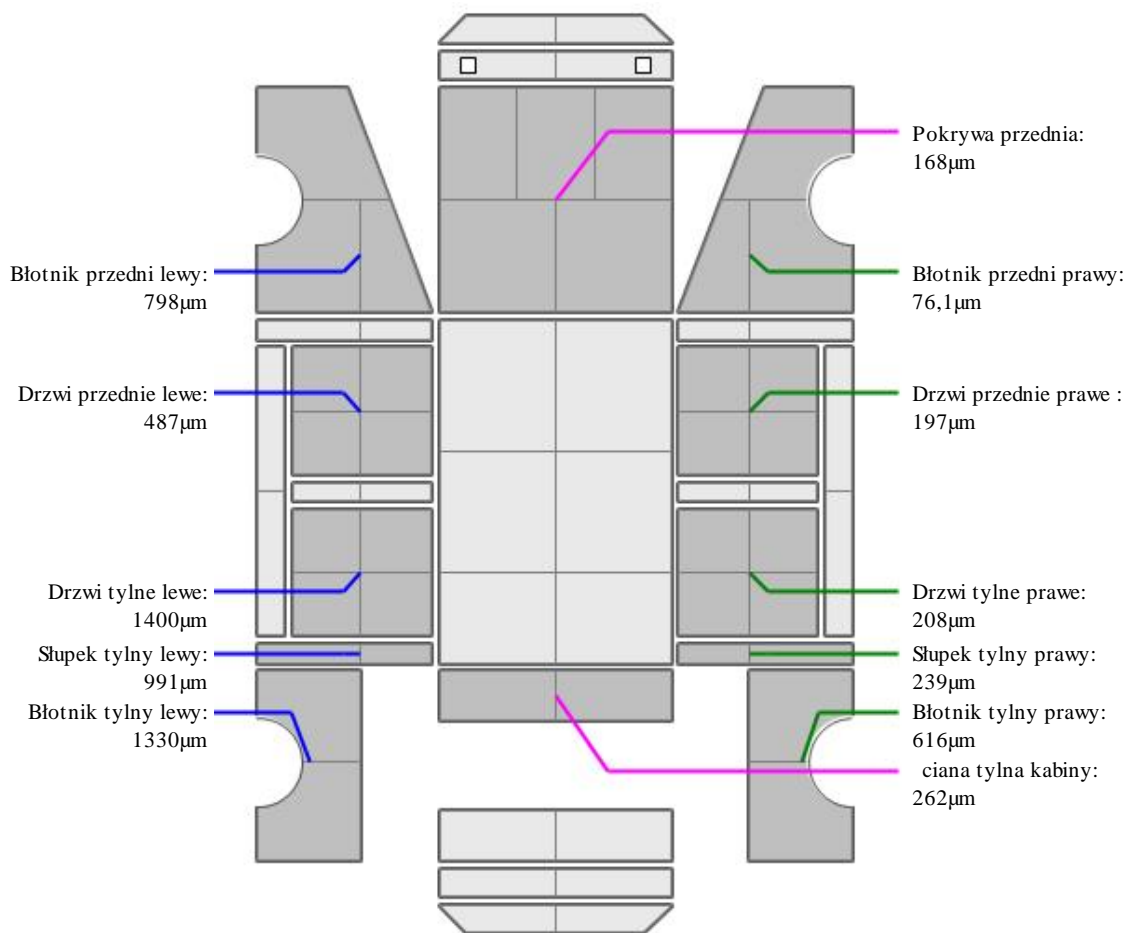**OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ****INFORMACJE DODATKOWE**

Pomiar powłoki lakierowej dokonano skalibrowanym urządzeniem pomiarowym SaluTron ComBi-D3 nr.3078 wyprodukowanym przez SaluTron Messtechnik GmbH.