

Nr zlecenia DEKRA: PFP(W)/WAW/94898/24/12/09
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 09-12-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a
02-672 Warszawa



Rzeczoznawca: **Witold Zinkowski**
DEKRA Polska - O. Sulejówek

Ekspertyza techniczna

Zakres ekspertyzy
Kod ekspertyzy

Wycena wartości pojazdu
PFP(W)-WPO(Z), WP

Nr zlecenia DEKRA
Data zlecenia

PFP(W)/WAW/94898/24/12/09
09-12-2024

Zleceniodawca

Ryszard Świrk
PSA Finance Polska Sp. z o.o.
ul.Domaniewska 44 a, 02-672 Warszawa

Grupa obiektów (Eurotax)
Producent
Model/typ/wersja

dostawcze do 3,5t
PEUGEOT
Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t
19-24, Boxer 435 BlueHDi L4 Pro

Nr rejestracyjny
VIN

SK270UT
VF3YDCNAU12T02800

Data oględzin
Miejsce oględzin

2024-12-09
Mazowieckie, 04-762 Warszawa, Mrówcza, Mrówcza 79

Zestawienie wyników

Wartość obiektu netto (kupno)¹ 69 900 zł

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	dostawcze do 3,5t
Kod EC (Eurotax)	0141005
Producent	PEUGEOT
Model	Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 19-24
Typ/wersja	Boxer 435 BlueHDi L4 Pro
Rodzaj nadwozia	POD
Zabudowa	SKO - skrzyniowa z opończą
Masa własna [kg]	2535
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3500
Rozstaw osi 1/2	4035
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	SCE
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	2179
Moc silnika [KM/kW]	165/121
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	SK270UT
VIN	VF3YDCNAU12T02800
Data 1. rejestracji	30-06-2021
Data nast. bad. techn.	19-06-2026
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	258 208 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/2-warstwowy uni

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil/Zużycie
1	lewe	Continental, ContiVanContact 100	215/75 R16 116/114R	35 %
1	prawe	Continental, ContiVanContact 100	215/75 R16 116/114R	35 %
2	lewe	Continental, ContiVanContact 100	215/75 R16 116/114R	35 %
2	prawe	Continental, ContiVanContact 100	215/75 R16 116/114R	35 %

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego | 17. Podłokietnik fotela kierowcy |
| 2. Antena dachowa | 18. Popielniczka + zapalniczka |
| 3. ESP (system stabilizacji toru jazdy) | 19. Schowek w desce rozdzielczej, zamykany |
| 4. El. podnoszenie szyb, przód | 20. Szyby barwione |
| 5. Felgi stalowe 16" z ogumieniem 215/75 | 21. Tapicerka materiałowa Darko Noir |
| 6. Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego | 22. Uchwyty na kubki |
| 7. Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną, pochylenia oparcia i wysokości | 23. Wskaźnik zmiany biegów GSI |
| 8. Hill Assist - system wspomagający pokonywanie podjazdów | 24. Wspomaganie kierownicy |
| 9. Immobiliser | 25. Wzmocniona instalacja elektryczna |
| 10. Kierownica regulowana na głębokość | 26. Zagłówki przednich foteli, regulowane |
| 11. Komputer pokładowy | 27. Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 12. Koło zapasowe pełnowymiarowe | 28. Zawieszenie przednie Mac Pherson |
| 13. Lakier uni | 29. Zawieszenie tylne standardowe |
| 14. Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane | 30. Ławka pasażerska przednia, 2-miejscowa |
| 15. Osłony przeciwbłotne przód, tył | 31. Światła obrysowe |
| 16. Poduszka czołowa dla kierowcy | |

Wypożyczenie dealerskie

- | | |
|--|----------|
| 1. Kierownica skórzana + dźwignia zmiany biegów w skórze | 49 zł |
| 2. Klimatyzacja manualna | 1 016 zł |
| 3. Lusterka boczne o polu widzenia 2,35 m | 57 zł |
| 4. Półka nad głową kierowcy i pasażera | 41 zł |
| 5. Radio cyfrowe DAB/FM/USB z Bluetooth | 309 zł |
| 6. Uchwyty na kubki i smartfon + podstawka do pisania z uchwytem na tablet | 41 zł |
| 7. Zagłówki przednich foteli, pełne | 33 zł |

Wypożyczenie dodatkowe

- | | |
|---|----------|
| 1. Kabina sypialna na dachu pojazdu | 2 500 zł |
|---|----------|

Wartość bazowa pojazdu

- | | |
|--|-----------|
| Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto/zakup) ¹ | 63 821 zł |
|--|-----------|

KorektyPierwsza rejestracja

- | | |
|--|-----------|
| Korekta 1. rejestracji | 599 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji | 64 420 zł |

Przebieg

- | | |
|---|-----------|
| Korekta przebiegu | -5 911 zł |
| Wartość pojazdu po korekcie przebiegu | 58 509 zł |

Zabudowa

Korekta zabudowy 8 784 zł
Wartość pojazdu po korekcie zabudowy 67 293 zł

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia 4 046 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia 71 339 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia 276 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia 71 615 zł

Inne

Stan techniczny - nienaprawione uszkodzenia. (-3,00%) -1 755 zł
Łącznie inne -1 755 zł
Wartość pojazdu po korektach innych 69 860 zł

Wartość rynkowa pojazdu

Wartość rynkowa przedmiotowego pojazdu wynosi:

69 900 zł (netto/zakup)¹

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2024 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Data: 21-12-2024

Rzecznik DEKRA:
Witold Zinkowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

[1] - Wartość obiektu (kupno) oraz Wartość obiektu (zakup) - oznaczają wartość rynkową obiektu pomniejszoną o uśrednioną (bądź szacunkową) marżę pośrednika zakupującego pojazdy do dalszej odsprzedaży

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.

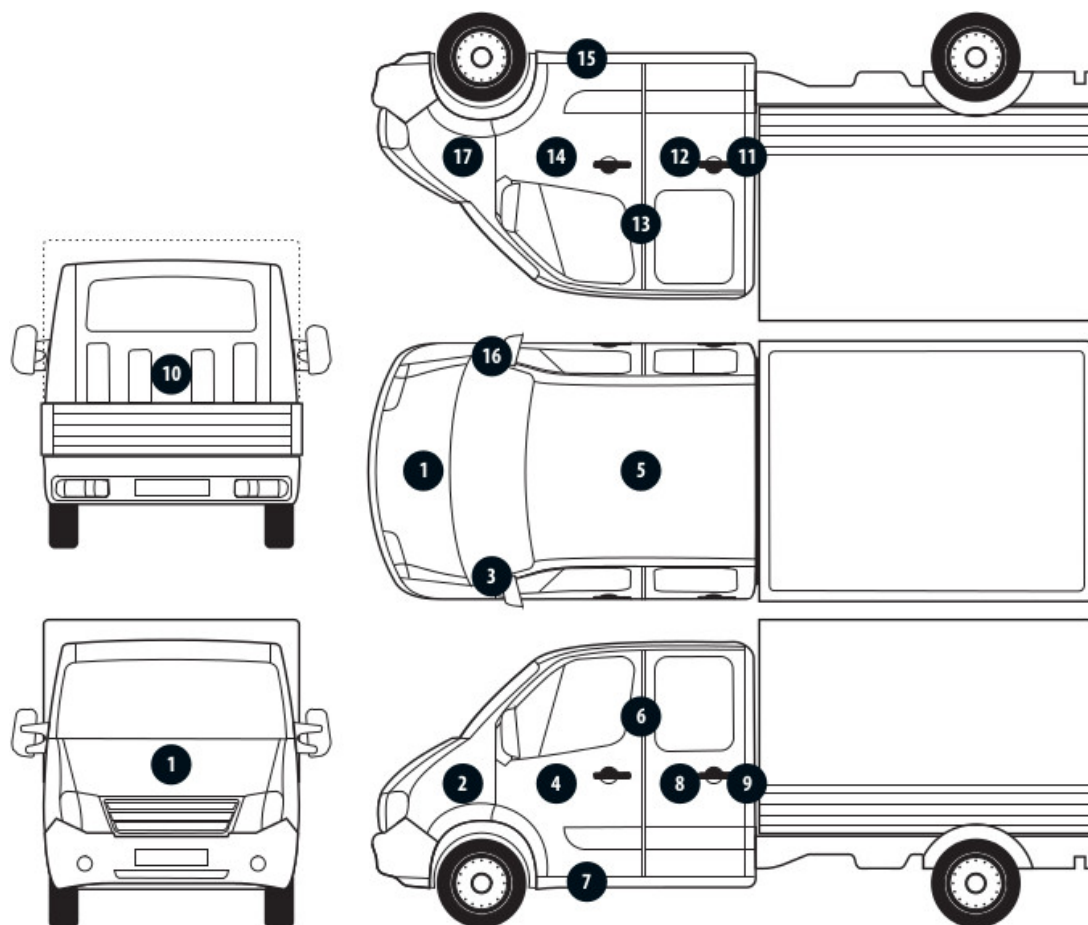

Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	90 - 110
2	Błotnik przedni lewy	90 - 110
4	Drzwi przednie lewe	90 - 110
9	Ściana boczna lewa	90 - 110
11	Ściana boczna prawa	90 - 110
14	Drzwi przednie prawe	90 - 110
17	Błotnik przedni prawy	90 - 110

Opis stanu technicznego**Kabina kierowcy/Oblachowanie****Stan techniczny kabiny kierowcy**

Nie wnosi się uwag.

Przeprowadzona naprawa blacharsko-lakiernicza

Nie stwierdzono

Kabina kierowcy/Osprzęt

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Lusterko zew.	lew.	ubytek materiału		Brak dolnego lustra.
Listwa ozdobna ściany bocznej	boczn. lew.	brak		

Stan osprzętu kabiny kierowcy.

Stan osprzętu kabiny kierowcy opisano w załączonej tabeli.

Kabina kierowcy/Wnętrze**Stan wnętrza kabiny kierowcy**

Nie wnosi się uwag.

Nadwozie/Zabudowa

Nazwa elementu	Opis elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie / Rozmiar	Uwagi
Ściana	boczn. lew.			Liczne uszkodzenia plandeki zaklejone szarą taśmą.
Ściana	boczn. praw.			Liczne uszkodzenia plandeki zaklejone szarą taśmą.
Ściana	tyln.			Liczne uszkodzenia plandeki zaklejone szarą taśmą.

Stan techniczny zabudowy

Stan techniczny zabudowy opisano w załączonej tabeli.

Podwozie/Rama z osprzętem**Stan techniczny ramy z osprzętem**

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Silnik/układ przeniesienia napędu**Stan techniczny silnika / układu przeniesienia napędu.**

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Zawieszenie kół**Stan techniczny zawieszenia / kół**

Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Układ kierowniczy
Stan techniczny układu kierowniczego
Nie wnosi się uwag.

Podwozie/Układ hamulcowy
Stan układu hamulcowego.
Nie wnosi się uwag.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.

Rok produkcji 2021 wpisany w dowodzie rejestracyjnym zgodny z rokiem produkcji zawartym w historii pojazdu na stronie www.historiapojazdu.gov.pl.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Immobilizer.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Przedmiotem wyceny jest samochód ciężarowy marki PEUGEOT BOXER z zabudową z plandeką i kabiną sypialną (LAMICO) na dachu pojazdu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.



Fot. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.



Fot. 4.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.



Fot. 6.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.



Fot. 8.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.



Fot. 10.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.



Fot. 12.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.



Fot. 14.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.



Fot. 16.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.



Fot. 18.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.



Fot. 20.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Dowód rejestracyjny str. 1.



Fot. 22.
Dowód rejestracyjny str. 2.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.



Fot. 24.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Arkusz kontrolny

Producent	PEUGEOT
Model	Boxer 435 BlueHDi Euro 6 2179ccm - 165KM 3,5t 19-24
Typ	Boxer 435 BlueHDi L4 Pro
Nr rejestracyjny	SK270UT
VIN	VF3YDCNAU12T02800

Wartość bazowa pojazdu

Notowanie (2020)	57 317 zł
Notowanie (2021)	63 821 zł
Notowanie (2022)	70 976 zł

Pierwsza rejestracja

Data 1. rejestracji	30-06-2021
Data wyceny	21-12-2024
Okres eksploatacji [lata]	3,58
Korekta 1. rejestracji	599 zł
Wartość pojazdu po korekcie 1. rejestracji	64 420 zł

Przebieg

Przebieg normatywny	142 800,00
Różnica przebiegu	-115 408,00
Wartość korekty	-5 911 zł
Korekta przebiegu	-5 911 zł
Wartość pojazdu po korekcie przebiegu	58 509 zł

Zabudowa

Korekta zabudowy	8 784 zł
Wartość pojazdu po korekcie zabudowy	67 293 zł

Wypożyczenie dodatkowe

Lp.	Opis pozycji	Wartość wyposażenia w stanie nowym	Wartość wyposażenia z uwzględnieniem amortyzacji	% wartości obiektu	
1	2	3	4	5	6
1	Kabina sypialna na dachu pojazdu		2 500 zł		

Wypożyczenie

Korekta wyposażenia	4 046 zł
Wartość pojazdu po korekcie wyposażenia	71 339 zł

Ogumienie

Korekta ogumienia	276 zł
Wartość pojazdu po korekcie ogumienia	71 615 zł

Inne

Łącznie inne	-1 755,28 zł
Wartość pojazdu po korektach innych	69 860 zł

Wartość rynkowa pojazdu 69 900 zł (netto/zakup)¹