

Wycena numer: 15/07/DOA/25

z dnia: 2025/07/11

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5462850

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2015

Model: Astra IV Sports Tourer 1.6 MR`11 E5

Wersja: Enjoy

Nr rejestracyjny: FZI3742A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: W0LPD8EDXG8019338



Nr INFO-EKSPERT	028-03944
Data pierwszej rejestracji	2015/11/17, (w Polsce: 2021/02/09)
Data ważności badania technicznego	2025/08/26
Wskazanie drogomierza	127850 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/11/17-25/07/11)	116 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym
Dop. masa całkow.	1980 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1598 ccm / 85kW (116KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna

WYCENA Nr: 15/07/DOA/25

z dnia: 2025/07/11

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5462850

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2015

Model: Astra IV Sports Tourer 1.6 MR`11 E5

Wersja: Enjoy

Nr rejestracyjny: FZI3742A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: W0LPD8EDXG8019338

Nr INFO-EKSPERT

028-03944

Data pierwszej rejestracji

2015/11/17, (w Polsce: 2021/02/09)

Data ważności badania technicznego

2025/08/26

Wskazanie drogomierza

127850 km

Okres eksploatacji pojazdu (15/11/17-25/07/11)

116 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1980 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

1598 ccm / 85kW (116KM)

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rzędowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2015.04-2015.09)

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- 3 Kierownica pokryta skórą
- 4 Klimatyzacja
- 5 Kolumna kierownicy regulowana
- 6 Komputer pokładowy
- 7 Kurtyny powietrzne boczne
- 8 Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 9 Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- 10 Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- 11 Nawiew powietrza na siedzenia tylne
- 12 Podłoga bagażnika 3-poziomowa Flex Floor
- 13 Poduszka powietrzna kierowcy
- 14 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 15 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 16 Relingi dachowe
- 17 Sterowanie radiem w kierownicy
- 18 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
- 19 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 20 System kontroli ciśnienia w oponach
- 21 System kontroli trakcji TCS
- 22 Szyby przednie regulowane elektrycznie
- 23 Światła do jazdy dziennej
- 24 Tarcze kół aluminiowe 16"
- 25 Wspomaganie układu kierowniczego
- 26 Zagłówki foteli przednich aktywne
- 27 Zamek centralny

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	Radioodtwarzacz CD/MP3 400 Głośniki 6 szt. Radioodtwarzacz CD + MP3 Złącze "AUX" Tuner podwójny
2	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40 Siedzenia tylne dzielone Siedzenia tylne składane
3	Tempomat z ogranicznikiem prędkości Ogranicznik prędkości Tempomat

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Czujniki parkowania - przód/tył Czuiniki parkowania - przód Czuiniki parkowania - tył	319
2	+Dywaniki gumowe	15
3	Fotele przednie podgrzewane Fotel kierowcy podgrzewany Fotel pasażera podgrzewany	187
4	Koło zapasowe dojazdowe 16"	43
5	Lakier metalizowany	552
6	Podłoga bagażnika obniżona	37
7	Podłokietnik centralny przedni	62
8	Radioodtwarzacz 650 Navi (dopłata) System nawigacji satelitarnej Głośniki 7 szt. Złącze "USB" Złącze "AUX" Antena radiowa "płetwa rekina" Wyświetlacz kolorowy 7" Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy	324
9	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane	74
10	Szyby tylne regulowane elektrycznie	124
11	Tarcze kół aluminiowe 17" (dopłata)	351

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 215/50 R17 91V EFFICIENTGRIP	5,0	52
Przednie prawe:	*GOODYEAR 215/50 R17 91V EFFICIENTGRIP	5,5	45
Tylne lewe:	*GOODYEAR 215/50 R17 91V EFFICIENTGRIP	5,0	52
Tylne prawe:	*GOODYEAR 215/50 R17 91V EFFICIENTGRIP	4,5	59

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (122 mies.)	24 500 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	2 088 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	749 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 40 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 9 294 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	2,0	546
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,0	- 546
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-1,0	- 273
Brak pełnej dok. serwis. + serwisowanie	-3,0	- 820
Uszkodzenia oraz usterki, braki i wady	-30,0	-8 201

KOMENTARZ

Oględzin pojazdu dokonano we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- kartę pojazdu
- 2 kluczyki

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Pojazd sprowadzony do Polski w wyniku importu indywidualnego – brak pełnej dokumentacji „importowej”, technicznej, serwisowej i dotyczącej „historii” pojazdu.

Do momentu uzyskania potwierdzenia przebiegu całkowitego pojazdu w wysokości wskazań drogomierza - nie przyjmuje się korekty podnoszącej wartość rynkową pojazdu ze względu na niższy niż normatywny przebieg całkowity.

Brak książki serwisowej, brak danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów :

- znajduje się adnotacja o powstaniu w pojeździe szkody istotnej – w 2023r
- znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza – ostatni z dnia 06.09.2024r przy wskazaniach drogomierza 97126 km

I. Silnik oraz układ napędowy.

Olej silnikowy i płyn układu chłodzenia silnika – stany poniżej minimalnych. Silnik o zapłonie iskrowym – uruchomiono jedynie na krótki okres czasu. Ciągłe świeci się kontrolka układu sterowania pracą silnika - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układu. Nie stwierdzono nadmiernej głośności pracy i dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Stwierdzono ślady przepocień i przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu. Elementy osprzętu silnika pracują z nieznaczną głośnością. Skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy, na obudowie ślady nieszczelności. Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była bardzo krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego. Nie stwierdzono nadmiernie podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego – bez nadmiernie powiększonego zużycie, tarcze pokryte korozją powierzchniową.

III. Karoseria / nadwozie.

Stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych. Kilka elementów lakierowanych karoserii – z widocznymi śladami po lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu) :

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- prawie wszystkie elementy obłachowania zewnętrznego karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia w postaci punktowych wgnieceń i/lub doksztaceń powierzchni (o różnym stopniu intensywności występowania)
- płyn układu chłodzenia silnika – zbyt mała ilość
- olej silnikowy – zbyt mała ilość
- zderzak przedni – porysowania, otarcia i bardzo liczne ubytki punktowe powłoki lakierowej, niedokładne

dopasowanie, niewielkie odkształcenia

- spoilery dolne zderzaka przedniego – z otarciami i odkształceniami
- reflektor przedni prawy – obłamane mocowanie górne
- pokrywa komory silnika – nieznaczne zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej, niewielkie wgniecenie poszycia, miejscowe uszkodzenie/spękanie powłoki
- mata wygłuszająca pokrywę komory silnika – brak
- poszycie dachu – niewielkie uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej
- ramy dachu – pojedyncze i niewielkie wgniecenia punktowe
- błotnik przedni lewy – niewielkie uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej, ślady po lakierowaniu i naprawach
- drzwi przednie, lewe - uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, lewego – nakładka bez powłoki lakierowej
- próg lewy – uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej
- poszycie słupka lewego „B” – niewielkie wgniecenia punktowe, uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej
- drzwi tylne lewe - większe zarysowania powłoki lakierowej
- błotnik tylny lewy – większe porysowania powłoki lakierowej, niewielkie ślady po lakierowaniu i naprawach
- zderzak tylny – spękania i odkształcenia oraz ubytki tworzywa, uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, uszkodzenie listwy chromowanej, niefabryczne zamocowanie po prawej stronie, uszkodzony spoiler dolny i osłona, brak jednego z czujników parkowania
- nie działa układ czujników parkowania
- elementy układu wydechowego – z ogniskami korozji
- elementy podwozia – część z ogniskami korozji
- pokrywa komory bagażnika – niewielkie wgniecenia punktowe, uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej, ślady po naprawach i lakierowaniu
- wnętrze komory bagażnika – zabrudzenia, poplamienia wykładzin tapicerowanych, otarcia i zabrudzenia elementów wykonanych z tw. sztucznych
- roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową / półka tylna – brak
- pas tylny karoserii – miejscowe uszkodzenia powłoki i wgniecenia
- lampa zespolona tylna, prawa – z otarciem klosza
- błotnik tylny prawy - ślady po lakierowaniu i naprawach, rozległe uszkodzenia i ubytki powłoki lakierowej, znaczące wgniecenia i odkształcenia, ślady po lakierowaniu i naprawach, ogniska korozji, uszkodzenie nadkola z tworzywa
- drzwi tylne prawe – eksploatacyjne zarysowania i ubytki powłoki lakierowej, niewielkie i punktowe wgniecenia
- próg prawy – znaczące wgniecenia i odkształcenia, uszkodzenia powłoki
- poszycie słupka prawego „B” - uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej
- drzwi przednie, prawe – zarysowania i otarcia oraz nieznaczne i punktowe ubytki powłoki lakierowej, nieznaczne i punktowe wgniecenie poszycia
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, prawego – niewielkie zarysowania
- błotnik przedni, prawy - uszkodzenia eksploatacyjne powłoki lakierowej
- obręcze kół pojazdu – z nielicznymi i niewielkimi otarciami/uszkodzeniami eksploatacyjnymi
- opony – z 2015r
- wnętrze pojazdu – zabrudzone eksploatacyjnie, ze śladami po paleniu papierosów
- wnęki drzwi tylnych – z porysowaniami powłoki
- wykładziny wewnętrzne drzwi – nieznaczne zabrudzenia i zarysowania
- wykładzina podłogowa – miejscowe nadtopienia od papierosów
- poszycia tapicerskie foteli przednich – eksploatacyjne zabrudzenia, plamy, odkształcenia (większe na siedzisku i oparciu fotela kierowcy)
- koło kierownicy – nieznaczne „wytarcia” materiału
- gałka / mieszek osłaniający dźwigni zmiany biegów – nieznaczne „wytarcia” materiału
- mieszek osłaniający dźwignię hamulca postojowego – nieznaczne „wytarcia” materiału

- kanapa tylna – zabrudzenia, poplamienia, uszkodzenie punktowe (wypalona dziura)
- podsufitka, osłony p-słoneczne – z nieznacznymi zabrudzeniami
- nie działają spryskiwacze szyby czołowej
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
- ciągle świeci się kontrolka układu sterowania pracą silnika - w warunkach parkingowych brak jest możliwości jednoznacznego określenia przyczyn świecenia się kontrolki oraz diagnostyka układu
- do pojazdu dołączono 2 kluczyki, 1 kluczyk oklejony taśmą
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukompletowaniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

18000 PLN

(słownie: osiemnaście tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 3365,85 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VII-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5462850

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2015


Model: Astra IV Sports Tourer 1.6 MR`11 E5

Wersja: Enjoy

Nr rejestracyjny: FZI3742A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

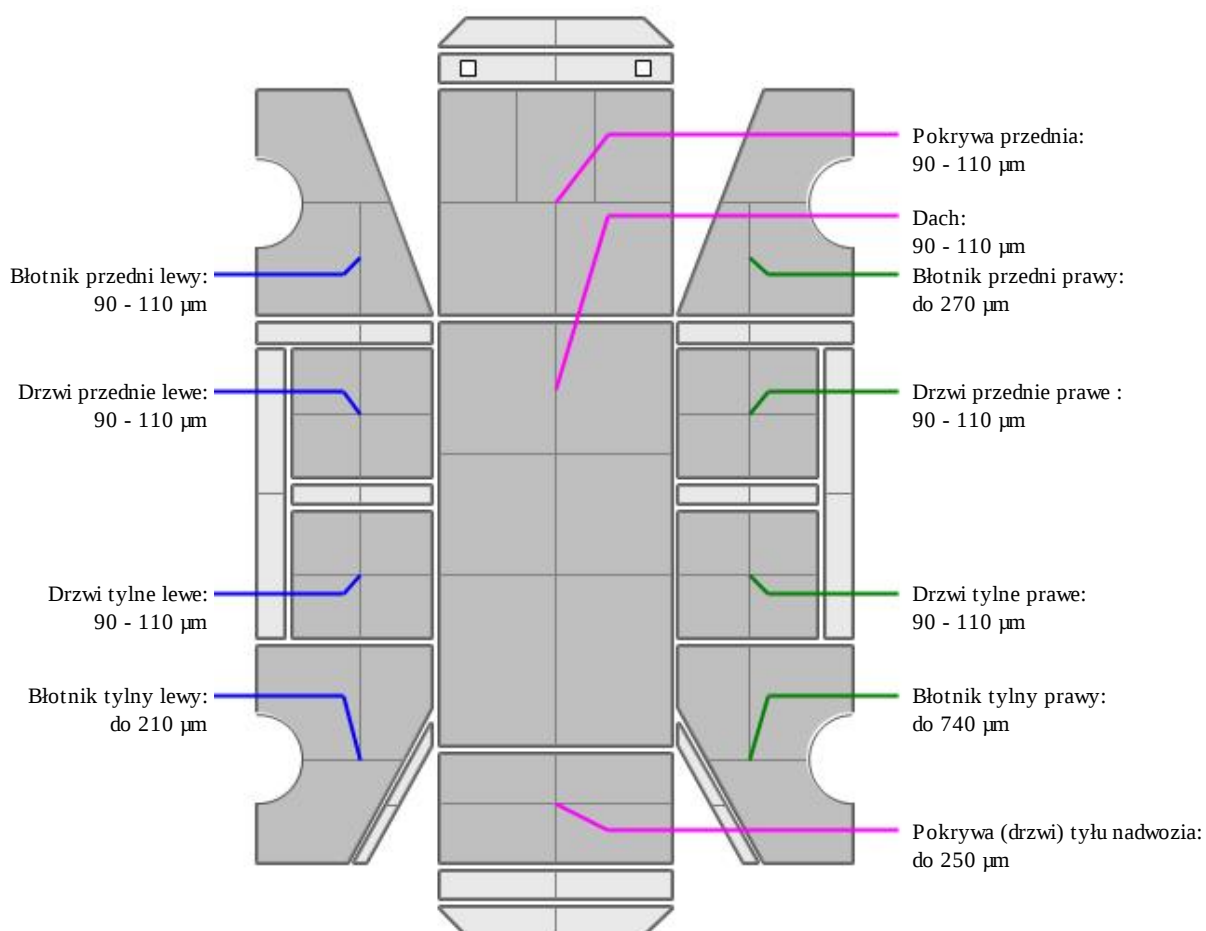

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 15/07/DOA/25

z dnia: 2025/07/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] VII-2025

Marka: OPEL

Rok produkcji: 2015

Model: Astra IV Sports Tourer 1.6 MR`11 E5

Wersja: Enjoy

Nr rejestracyjny: FZI3742A

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy









































