

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-459/2025_DW8NK67

Numer szkody / sprawy SM-459/2025_DW8NK67
Nr kalkulacji 8835

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138258

Numer rejestracyjny: DW8NK67
Numer nadwozia: MMCJJKL60LH140355
Marka: MITSUBISHI
Model: L 200 19-23
Typ: L200 2.2 d DC Invite
Data pierwszej rejestracji: 07.07.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8718
Data wyceny: 07.10.2025
Wycena na dzień: 07.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8835**
 Data wyceny **07.10.2025**
 Wycena na dzień **07.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-459/2025_DW8NK67

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0138258

Numer rejestracyjny / numer VIN DW8NK67 / MMCJJKL60LH140355
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 07.07.2021 / 51
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 188 934 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 88 800 / 100 134
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MITSUBISHI
 Model L 200 19-23
 Typ L200 2.2 d DC Invite
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Pickup / 4 / 5
 Okres dostępności 01.06.2019 - 31.08.2023
 Pojemność silnika (ccm) 2268
 Moc kW / KM 110 / 150
 Paliwo / katalizator Diesel / Brak
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag kolan kierowcy
- ASTC - układ stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji
- Atrapa chłodnicy w kolorze srebrnym
- Blokada tylnego mechanizmu różnicowego
- Chromowane obudowy lusterek bocznych
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem 245/70
- Filtr cząstek stałych
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Gniazdo 12V
- Immobilizer
- Kanał grzewczy dla tylnych siedzeń
- Kierownica i drążek zmiany biegów skórzane
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki zewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lakier Uni
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i ogrzewane
- Mocowania fotelików dla dzieci ISO-FIX (x2)
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny
- Popielniczka + zapalniczka
- Radio CD/MP3 (4 głośniki) + USB
- Reflektory przednie przeciwmgienne
- Schowek na okulary
- Stopnie boczne
- System kontroli trakcji
- System napędu na 4 koła - Easy Select
- System stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)
- Szyby barwione
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Wspomaganie ruszania na wzniesieniu (HSA)
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzak przedni w kolorze nadwozia z chromowanym wykończeniem
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth ze sterowaniem na kierownicy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier niemetalizowany - biały PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-8%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 265/60R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 265/60R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 265/60R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 265/60R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	80
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego: „Układ hamulcowy wymagający serwisu”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- burta skrzyni ładunkowej [90 – 1160 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchownie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, z ogniskami korozji,
- burta skrzyni ładunkowej lewa – zarysowana,
- burta skrzyni ładunkowej prawa – zarysowana,
- burta skrzyni ładunkowej tylna – wgnieciona punktowo, zarysowana, ogniska korozji,
- próg lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie skórzane wieńca koła kierownicy – wytarte,
- tapicerka fotela kierowcy – wytarta miejscowo,
- zderzak przedni – poszycie odkształcone miejscowo, zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- próg ozdobny lewy – zarysowany,
- próg ozdobny prawy – zarysowany,
- pokrywa skrzyni ładunkowej – ogniska korozji.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- belka dolna – skorodowana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.
Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.
Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.
Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika






























































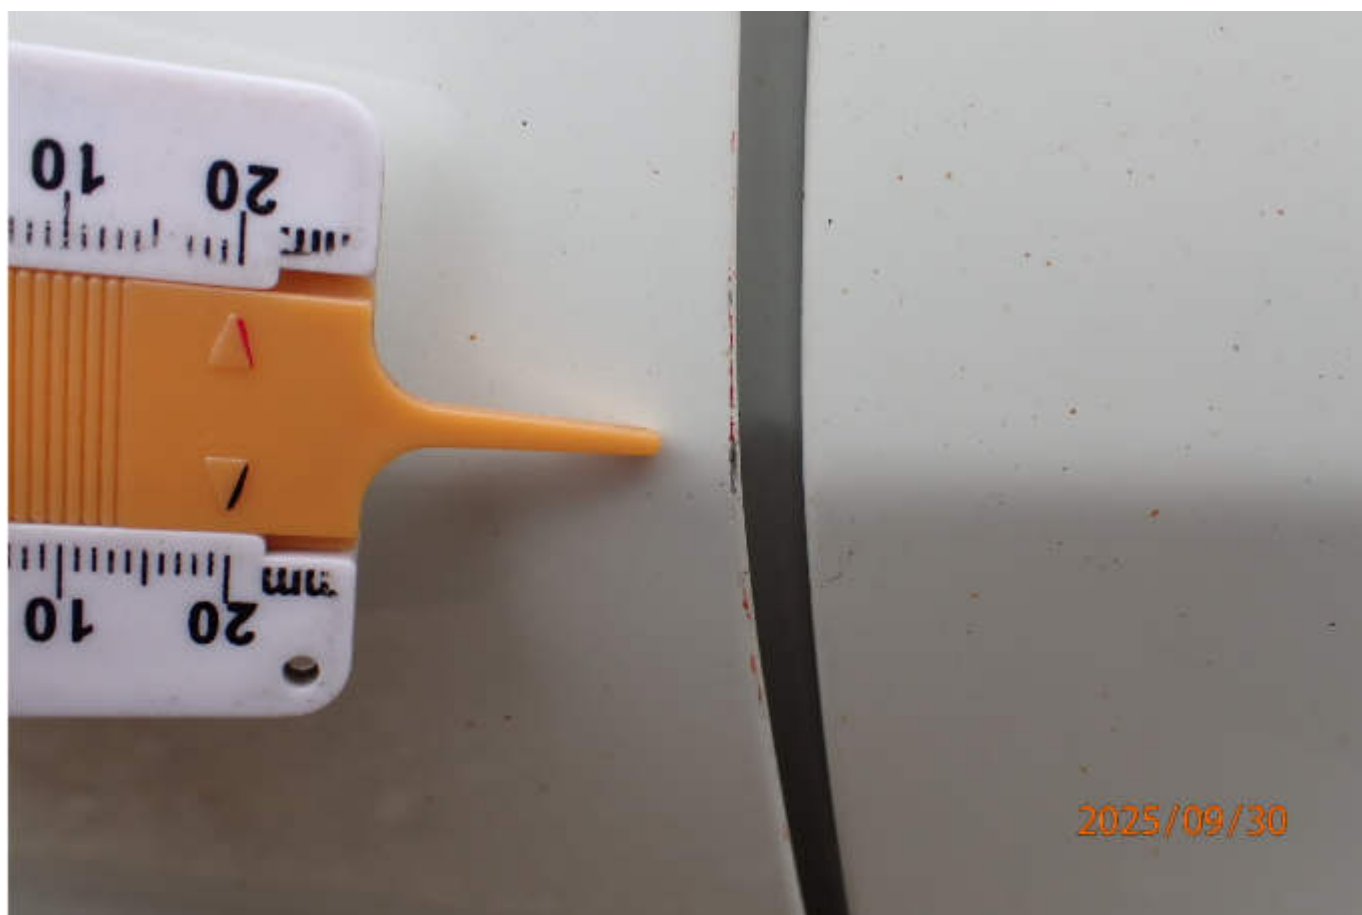













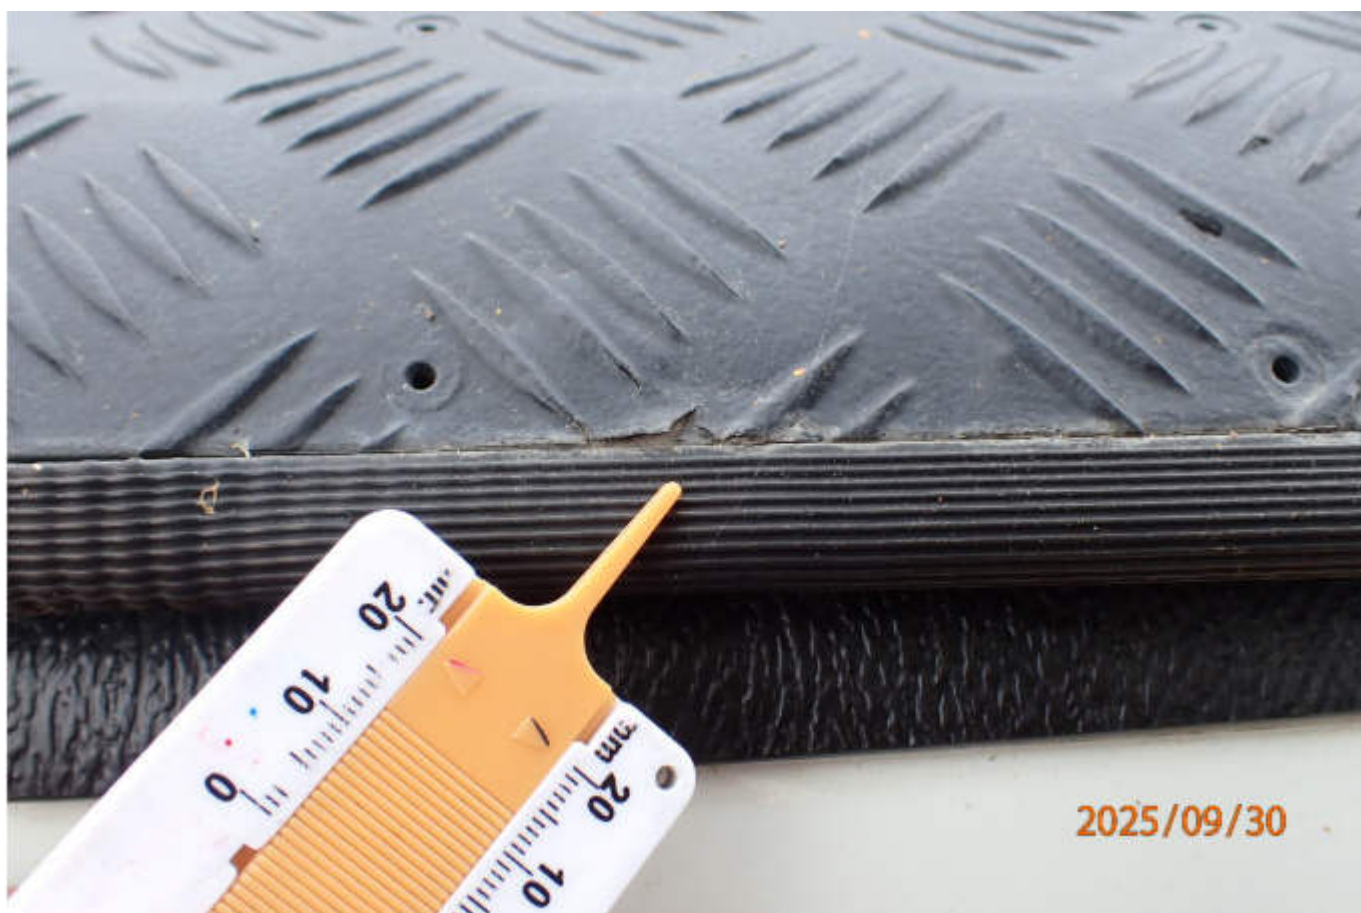

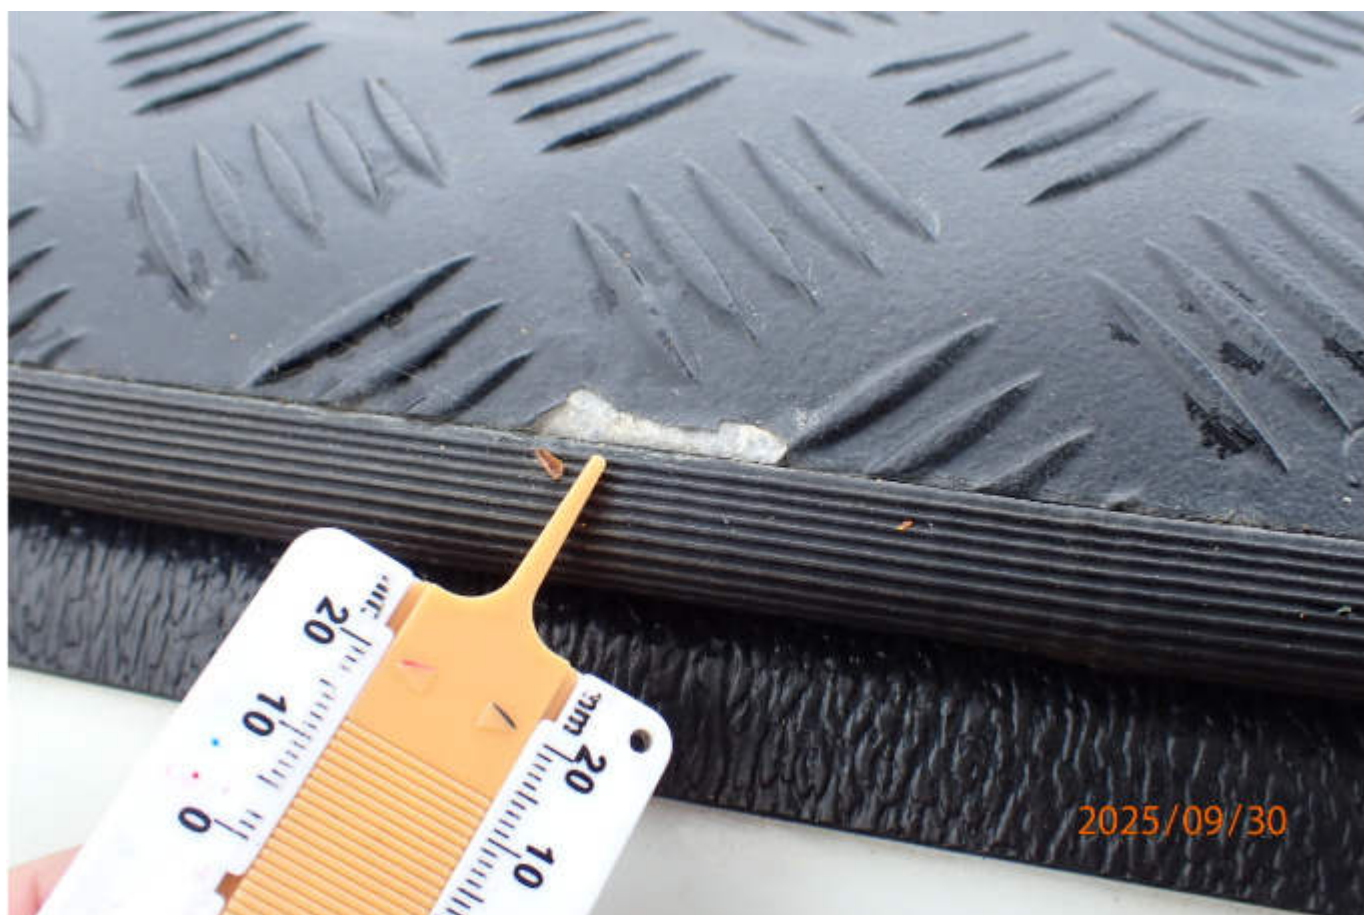

















2025/09/30



2025/09/30














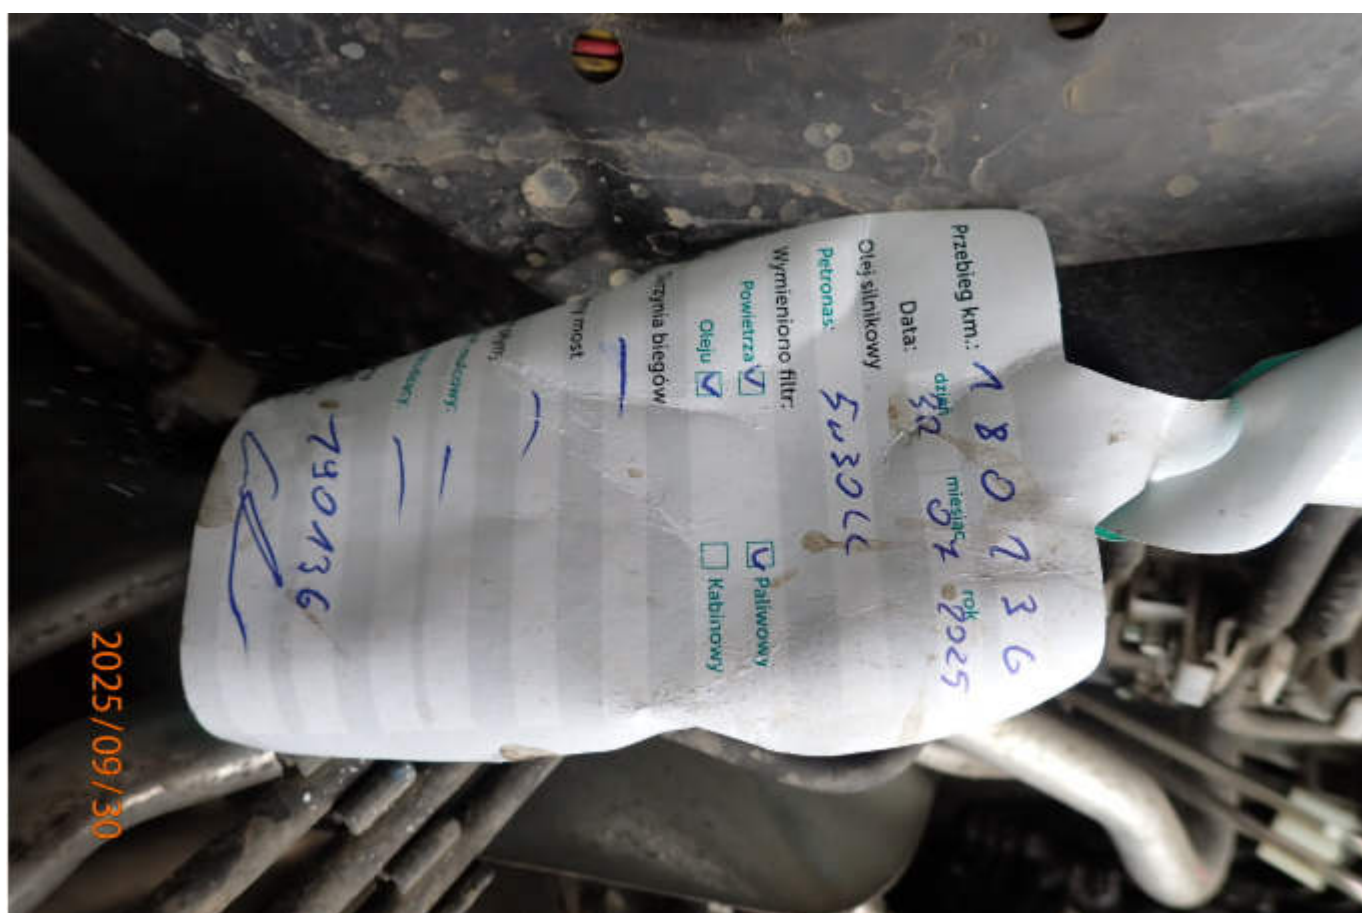



































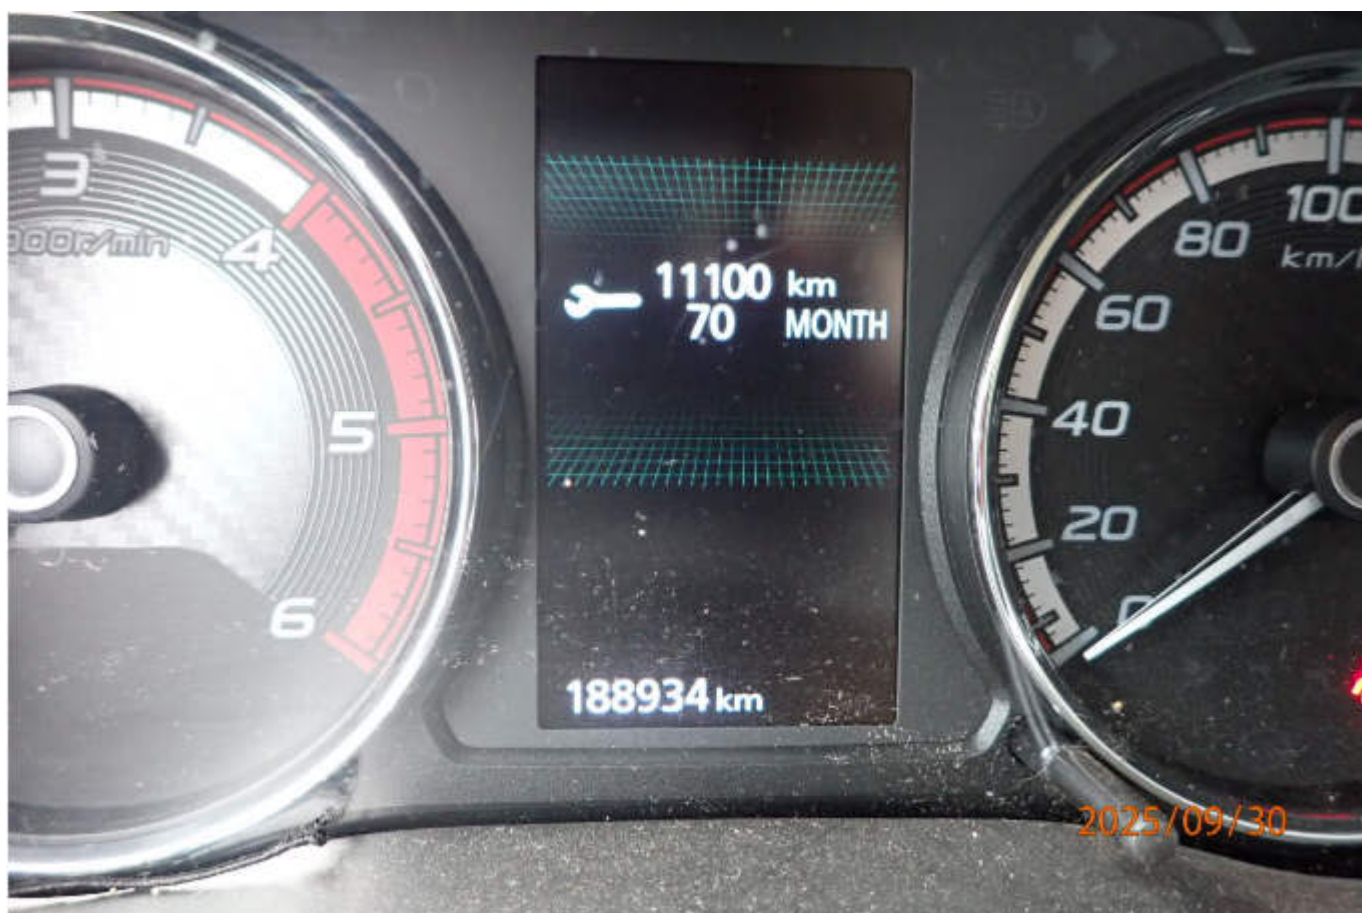

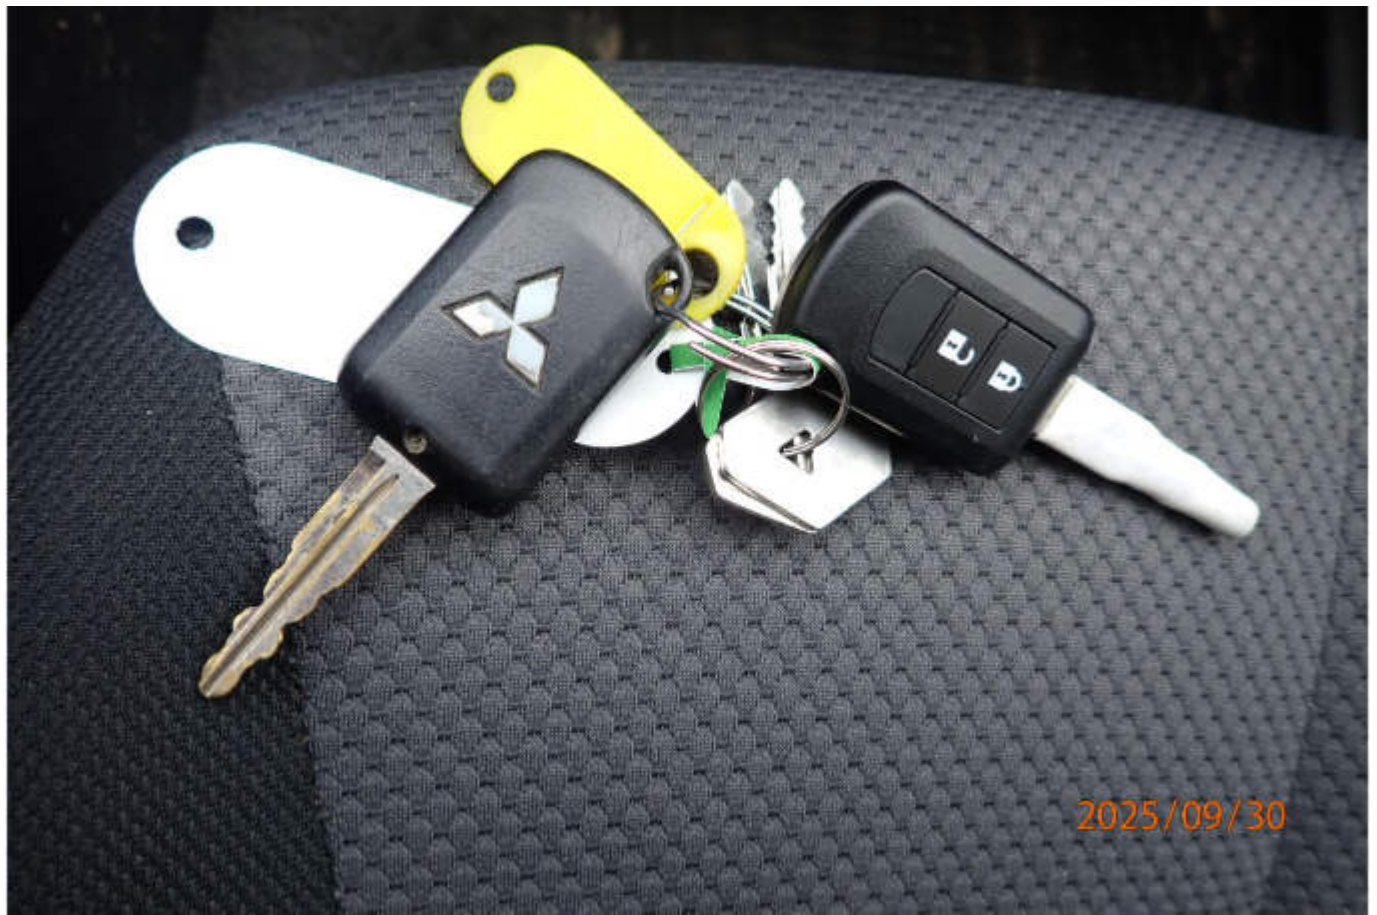
















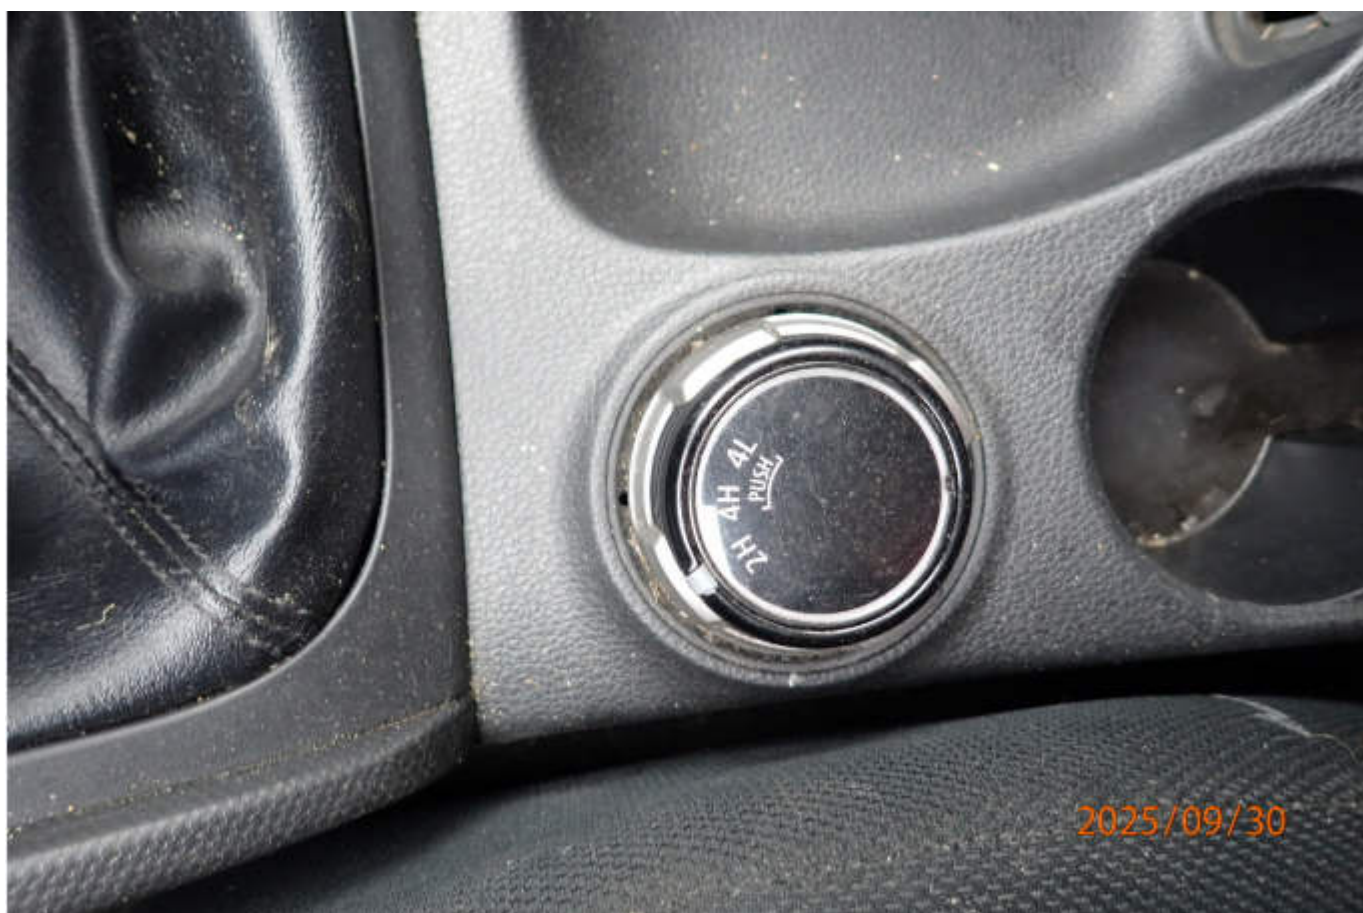





FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dane samochodu

Numer identyfikacyjny samochodu (VIN):

4HCJJKL64LH140355

Data rozpoczęcia okresu gwarancyjnego: 09.07.2021

Data zakończenia okresu gwarancyjnego: 08.07.2026

Kod modelu: KLBTTJTFLL6

Nr silnika: 4N104AH4K55

Kod koloru: W32

Gwarancja na korozję perforacyjną: 12 lat ☒

Częstotliwość przeglądów: 20.000 km ☒ (lub 1 rok, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej)

Informacje o dealerze

Nazwa: GERMARZ
Autoryzowany Dealer

Adres: ul. Szczęśliwa 139, 54-428 Wrocław

Miasto: D075 tel./fax 71 349 01 50

Podpis: NIP: 894 00 05 440

Stempel autoryzowanego punktu sprzedaży
GERMARZ
Autoryzowany Dealer
ul. Szczęśliwa 139, 54-428 Wrocław
tel./fax 71 349 01 50
NIP: 894 00 05 440

Niniejszym potwierdzam, że w trakcie procedury przekazania samochodu w pełni przedstawiono i wyjaśniono mi warunki gwarancji na nowe samochody, pakiet MAP (Mitsubishi Assistance Package - pakiet assistance), wymagania w zakresie obsługi samochodu (kolejna serwisowa), sposób korzystania z samochodu oraz sposób funkcjonowania jego elementów sterujących.

podpis

80E720E2

2025/09/30

EWIDENCJA PRZEGLĄDÓW I NAPRAW

Obsługa 1
Data: 20.11.21 Przebieg: 21260km
Nr faktury:

GERMARZ
Autoryzowany Dealer
ul. Szczęśliwa 139
54-428 Wrocław
tel./fax 71 349 01 50

Pieczęć serwisu i podpis

Obsługa 2
Data: Przebieg:
Nr faktury:

Pieczęć serwisu i podpis

Obsługa 3
Data: Przebieg:
Nr faktury:

Pieczęć serwisu i podpis

Obsługa 4
Data: Przebieg:
Nr faktury:

Pieczęć serwisu i podpis

Obsługa 5
Data: Przebieg:
Nr faktury:

Pieczęć serwisu i podpis

Obsługa 6
Data: Przebieg:
Nr faktury:

Pieczęć serwisu i podpis

W okolicie wypełnia pracownik serwisu po każdym planowym przeglądzie.


80E720E2

2025/09/30

RAPORT Z PRZEGŁĄDU NADWOZIA

Kod szkody:

1. Odpryski
2. Zarysowania
3. Uszkodzenie karoserii
4. Uszkodzenie lakieru
5. Inne

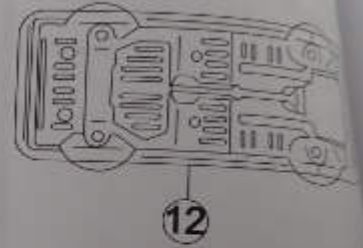

Przegląd nadwozia 1. rok

Data przeglądu: 24.11.2021

Pozycja / Kod szkody:

Opis:

Data naprawy:

Pieczęć serwisu i podpis:



GERMA
Autoryzowany Serwis
ul. Strzegomska 159
54-468 Wrocław
tel.: 71 349 01 50

Przegląd nadwozia 2. rok

Data przeglądu:

Pozycja / Kod szkody:

Opis:

Data naprawy:

Pieczęć serwisu i podpis:

2025/09/30

SDET20E2

2025/09/30





