

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-476/2025_EL4FV91

Numer szkody / sprawy SM-476/2025_EL4FV91
Nr kalkulacji 8866

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0154357

Numer rejestracyjny: EL4FV91
Numer nadwozia: TMAH381DGMJ096556
Marka: HYUNDAI
Model: i30 Wagon 20-24
Typ: i30 1.5 T-GDI 48V Smart DCT
Data pierwszej rejestracji: 25.06.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8748
Data wyceny: 20.10.2025
Wycena na dzień: 20.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8866**
 Data wyceny **20.10.2025**
 Wycena na dzień **20.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-476/2025_EL4FV91

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0154357

Numer rejestracyjny / numer VIN EL4FV91 / TMAH381DGMJ096556
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 25.06.2021 / 52
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 218 982 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 73 000 / 145 982
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka HYUNDAI
 Model i30 Wagon 20-24
 Typ i30 1.5 T-GDI 48V Smart DCT
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.12.2021 - 31.07.2024
 Pojemność silnika (ccm) 1482
 Moc kW / KM 118 / 160
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 7

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm
- Asystent podjazdu (HAC)
- Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych
- Asystent utrzymania pasa ruchu LKA
- Automatyczne włączanie świateł
- Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Dwupoziomowa podłoga bagażnika
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy (ESC)
- Felgi aluminiowe 16", z ogumieniem 205/55
- Fotel kierowcy z regulacją podparcia lędźwiowego
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotel pasażera z regulacją wysokości
- Fotele przednie - ogrzewane
- Funkcja automatycznego odparowywania szyb
- Gazetowniki w oparciach przednich foteli
- Głośniki w drzwiach przednich
- Głośniki w drzwiach tylnych
- Głośniki wysokotonowe
- Gniazdo 12 V w bagażniku
- Gniazdo 12 V w konsoli centralnej
- Gniazdo USB
- Grill wykończony w kolorze czarnym z chromowaną listwą
- Haczyki do mocowania bagaży
- Immobilizer
- Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi
- Kanały nawiewu powietrza na tylne siedzenia
- Kanapa tylna składana w proporcji 60:40
- Kierownica i drążek biegów skórzane
- Kierownica podgrzewana
- Kierownica z łopatkami zmiany biegów
- Kierownica ze sterowaniem radia
- Kierunkowskazy w lusterkach bocznych
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy z 3,5 calowym kolorowym wyświetlaczem
- Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy
- Lakier uni
- Listwa ozdobna, czarna
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne ustawiane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze czarnym błyszczącym
- Mocowania ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Ogranicznik prędkości
- Osłony przeciwsłoneczne kierowcy i pasażera, podświetlane, z lusterkami
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie pierwszego i drugiego rzędu siedzeń oraz schowka na okulary
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Podłokietnik tylny z uchwytem na napoje i otworem na narty
- Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe
- Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera
- Przygotowanie do montażu haka holowniczego
- Reflektory halogenowe (światła mijania) z funkcją statycznego doświetlania zakrętów
- Relingi dachowe
- Roleta przestrzeni bagażowej
- Schowek centralny na okulary nad głową
- Siatka do mocowania bagaży
- Siatka oddzielająca przedział bagażowy
- Spojler tylny z trzecim światłem Stop LED
- System Bluetooth z rozpoznawaniem głosowym
- System monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW)
- System multimedialny z 8" kolorowym ekranem dotykowym, DAB, Apple CarPlay, Android Auto
- System ostrzegania o ruszeniu poprzedzającego pojazdu (LVDA)
- Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym
- Szyby sterowane elektrycznie, z funkcją Auto Up-Down
- Szyby tylne przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła przeciwmgielne przednie
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat
- Uchwyty na napoje
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne
- Zagłówki tylne z regulacją wysokości
- Zamek centralny
- Zderzak tylny z ozdobną listwą w kolorze chromu
- Zestaw naprawczy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|--|-----|
| • Lakier metalik | PLN |
| • Pakiet LED | PLN |
| □ Asystent świateł drogowych (HBA) | |
| □ Reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów | |
| • Pakiet Navi | PLN |
| □ System multimedialny z 10,25" kolor. ekranem | |

SUMA	PLN	
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ		Zakup
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%)	PLN	
• Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN	
SUMA	PLN	
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), VREDESTEIN, 225/45R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 1, Opona 2 (prawa), VREDESTEIN, 225/45R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	83	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 1 (lewa), VREDESTEIN, 225/45R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
Oś 2, Opona 2 (prawa), VREDESTEIN, 225/45R17		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)	PLN	
SUMA	PLN	

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny, zaolejony.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- błotnik przedni lewy [130 – 160 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- błotnik przedni prawy - zarysowany,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – wgniecione punktowo,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – wgnieciony punktowo,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- słupek środkowy lewy – wgnieciony punktowo, zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- zderzak przedni – poszycie odkształcone, porysowany, listwy ozdobne polakierowane prowizorycznie,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- szyba drzwi tylnych prawych – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak tylny – pęknięty, porysowany, listwa dolna zarysowana, czujnik parkowania wyłamany z zamocowań.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (1 szt. – bateria rozładowana) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.
Do pojazdu dołączono komplet tarcz aluminiowych 16" z ogumieniem zimowym.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:


- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*










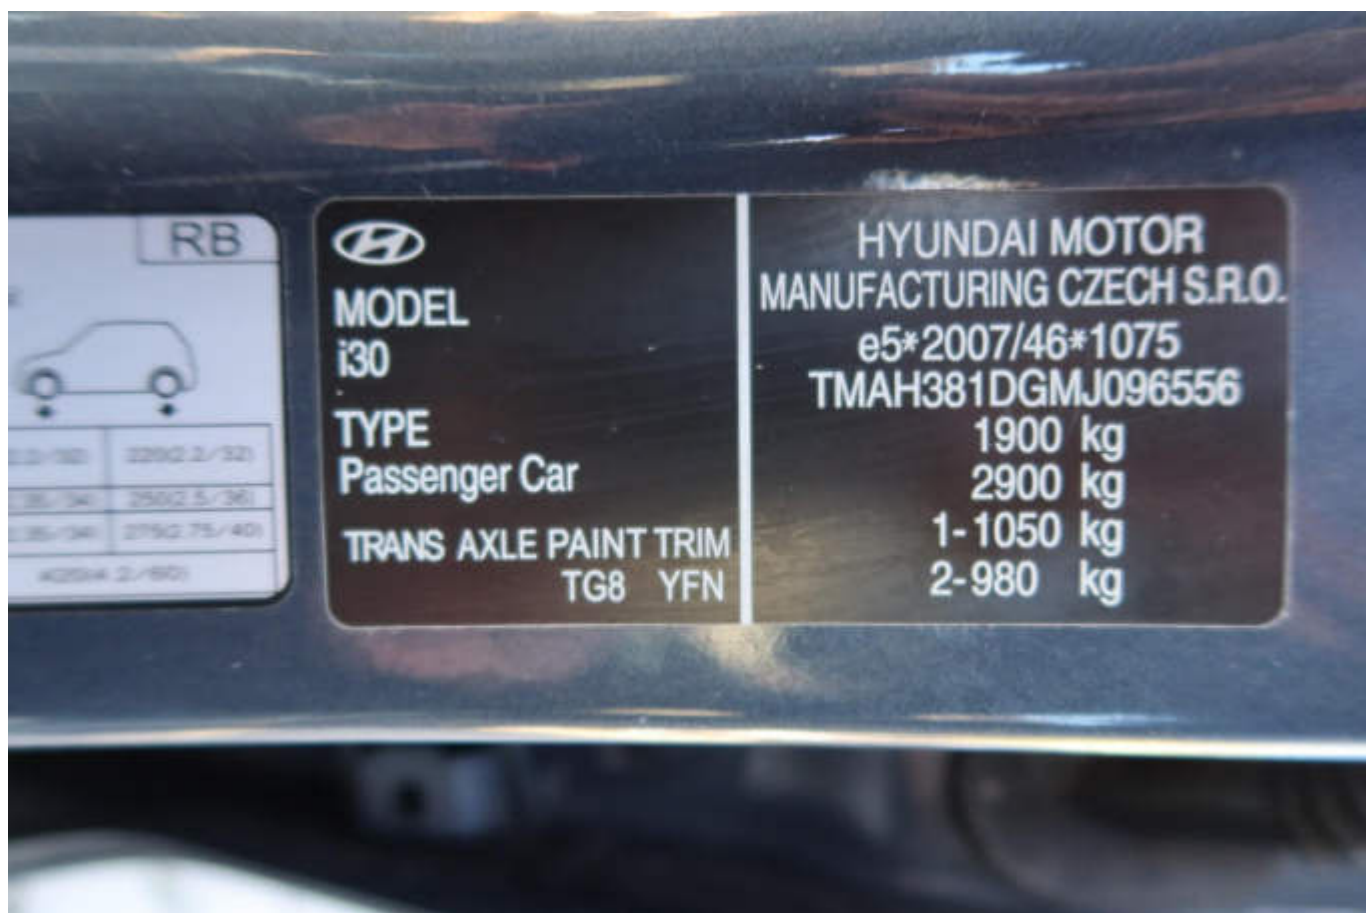






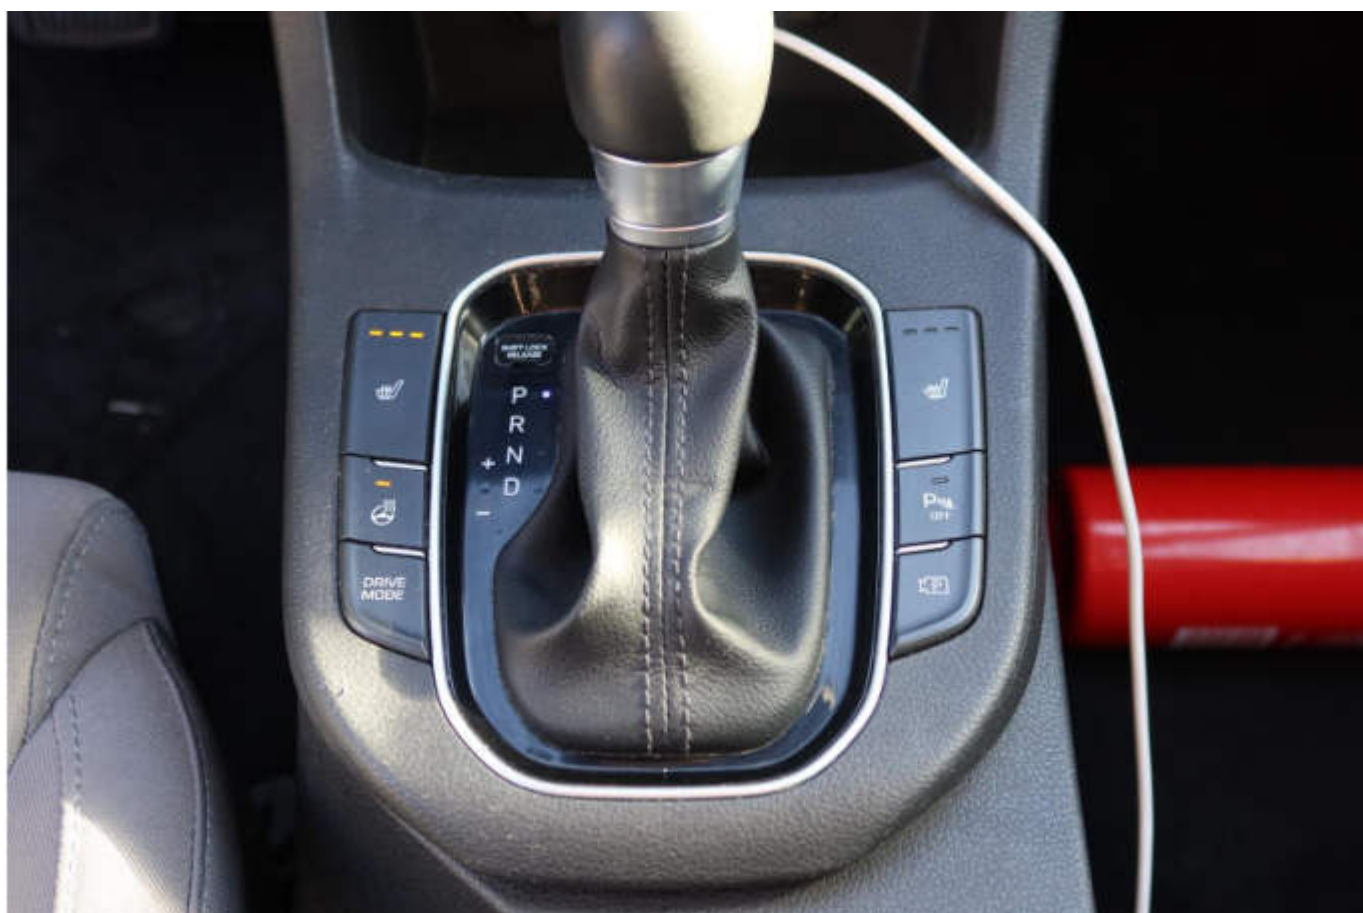







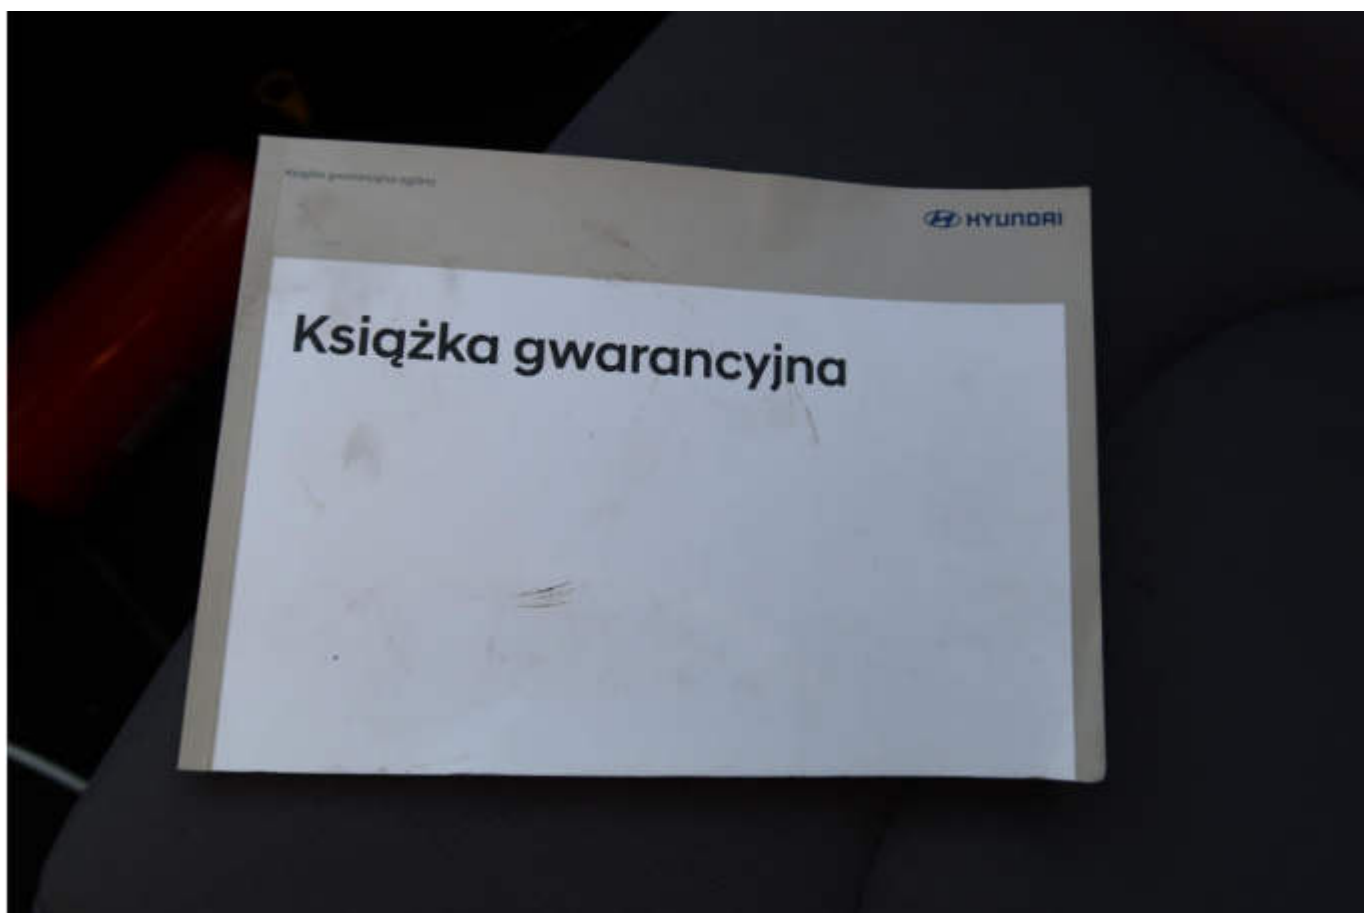

REJESTRACJA SPRZEDAŻY

Model: 1.30

Nr nadwozia (VIN): FTLBNH538102F1J104K527

Data przeglądu: 28-06-2021

Stan licznika (km): 7

Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedprzedażowego zgodnie z instrukcją Hyundai.

PRZEGŁĄD PRZEDSPRZEDAŻY

Model: 1.30

Nr nadwozia (VIN): FTLBNH538102F1J104K527

Data przeglądu: 28-06-2021

Stan licznika (km): 7

Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedprzedażowego zgodnie z instrukcją Hyundai.

WARUNKI OGÓLNE SPRZEDAŻY

Wszystkie dane podane w niniejszym dokumencie są prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użycia pojazdu. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikające z użycia pojazdu. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikające z użycia pojazdu.

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai

TERMINY PIERWSZYCH PRZEGŁĄDÓW OKRESOWYCH

Model i rodzaj napędu: 1.30 HATCHBACK 1.5 TDI

Data sprzedaży: 27-06-2021

PRZEGŁĄD OKRESOWY

Przez 12 miesięcy od daty zakupu

Data: 27-06-2021

Stwierdzono: 1500

PRZEGŁĄD NADWOZIA

Przez 12 miesięcy od daty zakupu

Data: 27-06-2021

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) Hyundai

W OKRESOWYCH

PRZEGLĄD 15.000 KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 14223

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI **SZYMAŃSKI**
Autoryzowany Dealer
ul. H-ga Liścypada 3
41-300 Dąbrowa Gór.
tel. (032) 260 91 11, 260 91 24, fax 91
NIP: 624-170

Data: U.M. 2021 Podpis: Ky

Uwagi oraz zalecenia serwisu
buale

NASTĘPNY PRZEGLĄD
30.000 KM LUB 03-11-2022
Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD 30000 KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 29340

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

MM CARS **KOSCIUSZKI**
Autoryzowany Serwis Hyundai
ul. Kosciuszki 25A, 02-149 Warszawa
tel. (22) 624 19 11, 624 19 12, fax 624 19 13
NIP: 522-10-89-107

Data: 25.02.22 Podpis: Ky

Uwagi oraz zalecenia serwisu

MM CARS **KOSCIUSZKI**
Autoryzowany Serwis Hyundai
ul. Kosciuszki 25A, 02-149 Warszawa
tel. (22) 624 19 11, 624 19 12, fax 624 19 13
NIP: 522-10-89-107

NASTĘPNY PRZEGLĄD
32340 KM LUB 15-02-2023
Przebieg Data

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 4425

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

motor test
Autoryzowany Serwis Hyundai
ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa
tel. (22) 624 19 11, 624 19 12, fax 624 19 13
NIP: 522-10-89-107

Data: 05.01.2023 Podpis: Ky

Uwagi oraz zalecenia serwisu

motor test
Autoryzowany Serwis Hyundai
ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa
tel. (22) 624 19 11, 624 19 12, fax 624 19 13
NIP: 522-10-89-107

NASTĘPNY PRZEGLĄD
10425 KM LUB 04-10-2023
Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 55628

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

motor test
Autoryzowany Serwis Hyundai
ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa
tel. (22) 624 19 11, 624 19 12, fax 624 19 13
NIP: 522-10-89-107

Data: 05.01.2023 Podpis: Ky

Uwagi oraz zalecenia serwisu

motor test
Autoryzowany Serwis Hyundai
ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa
tel. (22) 624 19 11, 624 19 12, fax 624 19 13
NIP: 522-10-89-107

NASTĘPNY PRZEGLĄD
70628 KM LUB 05-01-2023
Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 176 457

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

MOTORTEST
Anna Szadkowska
Autoryzowany Serwis Hyundai
NIP: 522-10-66-107 REGON: 017337663
ul. Hymna 2A, 02-149 Warszawa, T: +48 22 866 22 56
E: serwis@motortest.com.pl, www.motortesthyundai.pl

Data: 11-09-2024 Podpis: [Signature]

MOTORTEST
Anna Szadkowska
Autoryzowany Serwis Hyundai
NIP: 522-10-66-107 REGON: 017337663
ul. Hymna 2A, 02-149 Warszawa, T: +48 22 866 22 56
E: serwis@motortest.com.pl, www.motortesthyundai.pl

06-

NASTĘPNY PRZEGLĄD

176 457 KM LUB 11-03-2025
Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 176 288

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

MOTORTEST
Anna Szadkowska
Autoryzowany Serwis Hyundai
NIP: 522-10-66-107 REGON: 017337663
ul. Hymna 2A, 02-149 Warszawa, T: +48 22 866 22 56
E: serwis@motortest.com.pl, www.motortesthyundai.pl

Data: 19-06-2024 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

MOTORTEST
Anna Szadkowska
Autoryzowany Serwis Hyundai
NIP: 522-10-66-107 REGON: 017337663
ul. Hymna 2A, 02-149 Warszawa, T: +48 22 866 22 56
E: serwis@motortest.com.pl, www.motortesthyundai.pl

NASTĘPNY PRZEGLĄD

176 288 KM LUB 17-06-2025
Przebieg Data

PRZEGLĄD ☐ KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 175 977

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

MOTORTEST Sp. z o.o. HYUNDAI
Autoryzowany Serwis Hyundai
ul. Hymna 2A, 02-149 Warszawa
T: +48 22 866 01 21
NIP: 522-333-13-14, REGON: 529679172

Data: 08-11-2024 Podpis: [Signature]

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

MOTORTEST Sp. z o.o. HYUNDAI
Autoryzowany Serwis Hyundai
ul. Hymna 2A, 02-149 Warszawa
T: +48 22 866 01 21
NIP: 522-333-13-14, REGON: 529679172

NASTĘPNY PRZEGLĄD

175 977 KM LUB 10-09-2024
Przebieg Data

*W zależności od tego co wystąpi wcześniej.

PRZEGLĄD 175 000 KM LUB ☐ MIESIĘCY*

Przebieg (km) 170 976

Obsługa serwisowa zgodnie z harmonogramem

HYUNDAI
222
ul. Hymna 2A, 02-149 Warszawa
T: +48 22 866 01 21

Data: 28-11-2024 Podpis: [Signature]

Uwagi oraz zalecenia serwisu

HYUNDAI
222
ul. Hymna 2A, 02-149 Warszawa
T: +48 22 866 01 21

NASTĘPNY PRZEGLĄD

175 976 KM LUB 28-11-2024
Przebieg Data

PRZEGLĄD NADWOZIA - OC













