

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-513/2025_SK149YG

Numer szkody / sprawy SM-513/2025_SK149YG
Nr kalkulacji 8928

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0162878

Numer rejestracyjny: SK149YG
Numer nadwozia: ZFA25000002X84259
Marka: FIAT
Model: Ducato 35 H3-Power Euro 6 2184ccm - 140KM 3,5t 24-
Typ: Ducato 35 H3-Power L3H2
Data pierwszej rejestracji: 22.09.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8810
Data wyceny: 13.11.2025
Wycena na dzień: 13.11.2025
Wersja bazy danych: 2025.11
Wartość:

Numer wyceny **8928**
 Data wyceny **13.11.2025**
 Wycena na dzień **13.11.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-513/2025_SK149YG

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0162878

Numer rejestracyjny / numer VIN SK149YG / ZFA25000002X84259
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 22.09.2023 / 26
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 72 658 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 88 400 / -15 742
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka FIAT
 Model Ducato 35 H3-Power Euro 6 2184ccm - 140KM 3,5t 24-
 Typ Ducato 35 H3-Power L3H2
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3
 Okres dostępności 01.01.2024 - ...
 Pojemność silnika (ccm) 2184
 Moc kW / KM 103 / 140
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500
 Masa własna / ładowność 2 060 / 1 440
 Rozstaw osi 1 / 2 4 035 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.11) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Akumulator L5 95 Ah
- Alarm dźwiękowy ostrzegający otoczenie w trakcie manewru cofania
- Alternator 180 A
- Czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa
- Czujniki cofania
- Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 stopni
- Felgi stalowe 15
- Fotel pasażera dwumiejscowy ze składanym stolikiem
- Gwarancja standardowa - 2 lata
- Interfejs modułu telematycznego (m.in. połączenie SOS i Assistance)
- Kamera cofania z dynamicznymi kolorowymi liniami
- Klimatyzacja manualna
- Lakier uni
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Moduł telematyczny (połączenie SOS i Assistance)
- Obwódki przednich reflektorów w kolorze czarnym
- Opony N1 Klasy A 215/70 R15C
- Osłona przedniego grilla w kolorze nadwozia
- Podłokietnik i regulacja lędźwiowa fotela kierowcy
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Przegroda stała z blachy, bez szyby
- Radio z wyświetlaczem 5" Bluetooth + DAB
- Skrzynia biegów manualna 6-biegowa
- System auto. hamowania awaryjnego z poprzedz. go ostrzeż. o możliwej kolizji z przodu (AEBS)
- System ESC + Asystent bocznego wiatru + TSA + BAS + Hill Holder
- System kontroli pasa ruchu
- System monitorowania ciśnienia w oponach
- System monitorowania skupienia kierowcy
- System rozpoznawania znaków drogowych
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka Crepe Black + pełne zagłówki
- Tempomat inteligentny z rekomendacją dozwolonej prędkości
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyty do mocowania ładunku w przedziale ładunkowym
- Uchwyty na kubek
- Wspomaganie kierownicy elektryczne
- Zbiornik paliwa o pojemności 90 litrów
- Zderzak przedni odpowiednio wyprofilowany oraz osłona przedniego grilla
- Zderzak przedni w kolorze czarnym
- Zestaw naprawczy do opon Fix and Go

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Półka pod sufitem PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN
- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-3%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), ZEETEX, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	88
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), ZEETEX, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	88
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 215/70R15C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 215/70R15C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nierównomierna.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Zlecić kontrolę świec żarowych”, „Skontrolować silnik”.

Kontrolka „check engine”, systemu oczyszczania spalin oraz świec żarowych aktywne podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Niska skuteczność hamulca postojowego.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [130 – 160 µm],

- błotnik przedni lewy [190 – 220 µm],

- błotnik przedni prawy [150 – 160 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Nadwozie oklejone reklamą firmową, uszkodzone w wyniku aktu wandalizmu (miejscowe przecięcia elementów nadwozia).

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – przecięty miejscowo,
- drzwi przednie lewe – przecięte miejscowo,
- drzwi przednie prawe – przecięte miejscowo,
- drzwi przesuwne prawe – poprzecinane miejscowo,
- poszycie boku lewego – powgniatane miejscowo, poprzecinane miejscowo, listwy ochronne porysowane,
- poszycie boku prawego – powgniatane miejscowo, poprzecinane miejscowo, listwy ochronne porysowane,
- drzwi skrzydłowe tylne – powgniatane miejscowo, poprzecinane miejscowo, zarysowane,
- słupek tylny lewy – wgnieciony punktowo,
- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta, z ogniskami korozji,
- próg prawy – wgnieciony, porysowany,
- podłoga przestrzeni ładunkowej – przerwana miejscowo.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- pokrywa komory silnika – pognięta, poprzecinana miejscowo,
- błotnik przedni prawy – pognięty, poprzecinany miejscowo,
- słupek tylny prawy – pognięty, przecięty miejscowo.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone,

- oświetlenie – wg wskazań komputera pokładowego: „Skontrolować światła dzienne”,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- ściana działowa – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – porysowany, pęknięty,
- atrapa przednia – pęknięta,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – połamany,
- lampa kierunkowskazu bocznego lewego – pęknięta,
- lampa zespolona tylna lewa – klosz pęknięty,
- zderzak tylny – pęknięty, porysowany,
- sklejka drewniana podłogi przestrzeni ładunkowej – połamana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura


Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





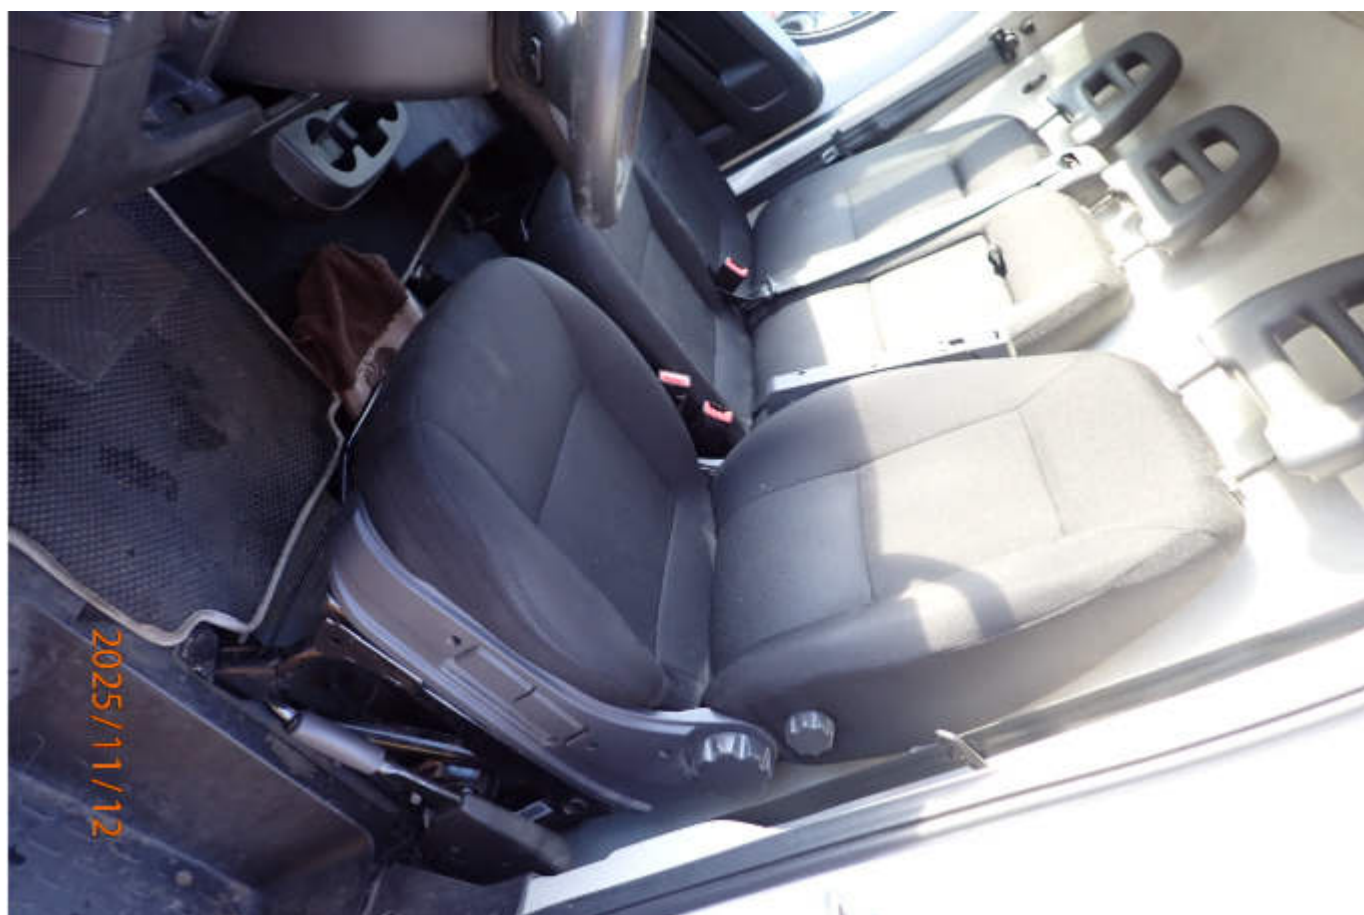

















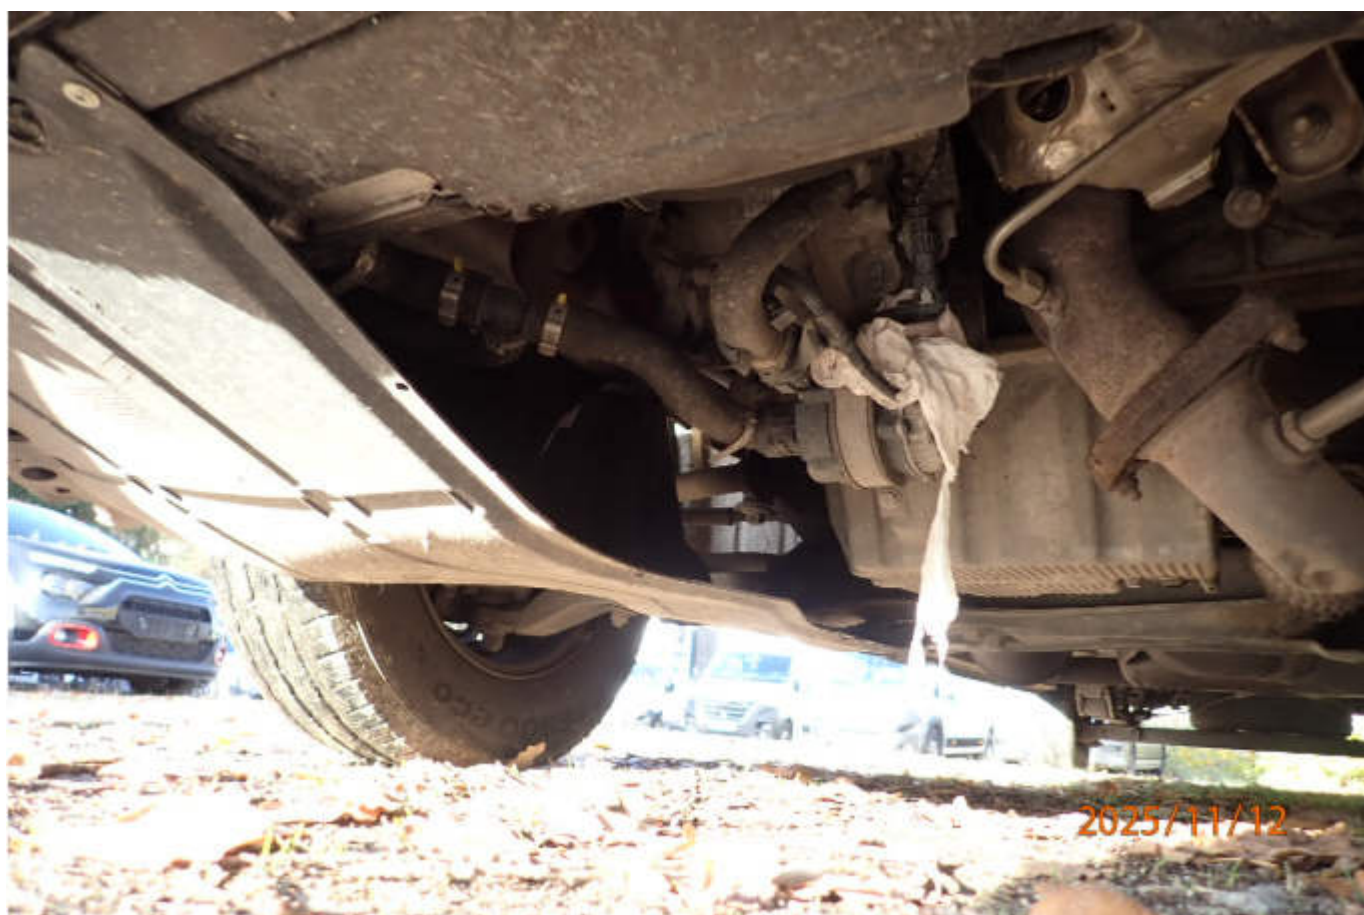





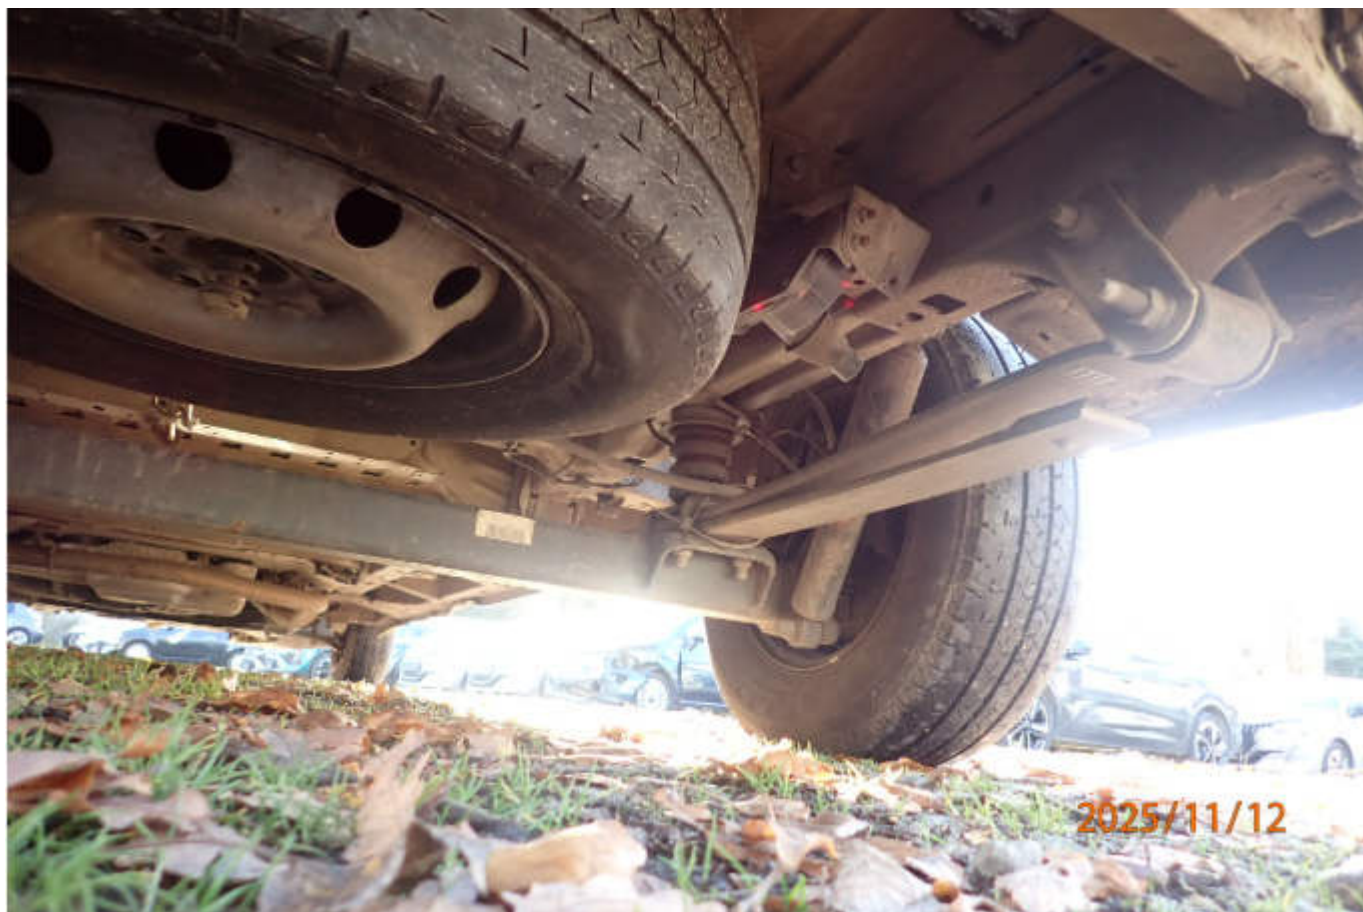




























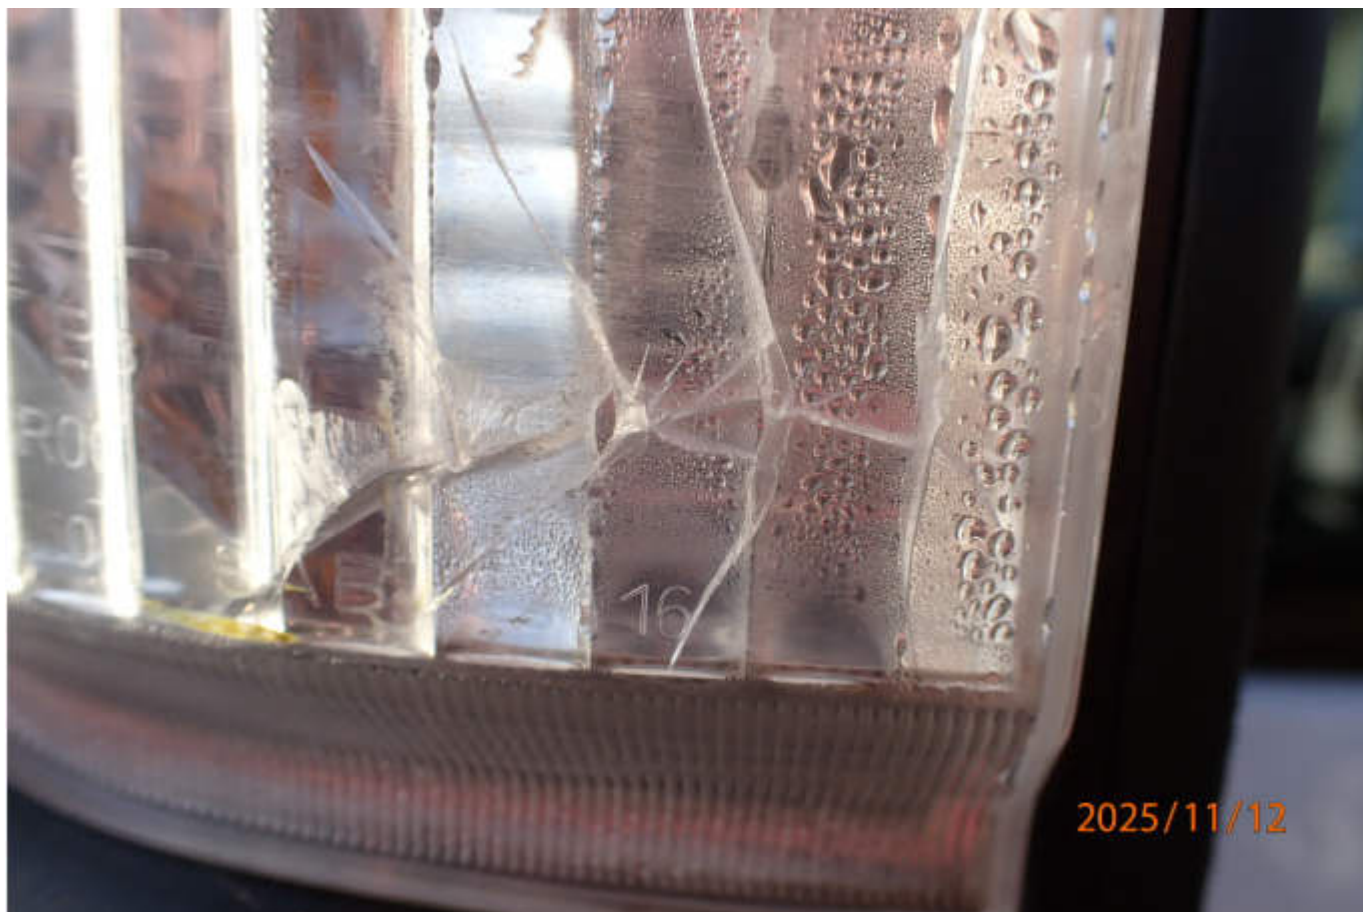



2025/11/12



2025/11/12


















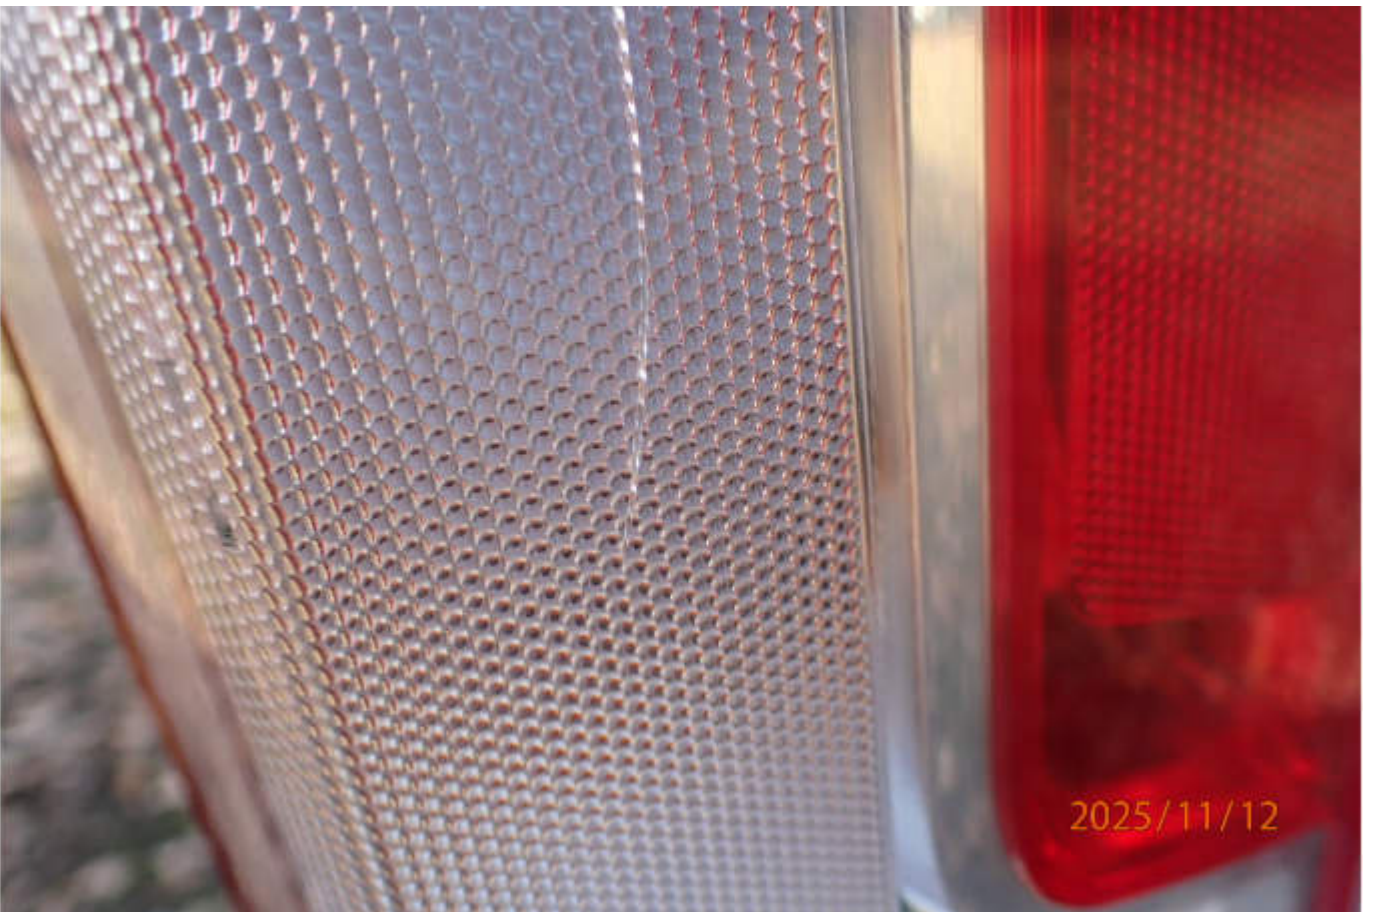


































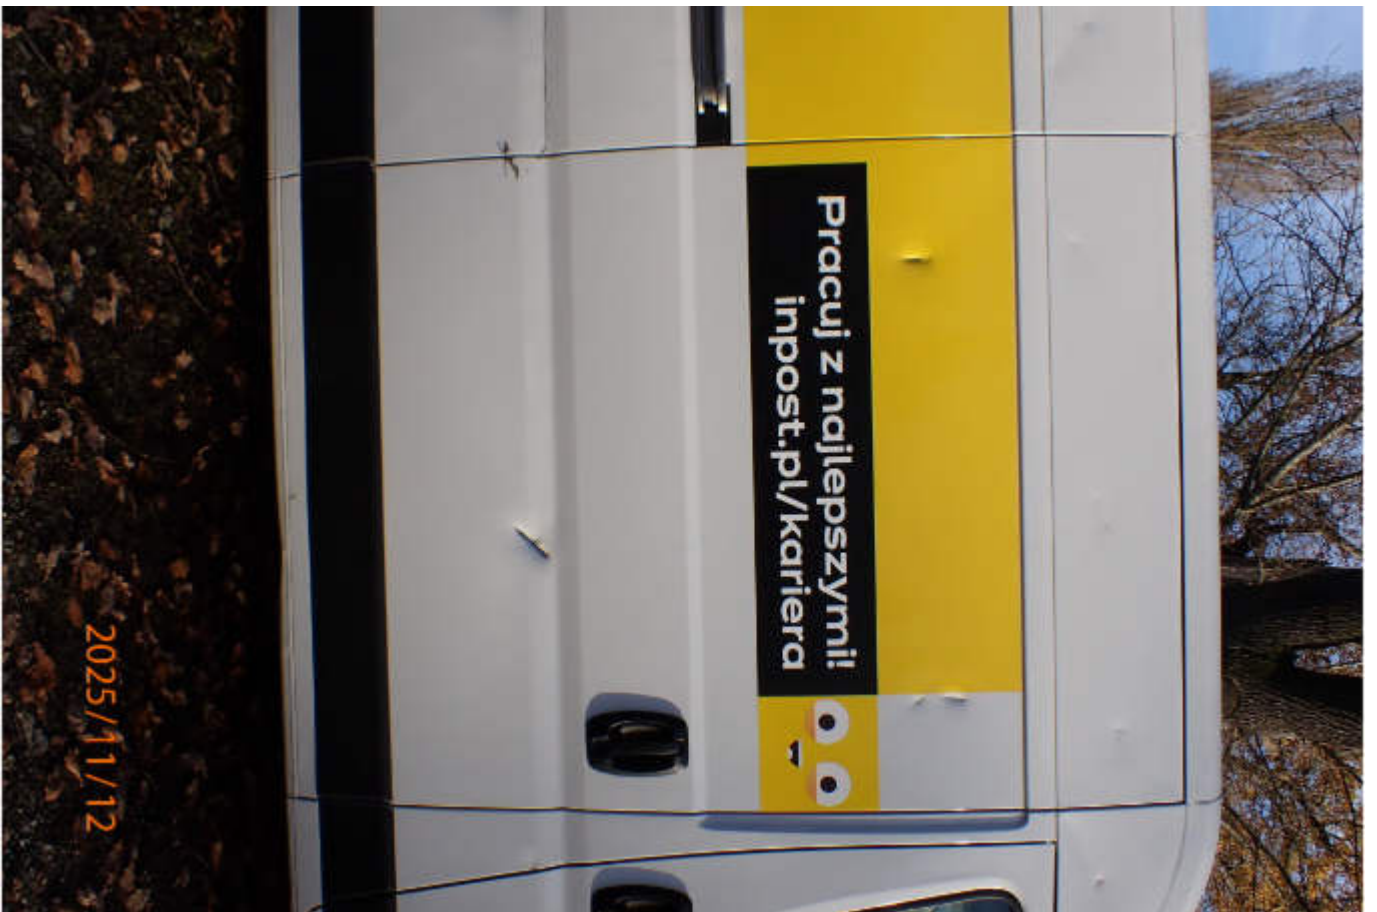



2025/11/12



2025/11/12

























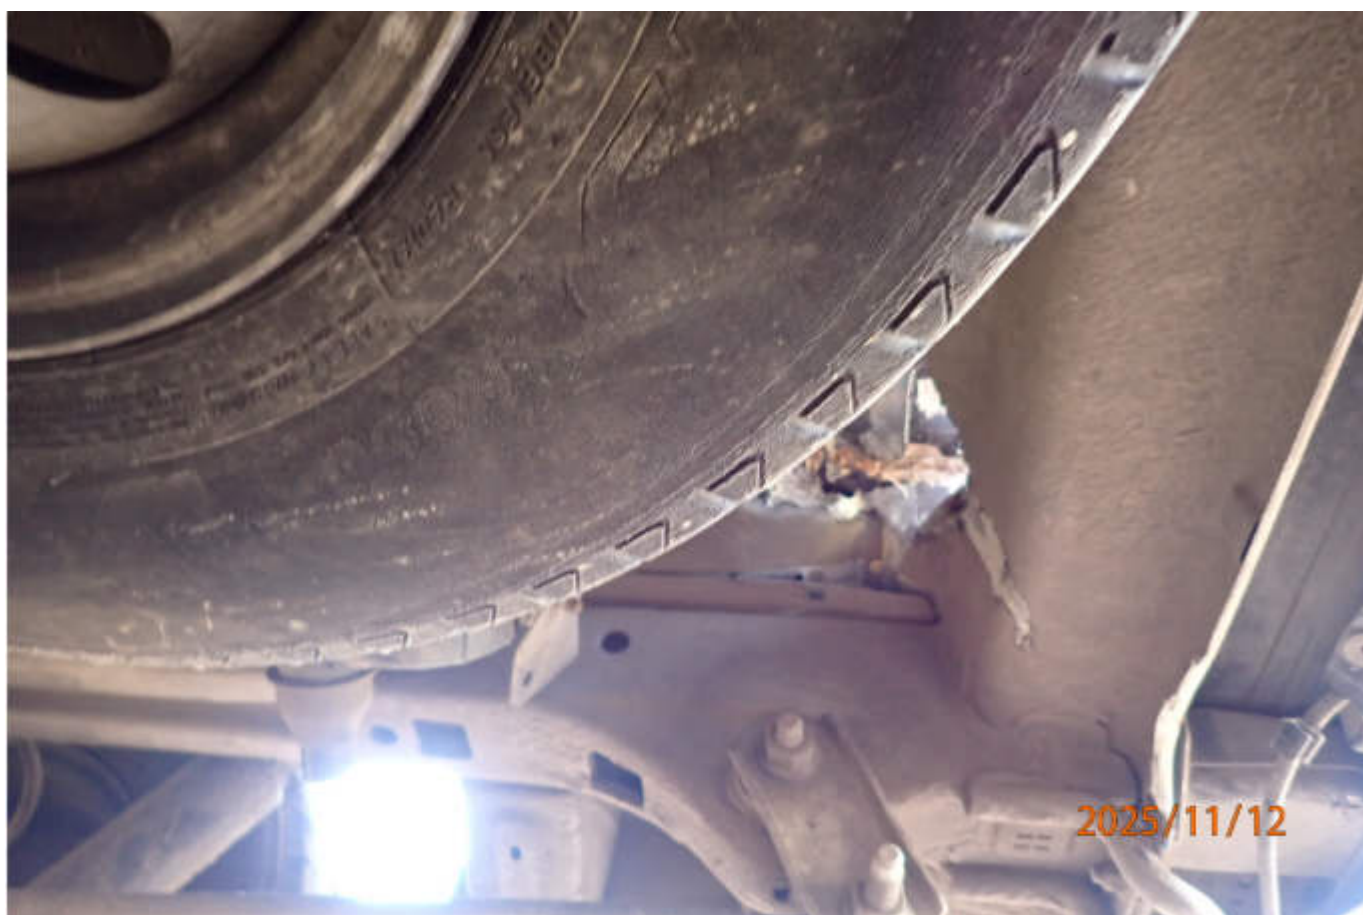





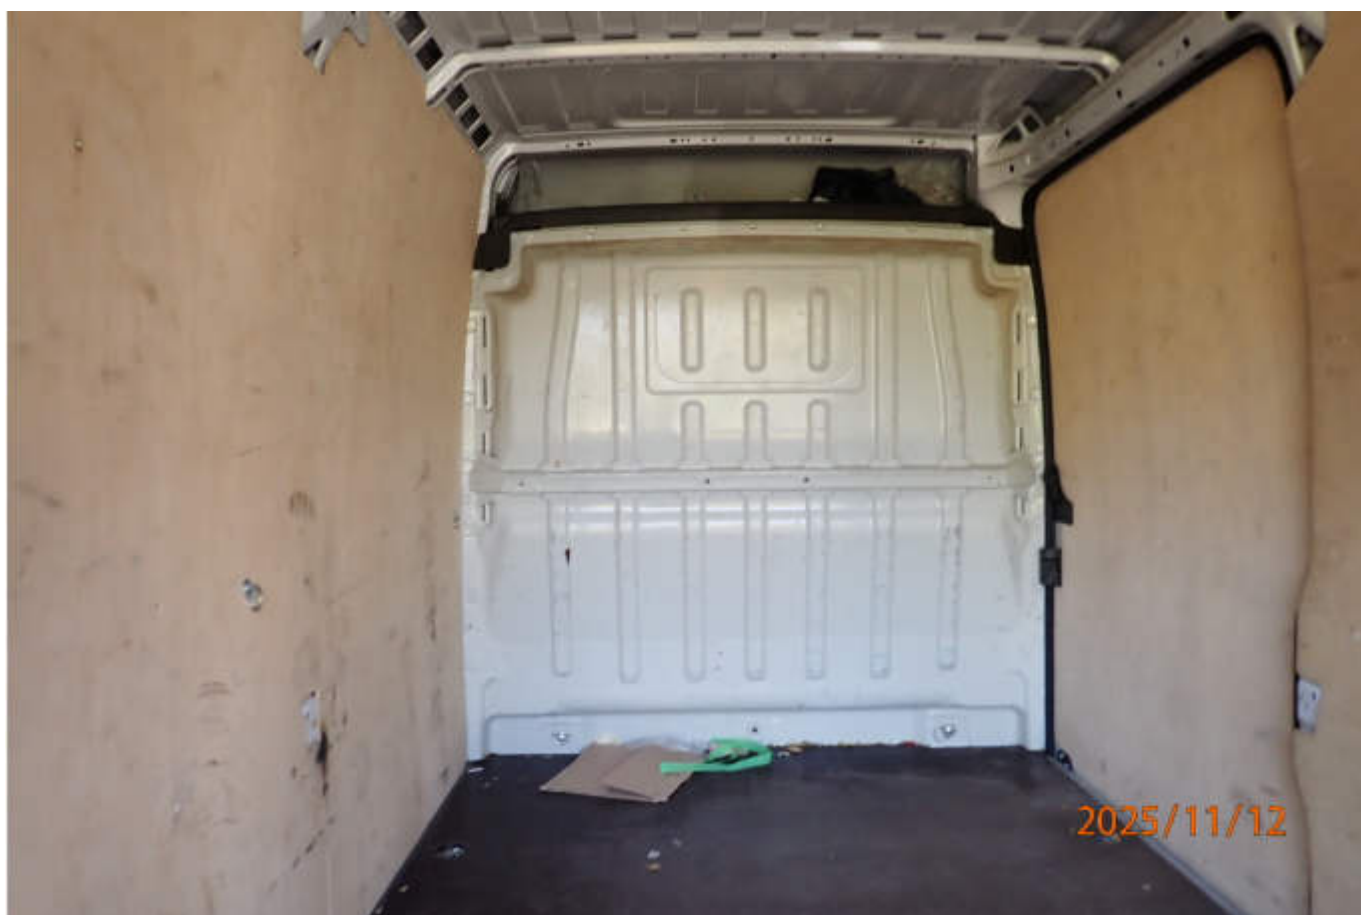


























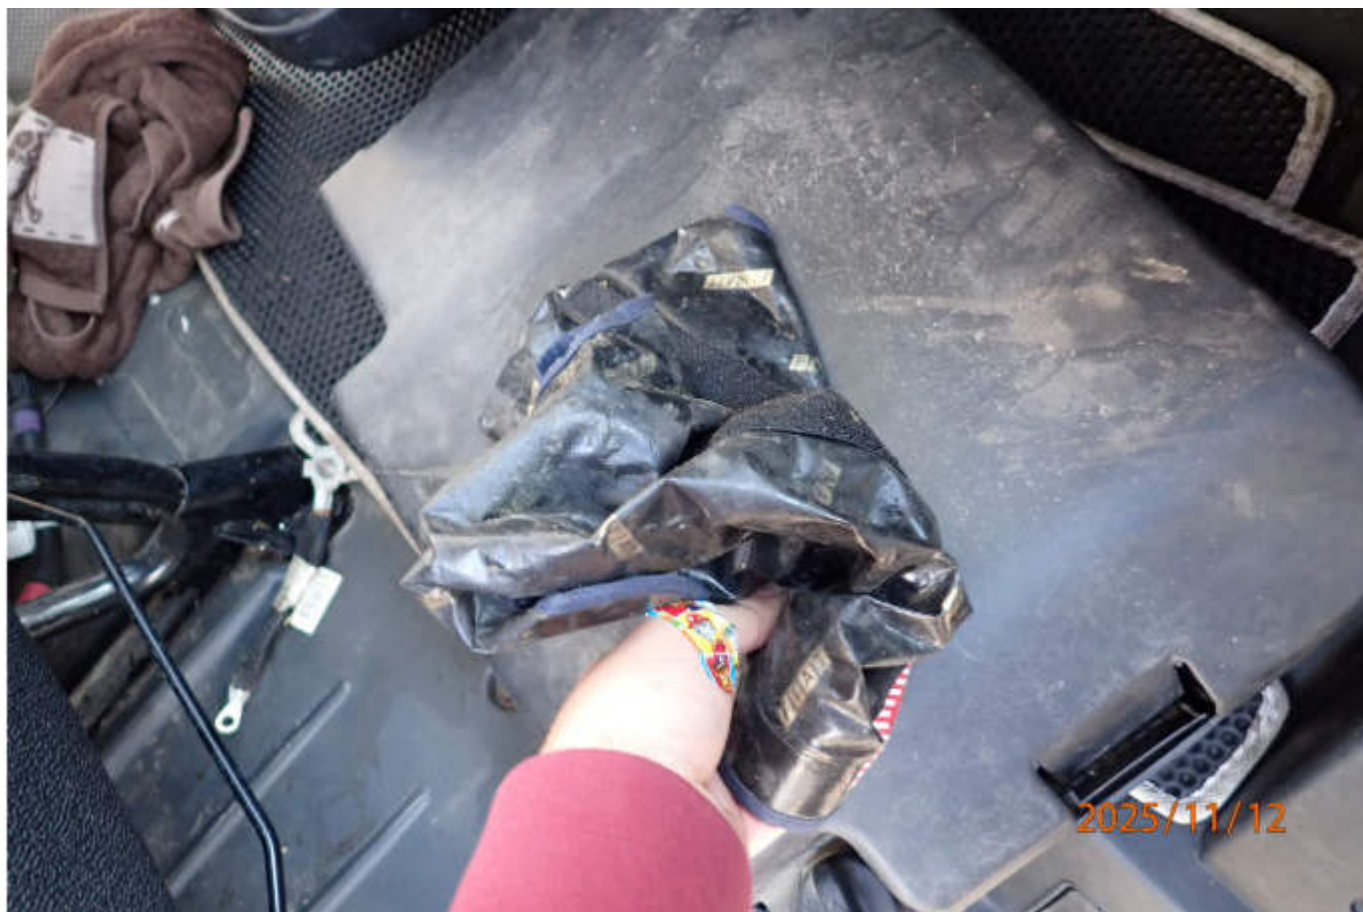



































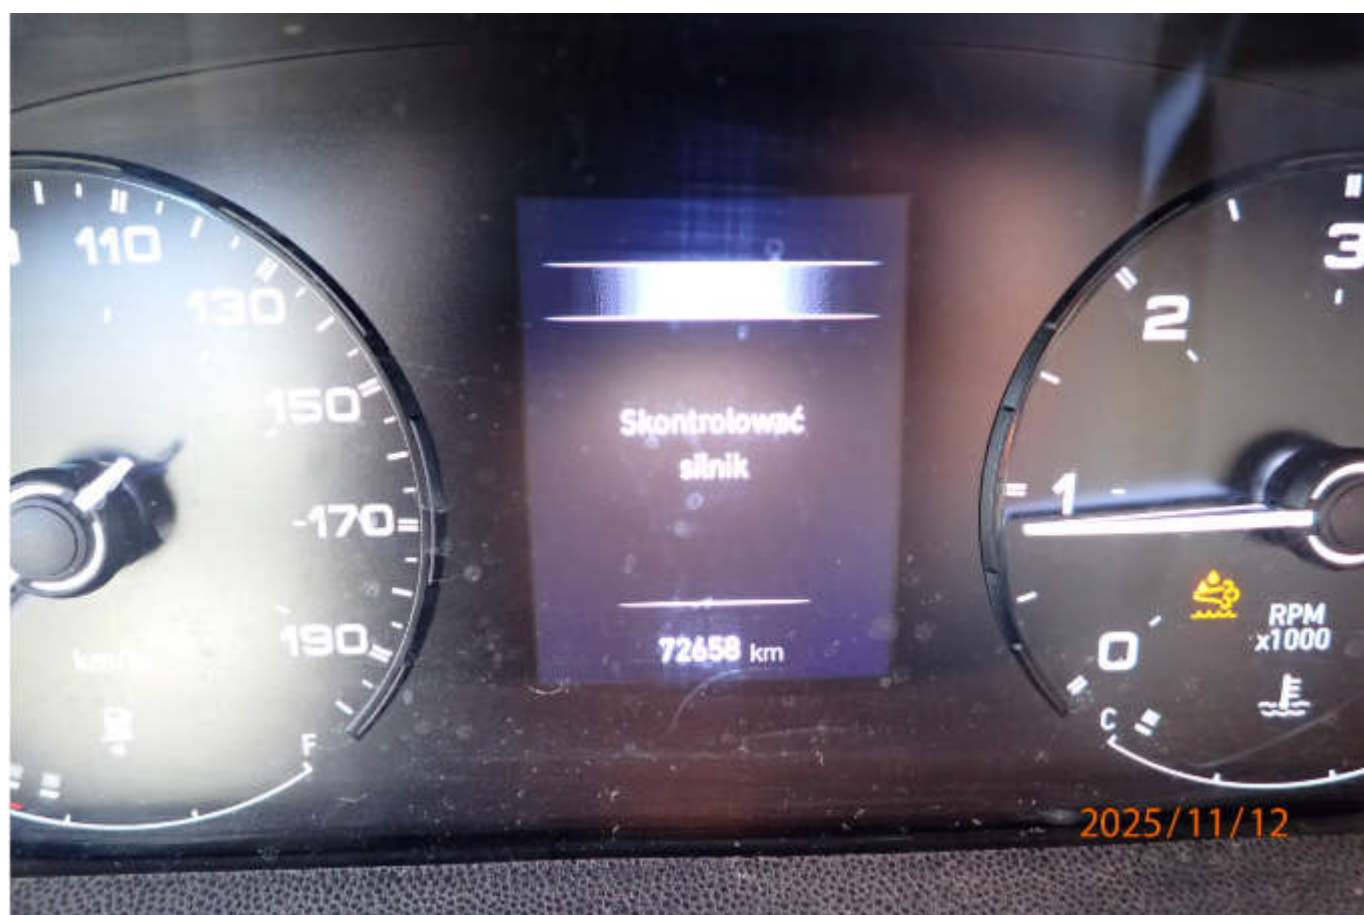






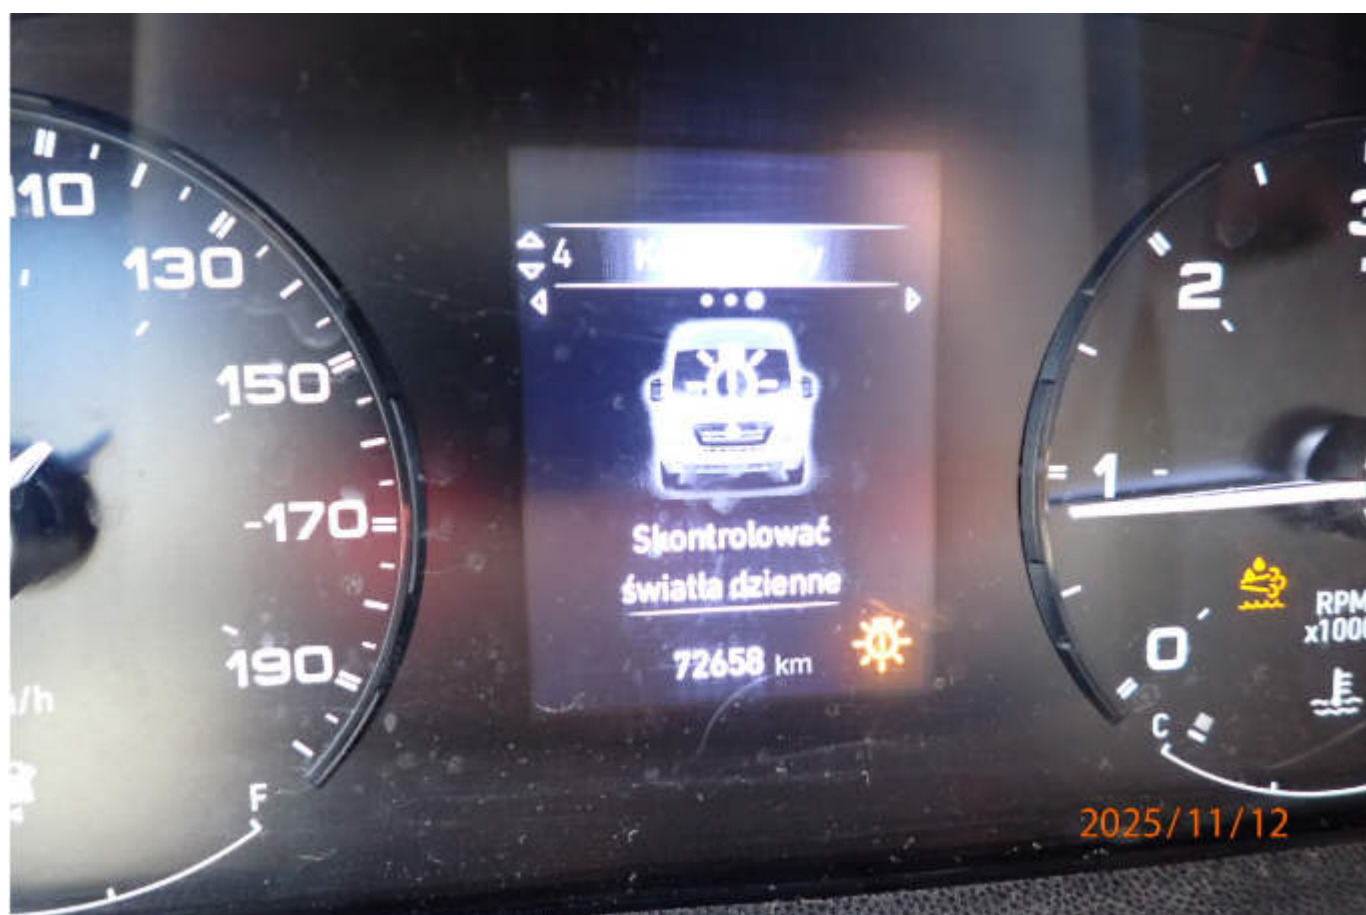





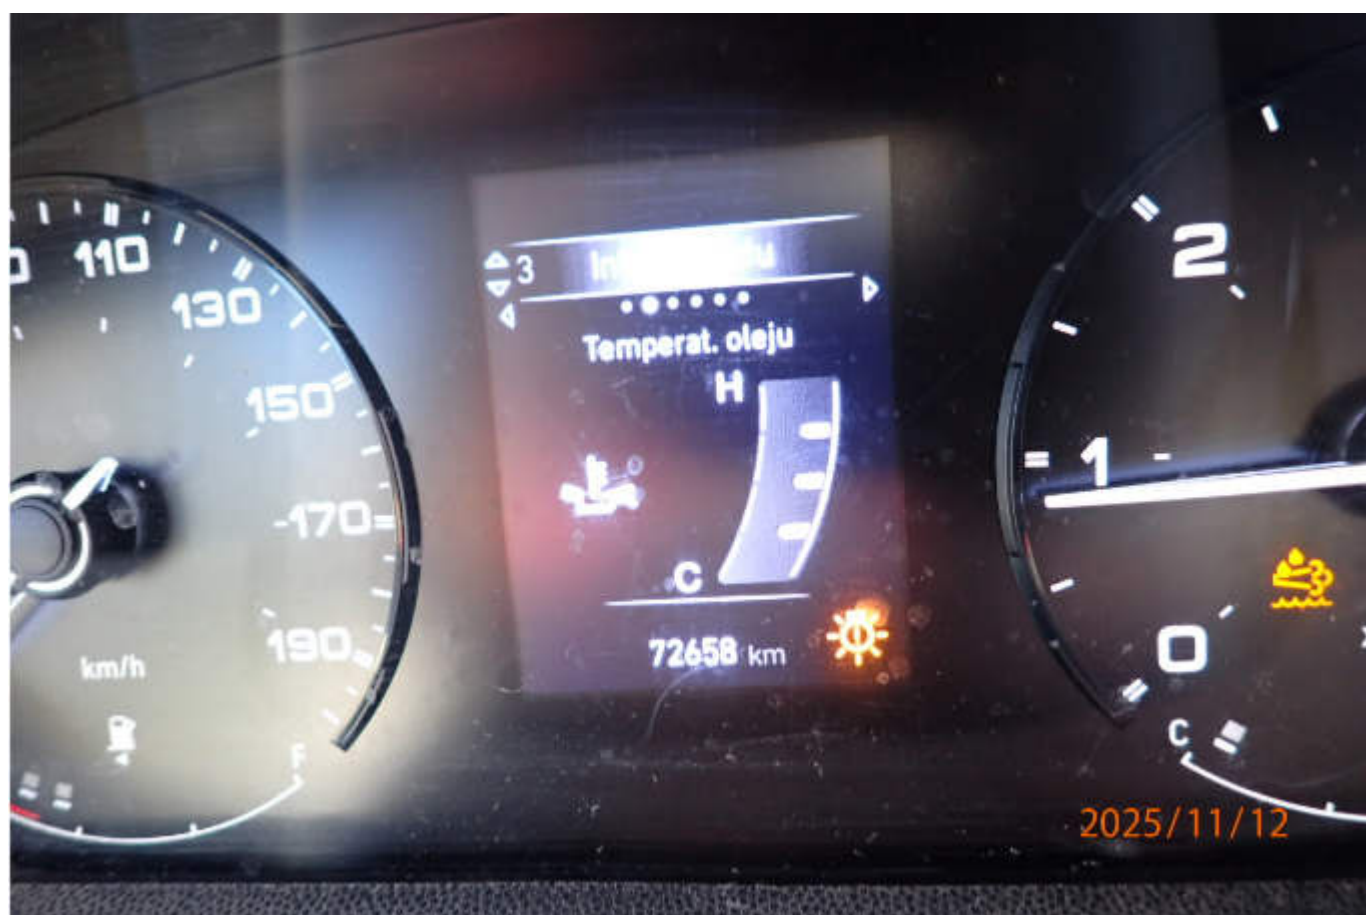









FIAT



72658 km

2025/11/12