

Wycena numer: 06/DOA/02/26

z dnia: 2026/02/04

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5560459

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] II-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021

Model: Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6d 3.5t

Wersja: L3H2 Pack Clim S&S+E

Nr rejestracyjny: SH1521G

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF1MA000267757818



Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu

031-09563 / 189578

Data pierwszej rejestracji

2021/10/15, (w Polsce: 2024/02/02)

Data ważności badania technicznego

2027/01/16

Wskazanie drogomierza

96484 km

Okres eksploatacji pojazdu (21/10/15-26/02/04)

52 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

szary 2-warstwowy typu uni

Dop. masa całkow. / Ładowność

3500 kg / 1100 kg

Rodzaj nadwozia

furgon 4 drzwiowy 3+4 osobowy

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi

4332 mm

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2299 ccm / 110kW (150KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Norma spalin

E6d

Długość / Szerokość / Wysokość

6225 mm / 2070 mm / 2488 mm

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Opis powłoki lakierowej
- 3 Dokumentacja fotograficzna

WYCENA Nr: 06/DOA/02/26

z dnia: 2026/02/04

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5560459

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] II-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021

Model: Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6d 3.5t

Wersja: L3H2 Pack Clim S&S+E

Nr rejestracyjny: SH1521G

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

VIN: VF1MA000267757818

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu

031-09563 / 189578

Data pierwszej rejestracji

2021/10/15, (w Polsce: 2024/02/02)

Data ważności badania technicznego

2027/01/16

Wskazanie drogomierza

96484 km

Okres eksploatacji pojazdu (21/10/15-26/02/04)

52 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

szary 2-warstwowy typu uni

Dop. masa całkow. / Ładowność

3500 kg / 1100 kg

Rodzaj nadwozia

furgon 4 drzwiowy 3+4 osobowy

Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów

2 / przedni (4x2) / manualna

Rozstaw osi

4332 mm

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

2299 ccm / 110kW (150KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów

4 / rzędowy

Norma spalin

E6d

Długość / Szerokość / Wysokość

6225 mm / 2070 mm / 2488 mm

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Zabudowa do przewozu 7-miu osób (dodatkowe 4 miejsca)	10449

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2020.04-2022.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	17	Schówek na rękawiczki wysuwany Easy Life
2	Asystent wiatru bocznego	18	Stolik wysuwany Easy Life pod komputer z uchwytem na kubek
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	19	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe otwierane o 180 stopni	20	System wspomagania awaryjnego hamowania EBA
5	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	21	System wspomagania ruszania pod górę
6	Fotel pasażera podwójny z unoszonym siedziskiem i schowkiem pod fotelem, część środkowa składana w stół	22	Szyby przednie regulowane elektrycznie z włącznikiem impulsowym
7	Gniazdo do podłączenia akcesoriów w przestrzeni	23	Ścianka działowa wysoka bez okna

ładunkowej		
8 Klimatyzacja	24 Światła do jazdy dziennej LED	
9 Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi	25 Tapicerka "Kompo"	
10 Kolumna kierownicy regulowana	26 Tuner radiowy cyfrowy DAB	
11 Kołpaki kół Mini	27 Wspomaganie układu kierowniczego	
12 Komputer pokładowy	28 Wycieraczki z czujnikiem deszczu	
13 Lusterko Wide View	29 Wykończenie wnętrza elementami chromowanymi	
14 Osłona chłodnicy z chromowanymi elementami	30 Wyłożenie ściany tylnej kabiny	
15 Podłokietnik fotela kierowcy	31 Zbiornik paliwa 80l	
16 Poduszka powietrzna kierowcy		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz CD MP3 Bluetooth + USB
Radioodtwarzacz CD
Złącze "USB"
System Bluetooth
Radioodtwarzacz MP3

BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM POJAZDU

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	*Fartuchy p/błotne przednie	- 80
2	*Koło zapasowe	- 251

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Drzwi boczne prawe przesuwne przeszkłone	1
2	+Dywaniki gumowe	40
3	Hak holowniczy	456
4	Pakiet Control 2 Światła p/mgielne przednie Ogranicznik prędkości Czujniki cofania	442
5	Pakiet Załadunek 2/4 Wyłożenie ścian bocznych płytą do 1/2 wysokości Wyłożenie podłogi w przestrzeni ładunkowej płytą antypoślizgową	628
6	+Regał z profili aluminiowych i płyty wiórowej na lewej ścianie cz. ładunkowej	137
7	Szyba z lewej strony środkowa stała	1
8	+Tempomat i ogranicznik prędkości	1

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*FORTUNE 225/65 R16C 112/110R FSR-902	6,5	48
Przednie prawe:	*FORTUNE 225/65 R16C 112/110R FSR-902	7,0	42
Tylne lewe:	*SAVA 225/65 R16C 112/110R ESKIMO LT TL	7,0	42
Tylne prawe:	*SAVA 225/65 R16C 112/110R ESKIMO LT TL	6,5	48

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (57 mies.)	75 768 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE SPECJALNE	10 449 PLN
KOREKTA ZA BRAKI W WYPOSAŻENIU STANDARDOWYM	- 331 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE	1 706 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	2 383 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	5 136 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	108 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 14 265 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-0,5	- 475
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-2,0	-1 902
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-0,5	- 475
Brak pełnej dok. serwis. + serwisowanie	-2,0	-1 902
Uszkodzenia oraz usterki, braki i wady	-10,0	-9 511

KOMENTARZ

Oględzin pojazdu dokonano we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8. Podczas oględzin przedłożono do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu
- nieoryginalną książeczkę serwisową
- 1 klucz

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym.

Do momentu uzyskania potwierdzenia przebiegu całkowitego pojazdu w wysokości wskazań drogomierza - nie przyjmuje się korekty podnoszącej wartość rynkową pojazdu ze względu na niższy niż normatywny przebieg całkowity.

Brak oryginalnej książki serwisowej – brak pełnych danych o przebiegu całkowitym pojazdu i sposobie jego serwisowania.

Jedyny/ostatni zapis w książeczce serwisowej - z dnia 10.10.2025r przy wskazaniach drogomierza 92684 km wskazujący na regenerację głowicy, regenerację jednej i wymianę drugiej turbosprężarki, wymianę wtryskiwaczy i uszczelk. Brak dokumentów potwierdzających wykonanie tych czynności – np. faktury.

W przedziale mocowania silnika znajduje się kartka z zapisem o ostatniej wymianie oleju i filtrów - z dnia 10.10.2025r przy wskazaniach drogomierza 92684 km.

W bazie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów znajdują się zapisy z podanymi odczytami wskazań drogomierza – ostatni z dnia 16.01.2026r przy wskazaniach drogomierza 96299 km.

Zabudowa brygadowa 7-mio osobowa firmy Van World Wanicki : z tapicerowaniem wnętrza oraz wygłuszeniem przedziału pasażerskiego, 2 szyby czarne, podłoga z wykładziną zmywalną, ławka 4-ro miejscowa z pasami bezpieczeństwa, ściana grodziowa tapicerowana, oświetlenie sufitu listwą LED.

I. Silnik oraz układ napędowy.

Silnik o zapłonie samoczynnym - uruchomiono. Stwierdzono podwyższoną głośność pracy silnika i osprzętu, bez nadmiernego dymienia. Praca na biegu jałowym jest równomierna. Niewielkie drgania i wibracje silnika przenoszone są na karoserię. Stwierdzono ślady lokalnych przepocień i przedmuchów oleju na elementach silnika i osprzętu. Skrzynia biegów – w czasie krótkiej jazdy próbnej na terenie parkingu, nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości, zakłóceń w pracy.

Oględziny na terenie parkingu - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością (nie można sprawdzić w pełni skrzyni biegów i części systemów np.: tempomatu).

Z uwagi na zalegające błoto pośniegowe i śnieg powodujące podwyższoną śliskość nawierzchni - jazda próbna była krótka i odbywała się z ograniczoną prędkością

II. Układ zawieszenia, układ kierowniczy i elementy podwozia.

W wyniku badania organoleptycznego i po krótkiej jeździe próbnej (na terenie parkingu), nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani poszczególnych elementów zawieszenia kół, ani elementów układu kierowniczego.

Nie stwierdzono nadmiernie podwyższonych luzów w połączeniach ruchowych elementów zawieszenia kół i elementów układu kierowniczego. Elementy układu hamulcowego – zauważalne, nieznacznie powiększone zużycie.

III. Karoseria / nadwozie.

Stwierdzono ślady wcześniejszych napraw blacharsko-lakierniczych głównie w części przedniej karoserii. Niektóre z elementów lakierowanych karoserii – z widocznymi śladami po naprawach i lakierowaniu.

IV. Stwierdzone w trakcie oględzin uszkodzenia, usterki i wady (w tym wpływające na rynkową wartość przedmiotowego pojazdu) :

- wszystkie elementy lakierowane karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia powłoki lakierowej w postaci zarysowań i/lub porysowań, i/lub otarć, i/lub ubytków punktowych (o różnym stopniu intensywności występowania)
- wszystkie elementy obłachowania zewnętrznego karoserii pojazdu posiadają eksploatacyjne uszkodzenia w postaci punktowych wgnieceń i/lub odkształceń powierzchni (o różnym stopniu intensywności występowania)
- zderzak przedni – porysowania, otarcia, wgniecenie i odkształcenie tworzywa
- kratka dolna zderzaka przedniego – wadliwe zamocowanie
- reflektor przedni lewy – z 2019r, posiada niewielkie otarcia klosza
- reflektor przedni prawy – z 2019r, niewielkie zarysowania klosza
- chłodnicza górna – z 2022r
- chłodnica powietrza doładowującego silnik – nieznaczne wgniecenia i odkształcenia
- pokrywa komory silnika – po wymianie (made in Taiwan), posiada nieznaczne porysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej, niewielkie i punktowe wgniecenia poszycia, ogniska korozji
- mata wygłuszająca pokrywę komory silnika – zabrudzona, uszkodzona, wadliwie zamocowana
- szyba czołowa – posiad większe otarcia i zarysowania
- poszycie i ramy dachu – z nieznacznymi wgnieceniami i uszkodzeniami powłoki lakierowej
- błotnik przedni lewy – nieznaczne wgniecenia i odkształcenia, niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej z początkami procesów korozyjnych, obłamane nadkole, ślady po lakierowaniu i naprawach
- drzwi przednie, lewe - nieznaczne wgniecenia, niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej z początkami procesów korozyjnych, ślady po lakierowaniu i naprawach
- listwa ochronna drzwi przednich lewych – niewielkie otarcie na krawędzi
- obudowa zwierciadła zewnętrznego, lewego – niewielkie otarcie, rozbity klosz kierunkowskazu
- próg lewy – wgniecenie i odkształcenie poszycia, uszkodzenia powłoki
- błotnik/bok tylny lewy – miejscowe wgniecenia poszycia i jego wybrzuszenia punktowe, uszkodzenia powłoki lakierowej, brak odbojnika
- zderzak tylny – porysowania, otarcia i nieznaczne uszkodzenia eksploatacyjne tworzywa
- elementy układu wydechowego i niektóre elementy podwozia – z eksploatacyjnymi ogniskami korozji
- skrzydła drzwi tylnych dwuskrzydłowych – nieznaczne wgniecenia poszyc i uszkodzenia powłoki lakierowej, niewielkie uszkodzenia listew ochronnych, zaparowane wnętrze dodatkowej lampy STOP
- słupki wewnętrzne ramy drzwi tylnych - otarcia, porysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- wnęki kół tylnych wewnątrz komory bagażowej - uszkodzenia powłoki lakierowej, wgniecenia poszyc
- plamy, zabrudzenia, zarysowania, otarcia i uszkodzenia eksploatacyjne wykładzin wewnętrznych drzwi, ścian i podłogi wewnątrz przestrzeni bagażowej
- ściana grodziowa – z płyt drewnianych, z zasuwany manualnie otworem do wnętrza części pasażerskiej
- błotnik tylny prawy - niewielkie uszkodzenia powłoki lakierowej, nieznaczne wgniecenia i wybrzuszenia punktowe poszycia, otarta listwa ochronna
- drzwi przesuwane boku prawego – wgniecenia miejscowe poszycia, porysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej
- próg prawy – wgniecenie i odkształcenia poszycia, uszkodzenia powłoki
- poszycie słupka prawego „B” – wgniecenia punktowe
- drzwi przednie, prawe – nieznaczne zarysowania i punktowe ubytki powłoki lakierowej, nieznaczne i punktowe

wgniecenia poszycia i większe w części dolnej

- obudowa zwierniada zewnętrznego, prawego – otarcia i zarysowania (w tym klosza kierunkowskazu)
- błotnik przedni, prawy - nieznaczne wgniecenia i odkształcenia, niewielkie otarcia i punktowe uszkodzenia powłoki lakierowej z początkami procesów korozyjnych, obłamane nadkole, ślady po lakierowaniu i naprawach
- obręcze kół pojazdu – z niewielkimi otarciami, uszkodzeniami powłoki i ogniskami korozji
- brak koła zapasowego
- wnętrze pojazdu – zabrudzone eksploatacyjnie
- wykładziny wewnętrzne drzwi – nieznaczne zabrudzenia i otarcia
- poszycia tapicerskie foteli – eksploatacyjne zabrudzenia, plamy, odkształcenia
- wykładzina ściany grodziowej – miejscowe uszkodzenie, rozcięcie
- podsufitka, osłony p-słoneczne, półka górna – z niewielkimi zabrudzeniami
- sygnalizowana jest bardzo mała ilość paliwa
- do pojazdu dołączono tylko 1 klucz
- **ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu samochodu możliwe do wykonania jedynie podczas oględzin warsztatowych**

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE.

- 1) Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny.
- 2) W przedmiotowej wycenie określa się ogólny stan pojazdu ustalony na dzień wykonywania oględzin (ustalony na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz oględzin organoleptycznych pojazdu wykonanych w warunkach jakie istniały w miejscu jego okazania - bez wykonywania badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej).
- 3) Niniejsze oszacowanie nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego pojazdu przedstawionego do wyceny i za takie nie może być uznawane.
- 4) Niniejsze opracowanie służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej pojazdu - tym samym nie może być wykorzystywana do żadnych innych celów.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

81000 PLN

(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)

w tym VAT (23,0%) 15146,34 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

Wykonawca opinii : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda

Zleceniodawca: VeloBank S.A.

Adres: ul. Gwiazdzista 66, 53-413 Wrocław

Sygnatura akt: 5560459

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] II-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021


Model: Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6d 3.5t

Wersja: L3H2 Pack Clim S&S+E

Nr rejestracyjny: SH1521G

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

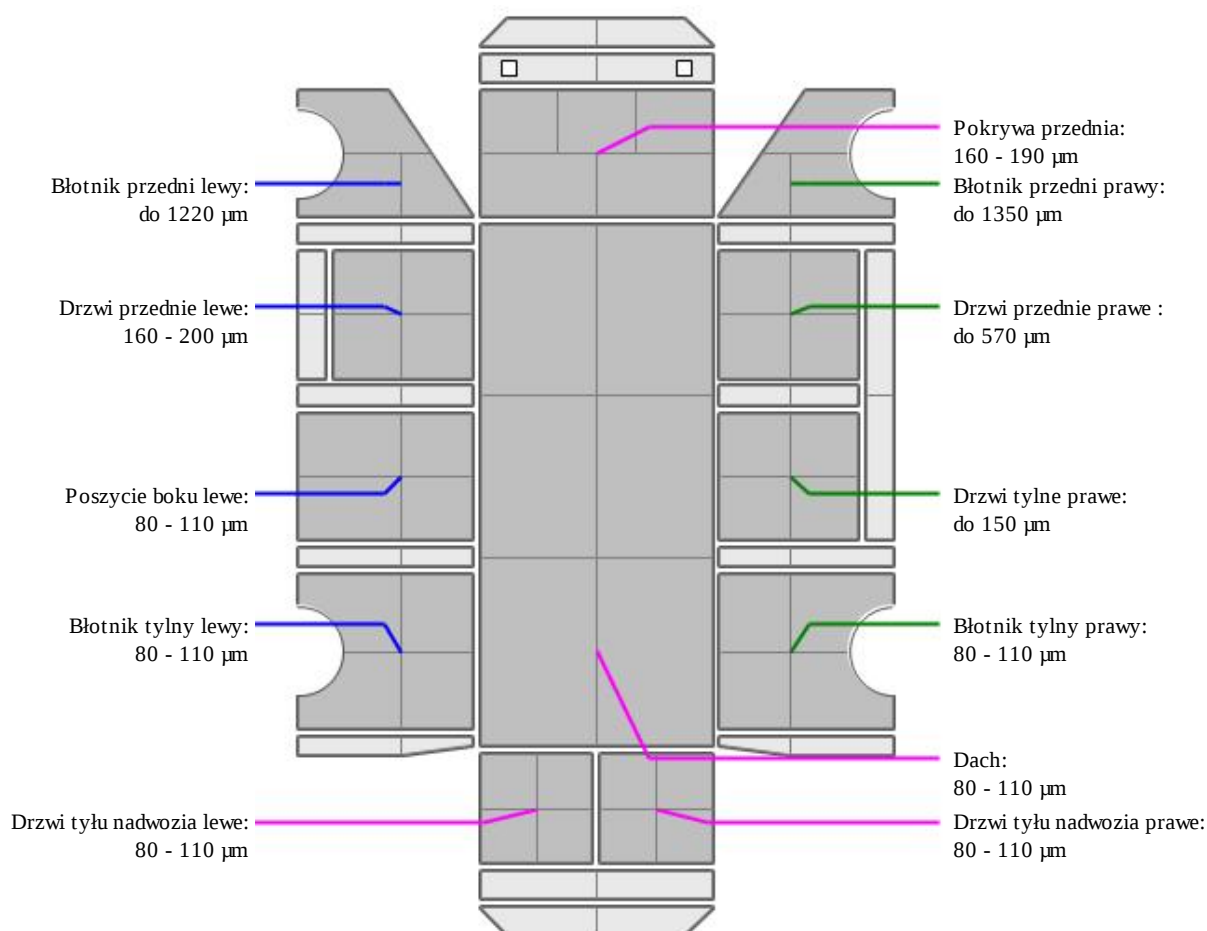

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: 06/DOA/02/26

z dnia: 2026/02/04

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] II-2026

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2021

Model: Master FWD 2.3 dCi MR`19 E6d 3.5t

Wersja: L3H2 Pack Clim S&S+E

Nr rejestracyjny: SH1521G

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t







