

Nr zlecenia: 62/06/03/2026/STELLANTIS CarArena

z dnia: 2026/03/17

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTO CI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] III-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy*	VIN: VF3YBBNFC12M69549
Marka: PEUGEOT	Nr rejestracyjny: PZ408UU
Model pojazdu: Boxer 333 2.2 BlueHDi MR`14 E6.2 3.3t	Nr Info-Ekspert: 029-04098
Wersja: L2H2 Premium	Rok produkcji: 2019

Wartość pojazdu brutto (zadana)

30 300 PLN

Data pierwszej rejestracji	2020/01/08
Data wykonania badania technicznego	2025/01/08
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 3 osobowy
Dopuszczalna masa całkowita / Ładowność	3300 kg / 1375 kg
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna
Rozstaw osi	3450 mm
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	2179 ccm / 103kW (140KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy
Norma spalin	E6.2
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa dachowa	10	Komputer pokładowy
2	Czujniki cofania	11	Poduszka powietrzna kierowcy
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	12	Przegroda przestrzeni bagażowej
4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	13	Schówek w desce rozdzielczej zamykany
5	Fotel pasażera z regulacją odcinka	14	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP

l d wiowego		
6 Immobilizer	15	System wspomagania ruszania pod gór
7 Klimatyzacja	16	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8 Kolumna kierownicy regulowana	17	Wspomaganie układu kierowniczego
9 Koło zapasowe pełnowymiarowe	18	Zamek centralny zdalnie sterowany

L.p. Nazwa pakietu / elementu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + system wspomagania nagłego hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System wspomagania nagłego hamowania
- 2 Fartuchy p/błotne 4 szt.
Fartuchy p/błotne przednie
Fartuchy p/błotne tylne
- 3 Fotel kierowcy z regulacją wysokości i odcinka l d wiowego + podłokie
Fotel kierowcy z regulacją wysokości
Fotel kierowcy z regulacją odcinka l d wiowego
Podłokietnik fotela pasażera
Podłokietnik fotela kierowcy
- 4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 225/70 R15C 112/110S CHRONO TL	8,0
Przednie prawe:	PIRELLI 225/70 R15C 112/110S CHRONO TL	8,0
Tylne lewe:	*MARK GUM CARGO 225/70 R15 112/110s	7,0
Tylne prawe:	*MARK GUM CARGO 225/70 R15 112/110s	7,0

WYLICZENIE WARTO CI RYNKOWEJ

WARTO BAZOWA BRUTTO (82 mies.) *			67 612 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ	3 324 PLN	<i>po korekcie:</i>	70 936 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 1 992 PLN	<i>po korekcie:</i>	68 944 PLN
KOREKTY RÓ NE:			
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	-4 136 PLN		
Aktualno bada technicznych	- 689 PLN		
Konieczne naprawy pojazdu	-13 700 PLN		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-6 894 PLN		
Regionalna sytuacja rynkowa	-13 788 PLN		
KOREKTY RÓ NE RAZEM	- 39 207 PLN	<i>po korektach:</i>	29 737 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	515 PLN	<i>po korekcie:</i>	30 252 PLN
WARTO RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKR GLENIU			30 300 PLN

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Brak możliwości odczytania przebiegu w trakcie oględzin. Informacje z bazy CEPiK

14.01.2023

Okresowe badanie techniczne (ważne do 08.01.2025)

Wynik badania: pozytywny

Numer SKP: POZ/103/P

Odczytany stan licznika: 164 308 km

12.10.2021

Powstanie szkody istotnej

Nazwa ubezpieczyciela: COMPENSA

Kategorie: uszkodzenie elementów układu nośnego

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalnie atrakcyjność danego typu pojazdu.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc marzec 2026 roku wynosi:

30300 PLN

(słownie: trzydzieści tysięcy trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 5665,85 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartość rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III-2026 zweryfikowanych przez wykonawcę opinii,
- korekta mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji		
2	Błotnik przedni	P	Wgnieciony, lada korozji		
3	Pokrywa przednia		Wygięta		
4	Drzwi boczne tylne	P	Wgniezione z zarysowaniami powłoki lakierowej	Drzwi pojazdu zablokowane	
5	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejsc korozji blachy		
6	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejsc korozji blachy		
7	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
8	Drzwi tyłu nadwozia		Wygięte	Drzwi pojazdu zablokowane	

Pojazd nosi ponadnormatywne dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie


zarysowania, odpryski itp.).

Pojazd w trakcie oglądzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, może mieć dodatkowe uszkodzenia po umyciu i rozklejeniu.

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

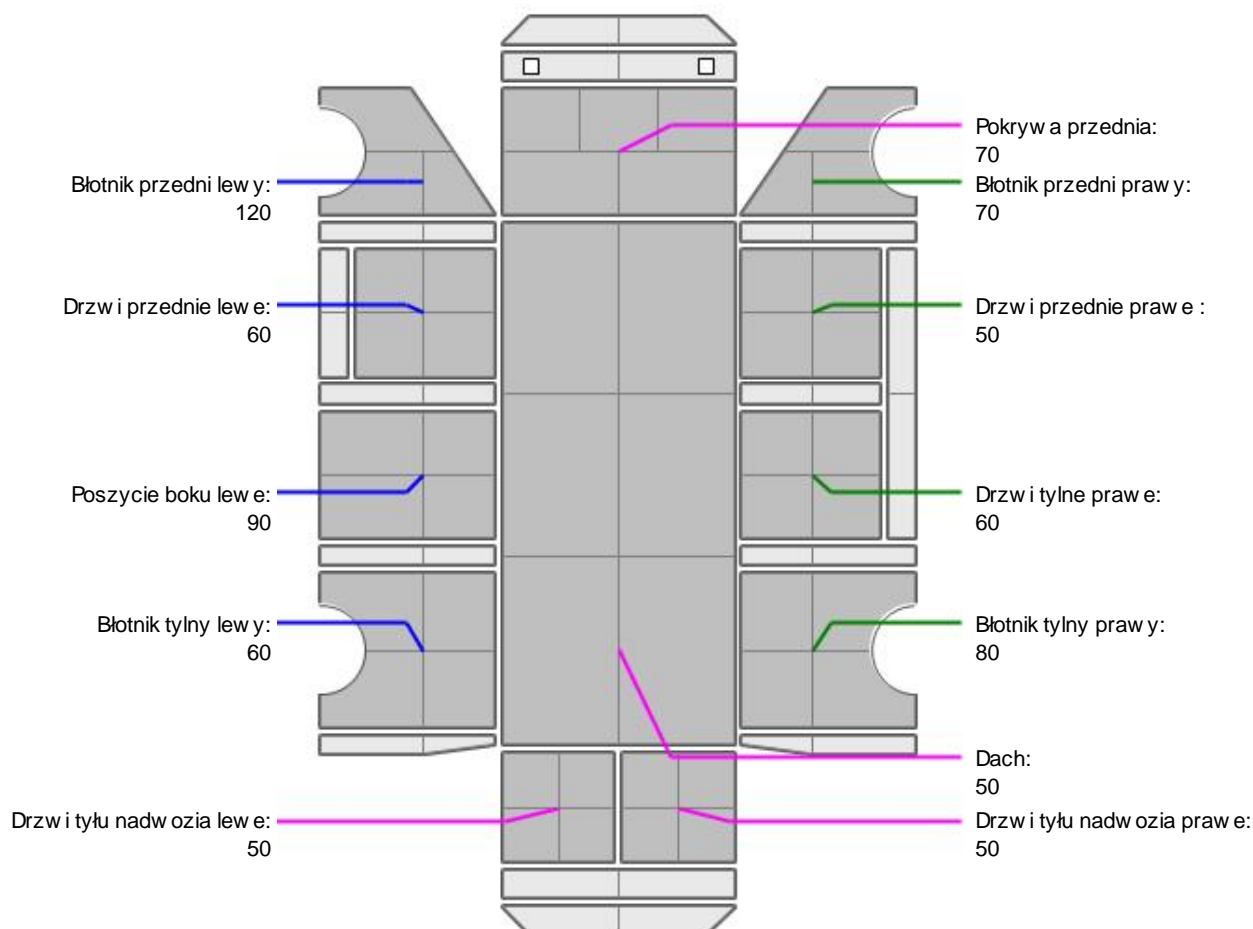

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		70	
2	Dach		50	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	60	
5	Poszycie boku	L	90	
6	Błotnik tylny	L	60	
7	Drzwi tyłu nadwozia		50	
8	Błotnik przedni	P	70	
9	Drzwi przednie	P	50	
10	Drzwi tylne	P	60	
11	Błotnik tylny	P	80	
12	Drzwi tyłu nadwozia		50	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem bezdźwiękowym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSA ENIE ZEWN TRZNE**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		P kni ty		
2	Reflektor	P	Urwane zaczepy mocowania, p kni ty klosz		
3	Obudowa lusterka bocznego	L	P kni ty kierunkowskaz	Brak wkładu lusterka	
4	Obudowa lusterka bocznego	P	P kni ta		
5	Lampa zespolona tylna	L	P kni ty klosz		
6	Lampa zespolona tylna	P	P kni ty klosz		

**NADWOZIE – Wyposa enie wewn trzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozdarcie materiału		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		

Wn trze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zu ycie wszystkich elementów.

**SILNIK z osprz tem, układem paliwowym i wydechowym**

Silnik pojazdu niekompletny. Brak mo liwo ci weryfikacji kompletno ci cz ci.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Skorodowana		
2	Tarcza koła przedniego	P	Skorodowana		
3	Tarcza koła tylnego	L	Skorodowana		
4	Tarcza koła tylnego	P	Skorodowana		

Zauwa alna korozja cz ci zawieszenia pojazdu.

JAZDA KONTROLNA

Próba ruchowa nie została przeprowadzona ze wzgl du na zdekompletowany silnik pojazdu.

Ustalenie wszystkich uszkodze , wad i braków w ukompletowaniu pojazdu nie jest mo liwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono ogl dziny pojazdu uniemo liwiaj dokładne okre lenie jego sprawno ci oraz kompletno ci.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja prawdziwo ci danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPiK.

4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie odczytano

Zastrzeżenia ograniczające opinię

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zawarciu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wycenami w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub jeżeli ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczne wyposażenia należy się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności

działania całego wyposażenia.

Ü Opis stanu technicznego pojazdu jest warty na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powłoki lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

Ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

Ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historiapojazdu.gov.pl

Ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się, iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

Ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, warty bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10

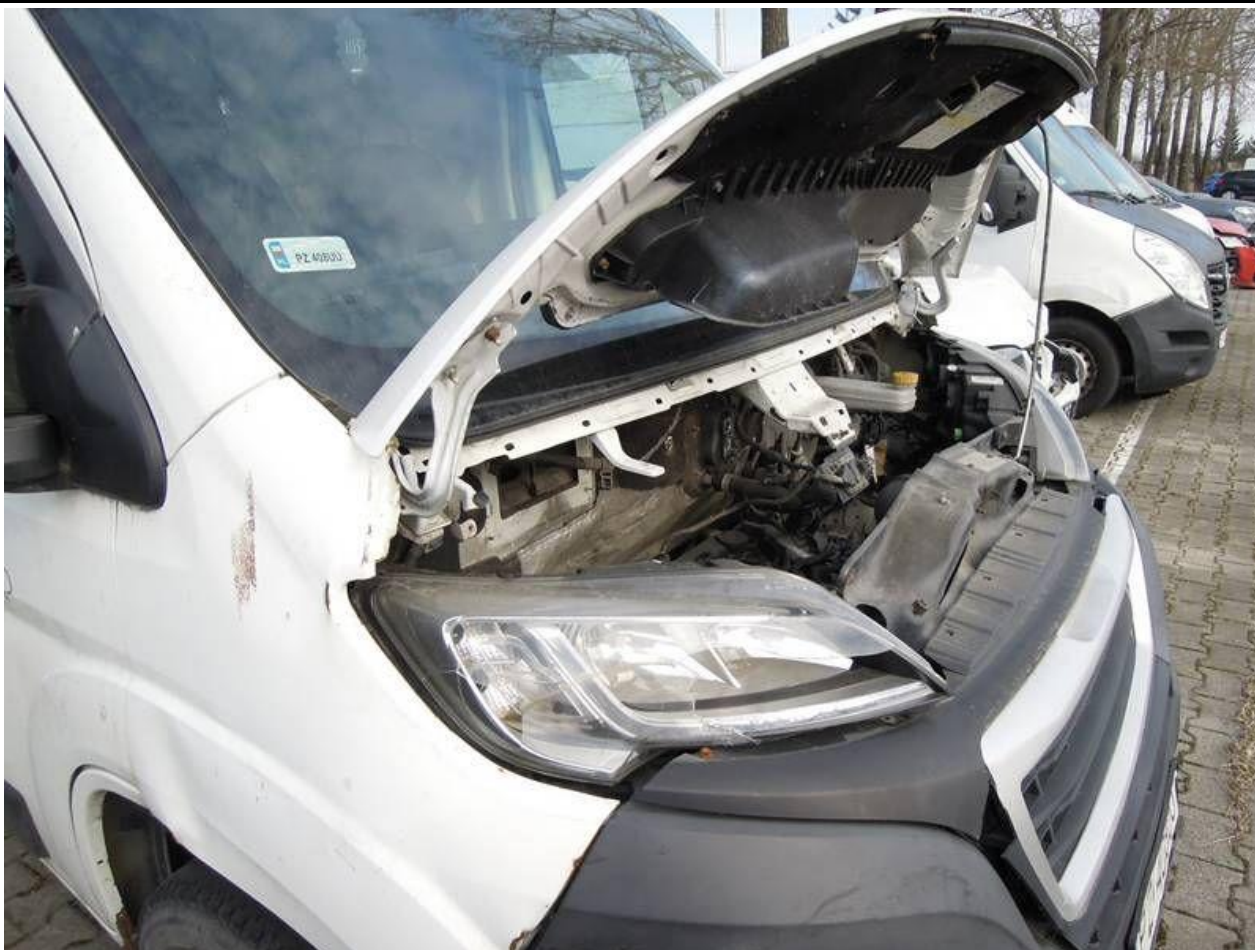

Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46

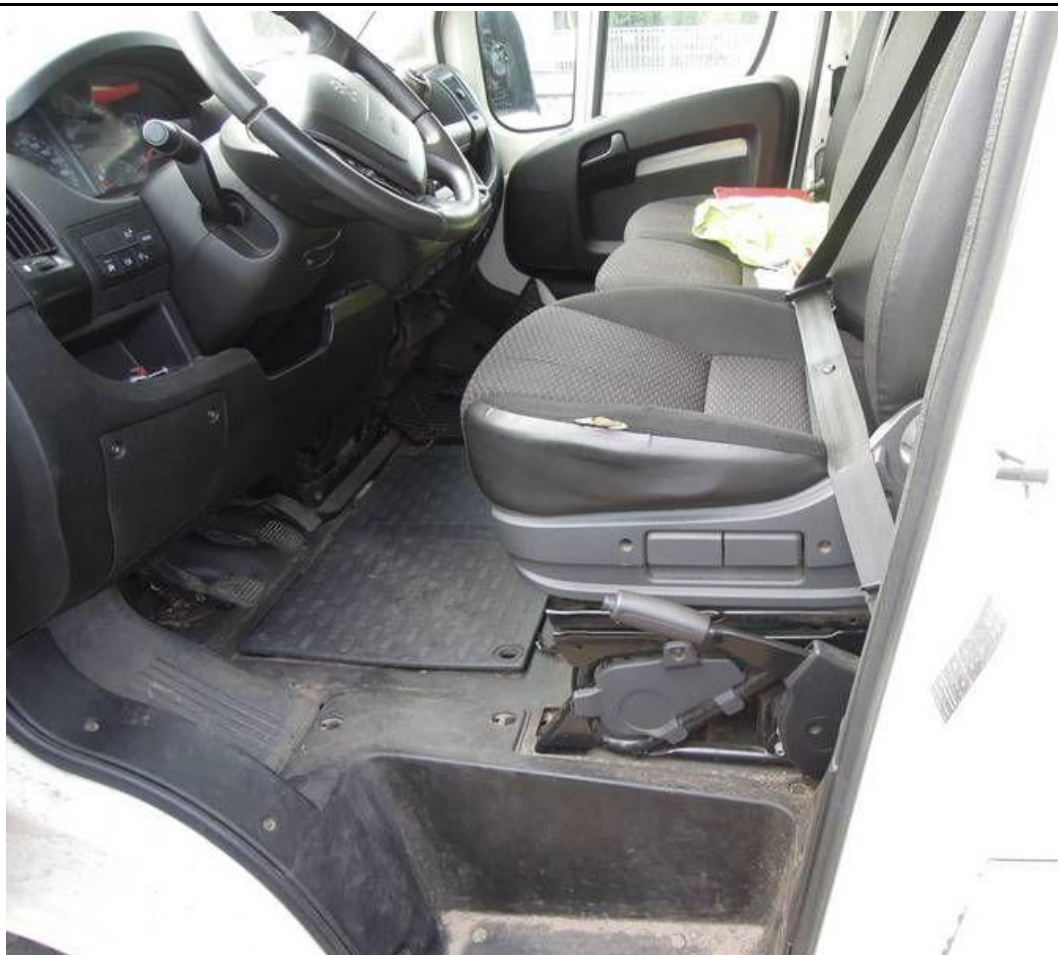


Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49

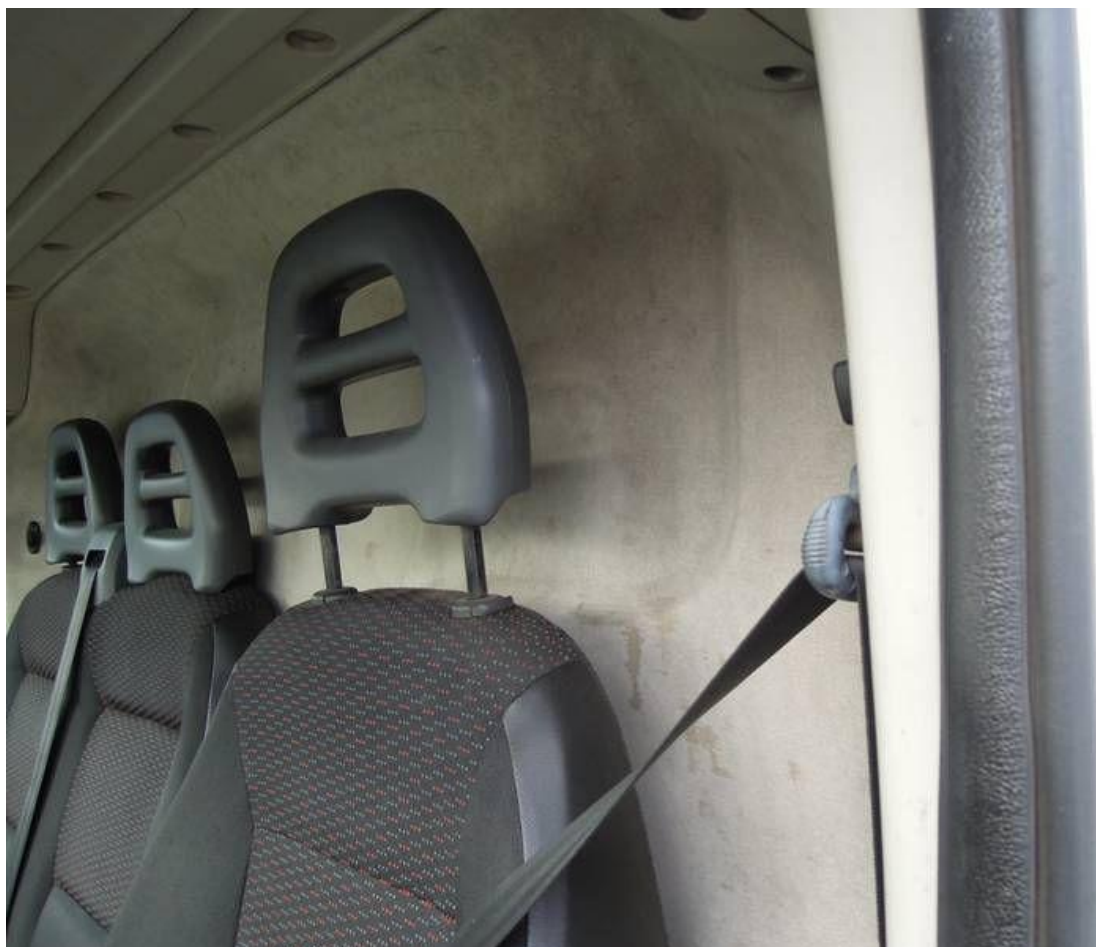

Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54




Fot. nr 55



Fot. nr 56

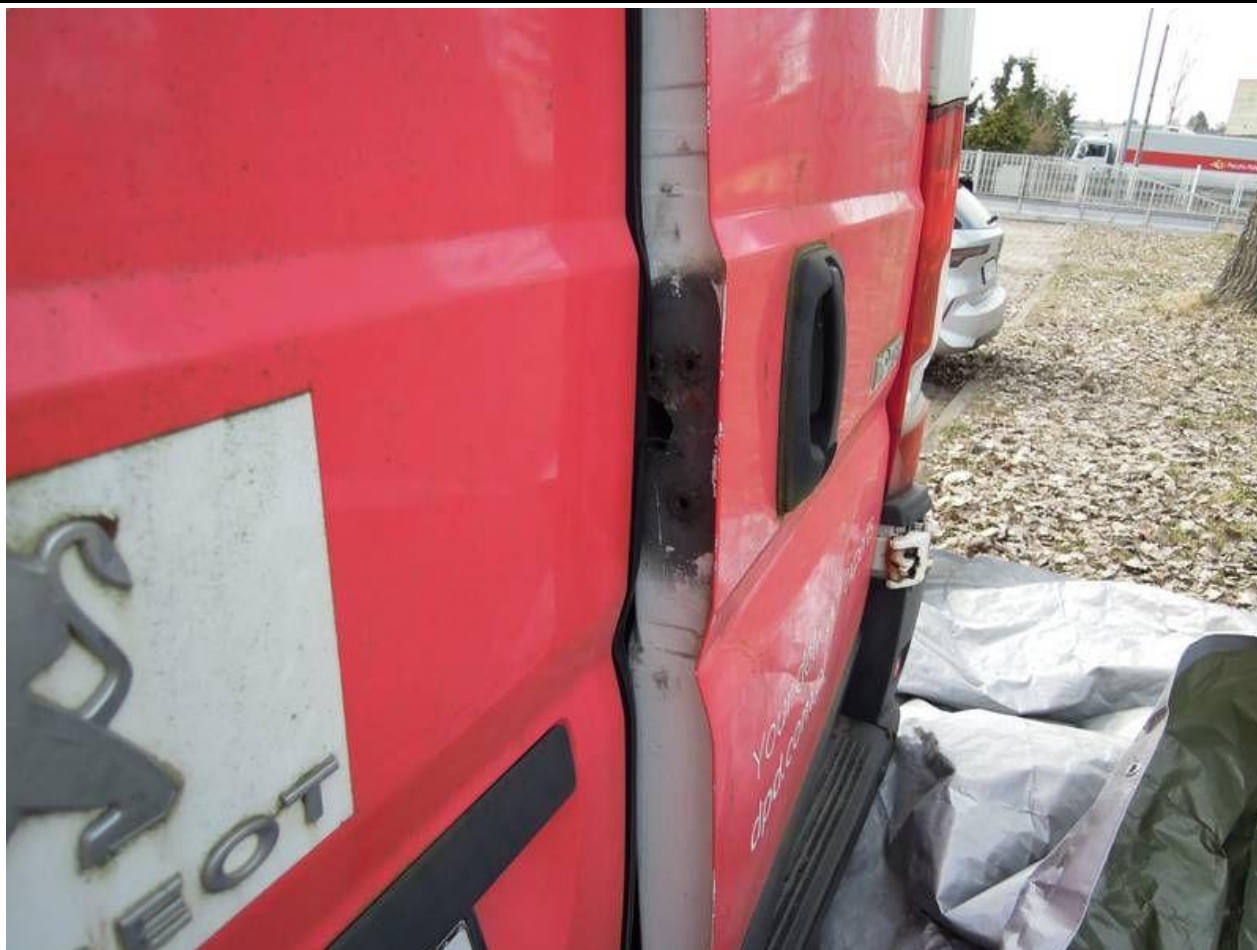

Fot. nr 57

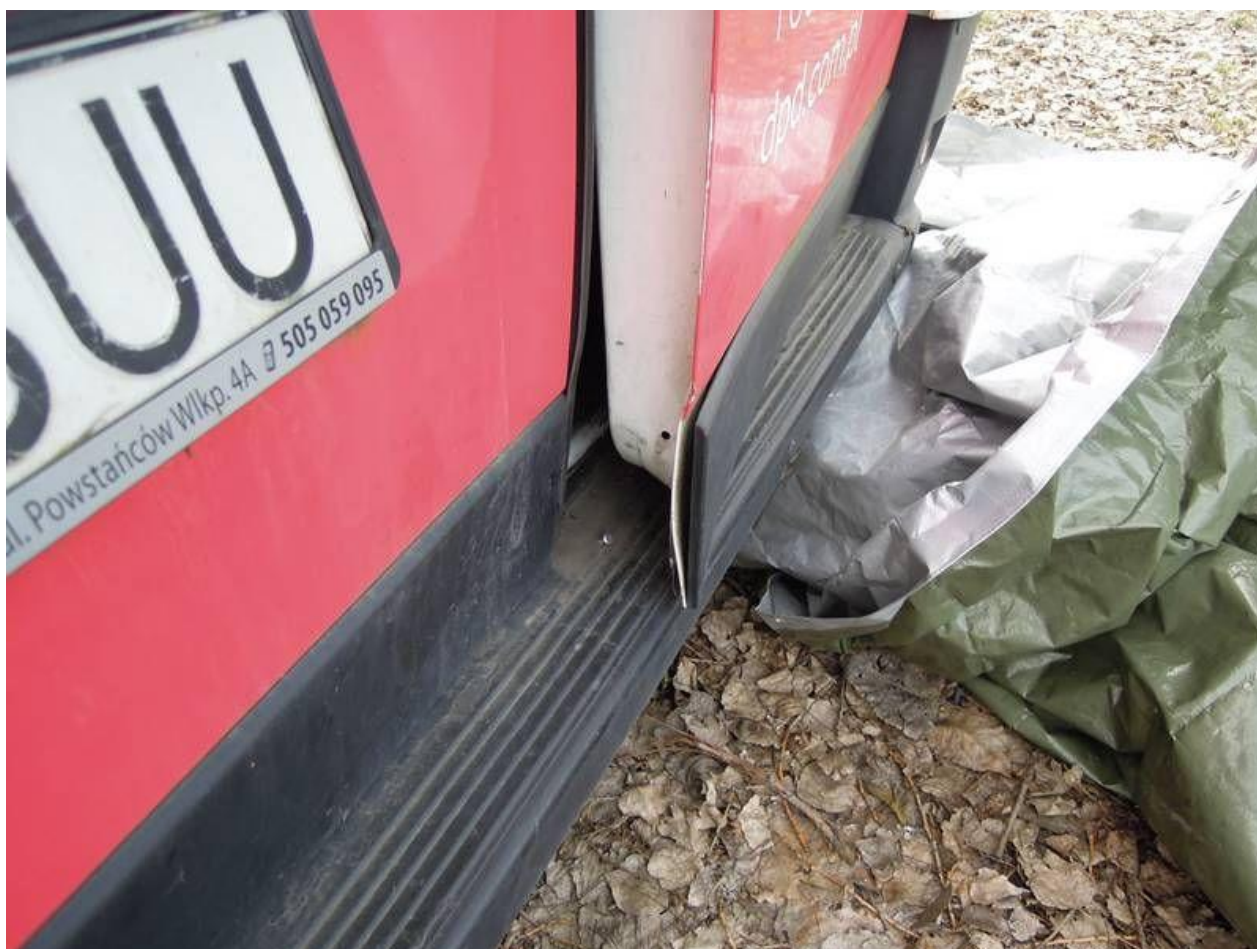

Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

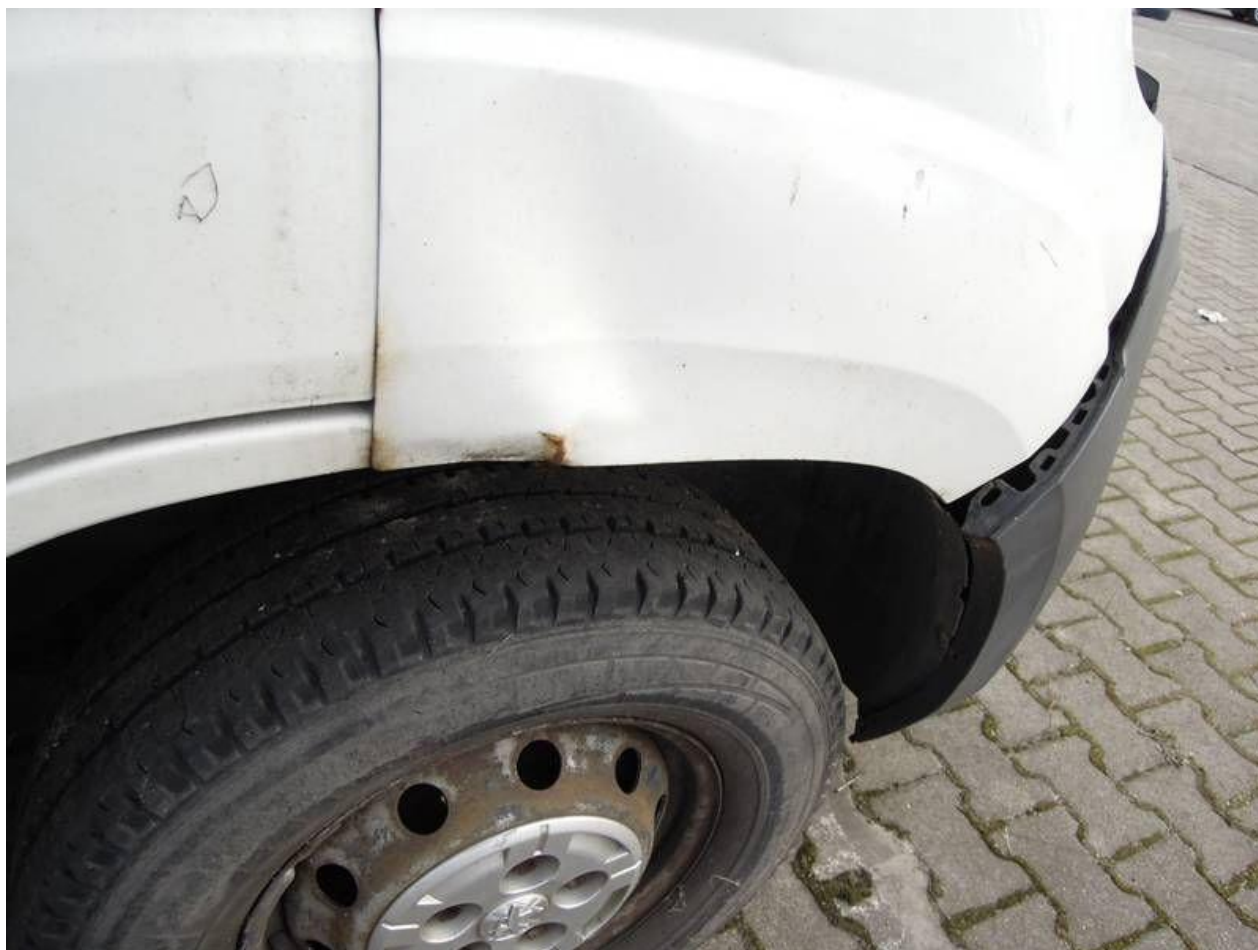

Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80




Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83

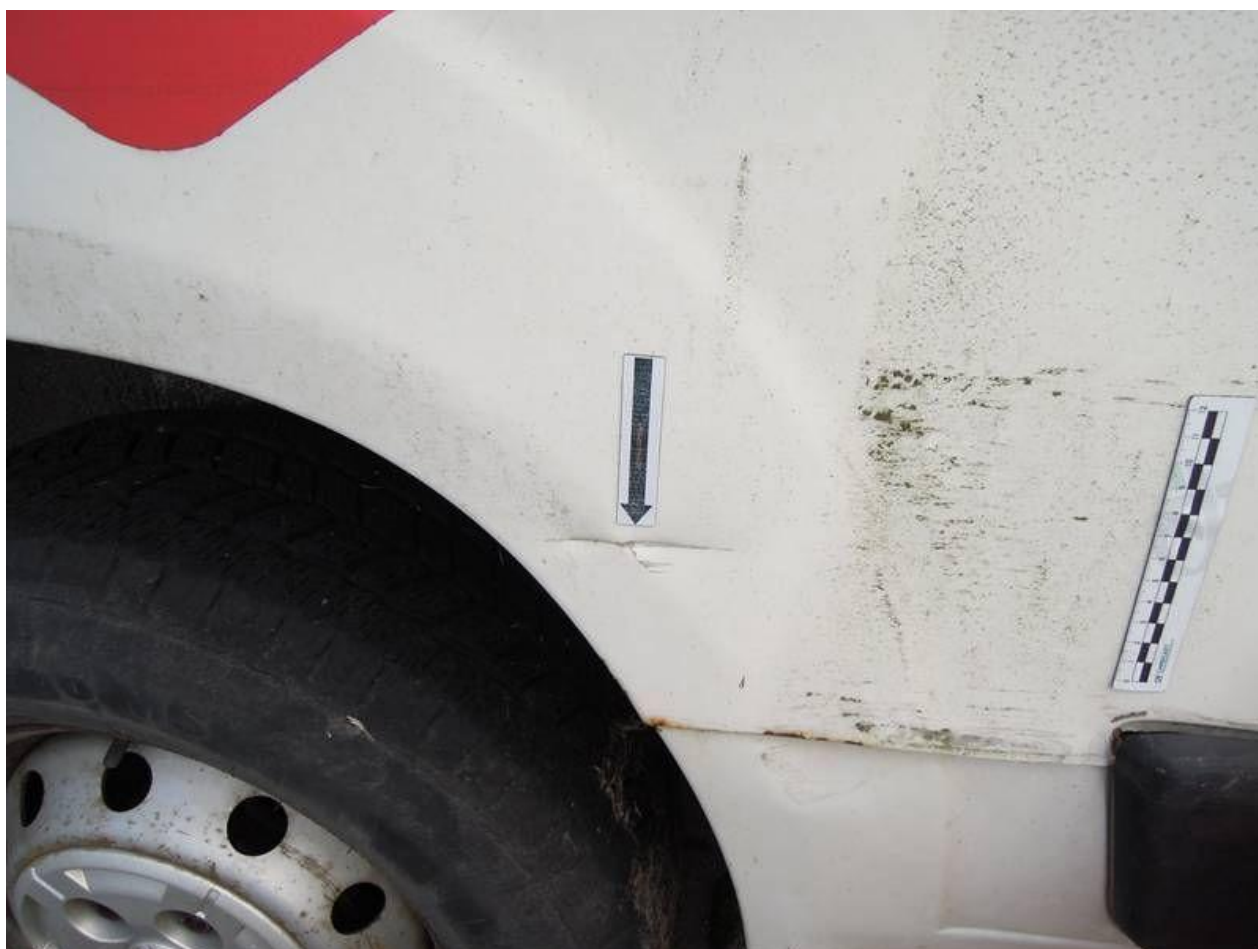

Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89




Fot. nr 90



Fot. nr 91




Fot. nr 92

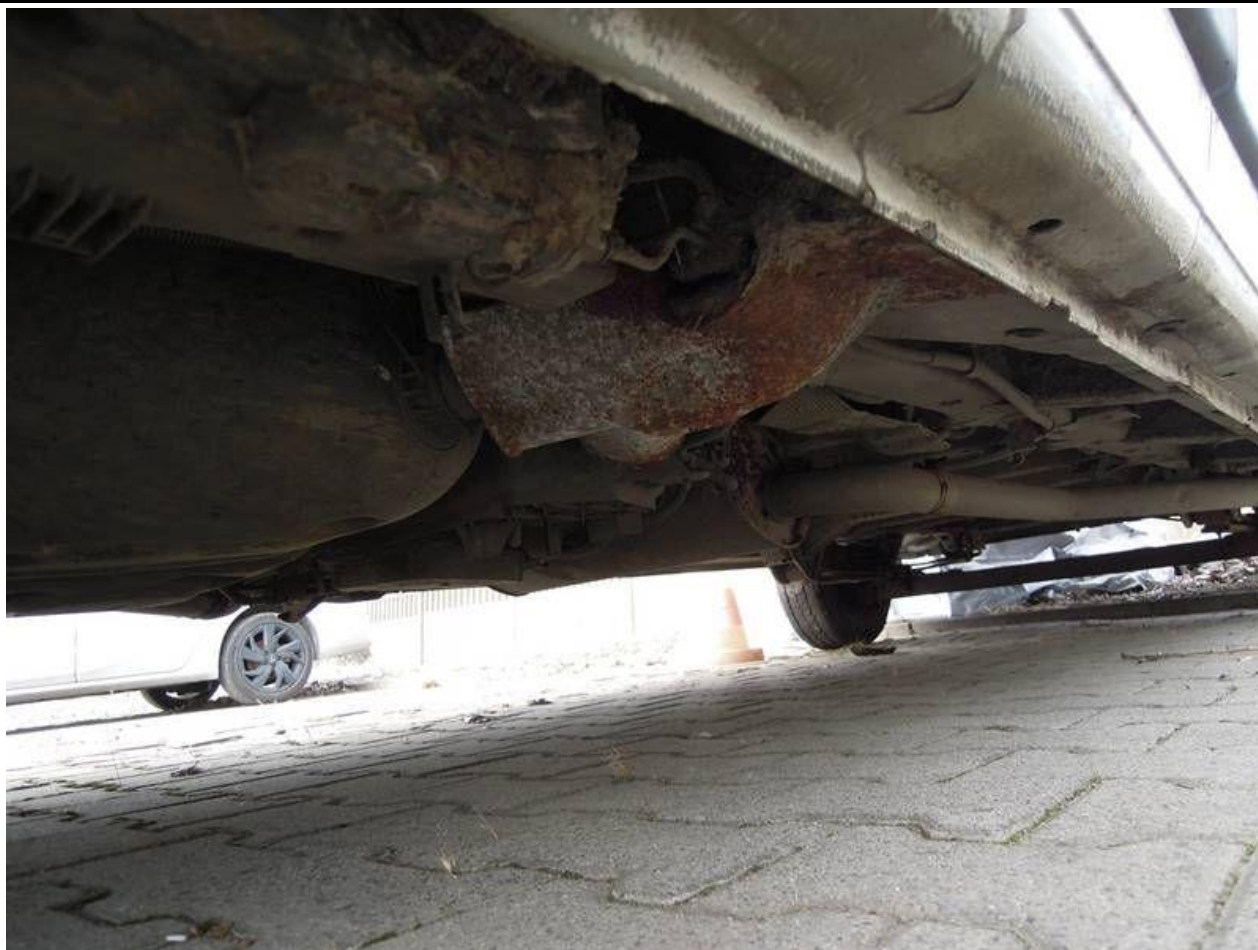


Fot. nr 93



Fot. nr 94

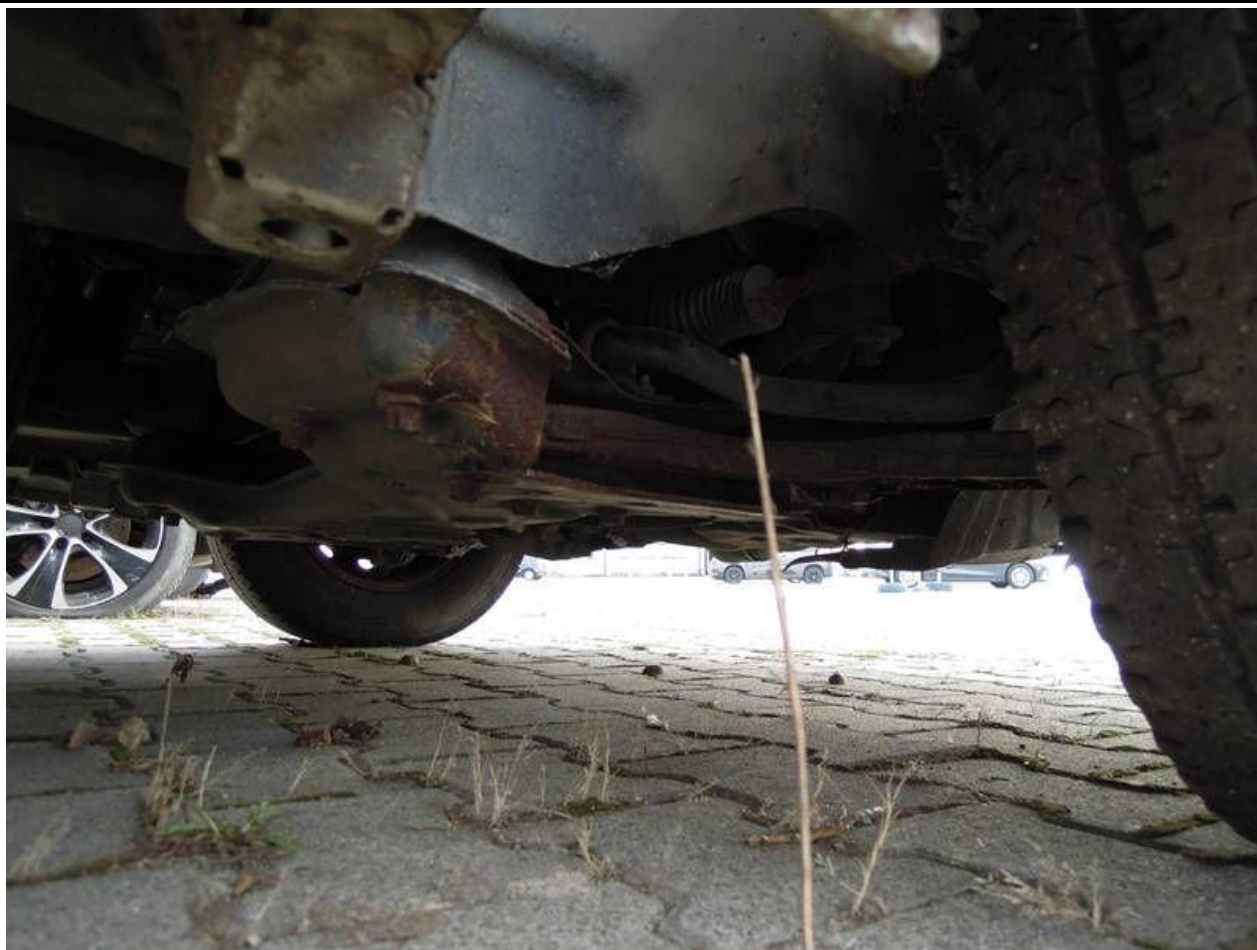


Fot. nr 95

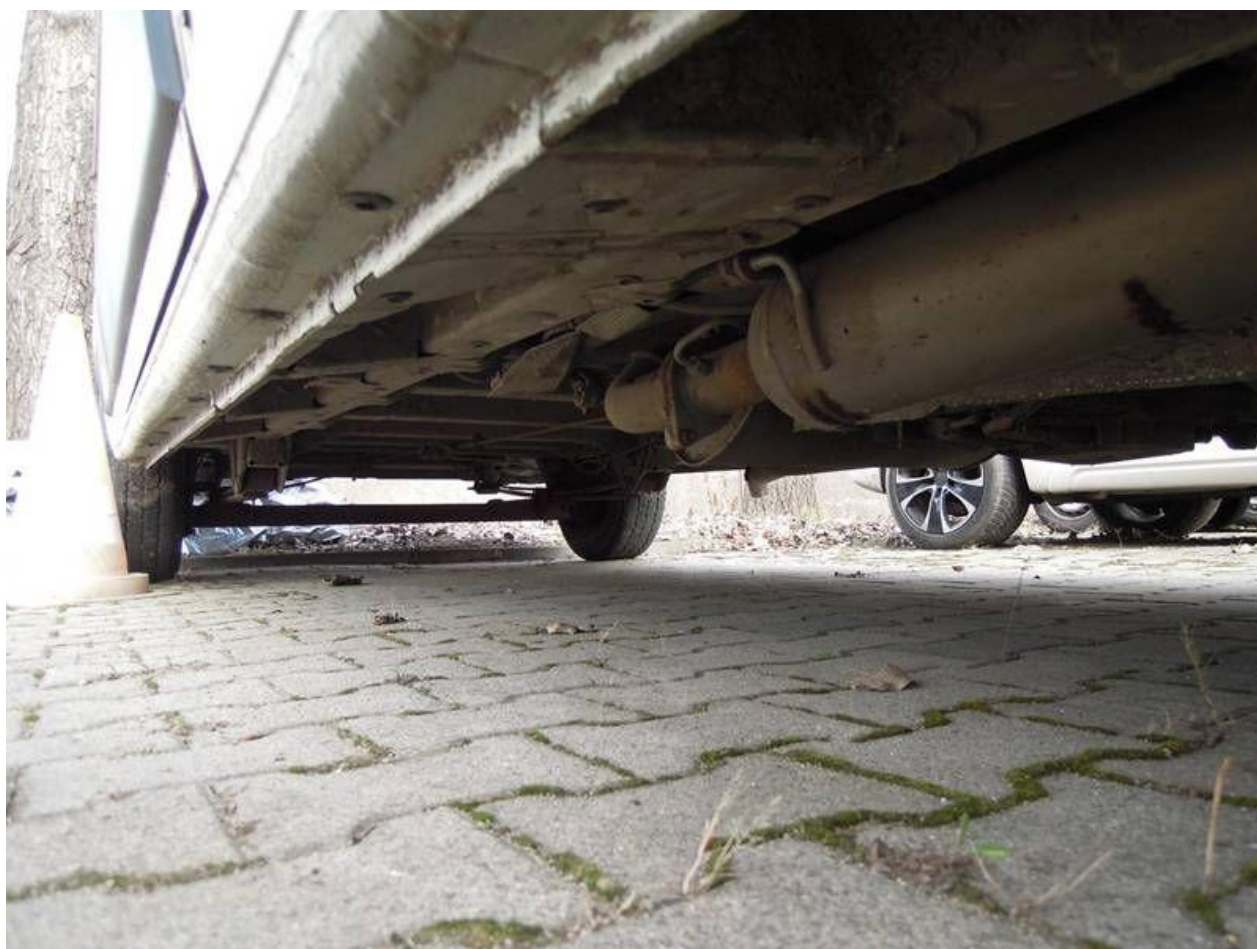

Fot. nr 96



Fot. nr 97

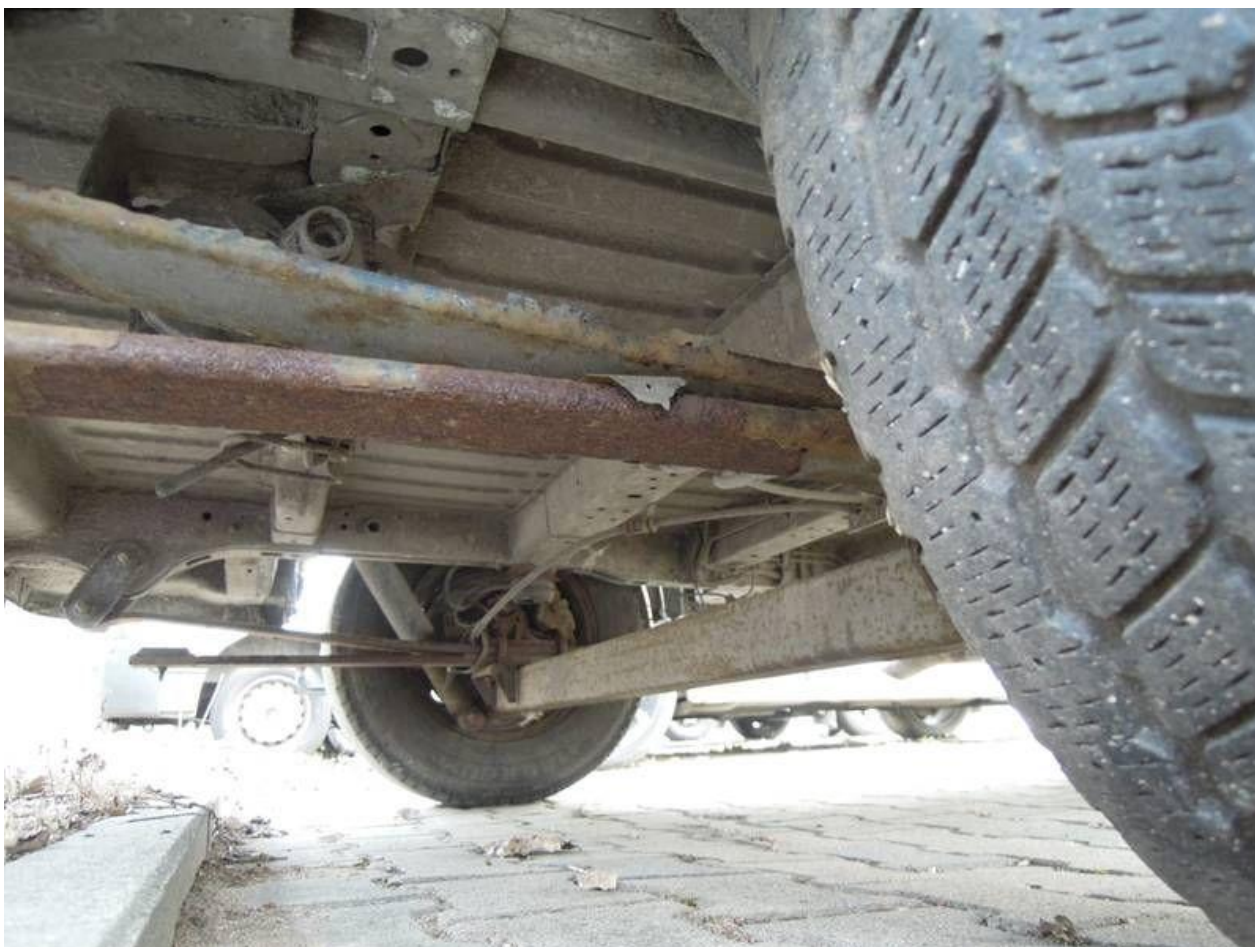

Fot. nr 98




Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101

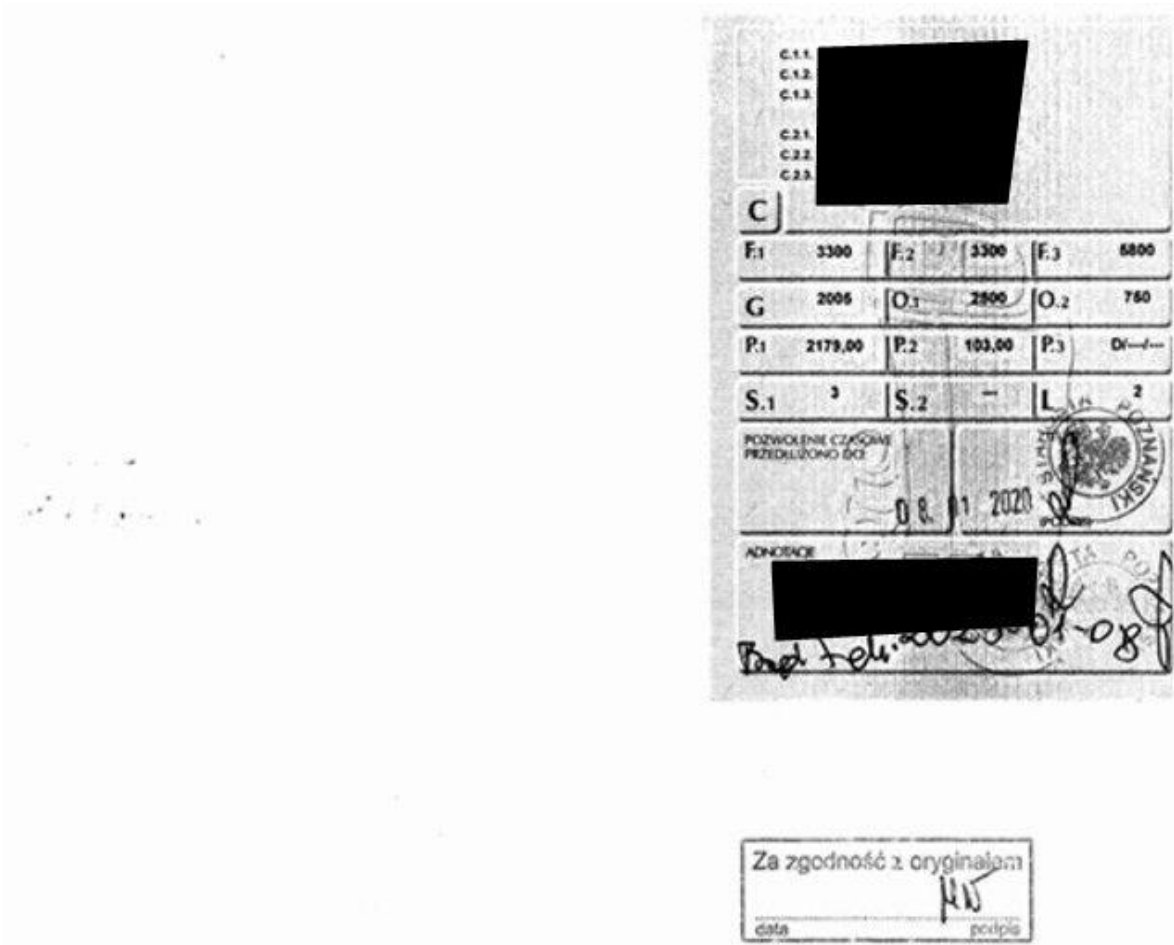

Fot. nr 102

PL RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWI

PROWADZIŁ I WYKONAJŁ: STAROSTA POZNAŃSKI / ORGAN WYDAWCA

STAROSTA POZNAŃSKI
60-509 POZNAŃ
JACKOWSKIEGO 19
ORGAN WYDAWCA

CEL WYDANIA POZWOLENIA CZASOWEGO Art. 74 ust. 2 pkt 1

A **PZ 408UU**

D.1 PEUGEOT
D.2 Y
D D.3 BBNFC NS
BOXER

RODZAJ POJAZDU / PRZYZNACZENIE
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY

DOPUSZCZALNA MASY
1296 NAWIĘKSI DOP. CIĘŻAR
18,62

E **VF3YBBNFC12M69549**

B 2020-01-08 | **I** 2020-01-08 | **H** 2020-02-07

SERIA PŁATNI 9734116

Za zgodność z oryginałem
data _____
podpis **MW**

Fot. nr 103

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu